




نظام المسار الوظيفي لعمليات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل المتدرب

بواديء الحركة الالكترونية

مهندس صيانة كهربائية - درجة ثانية

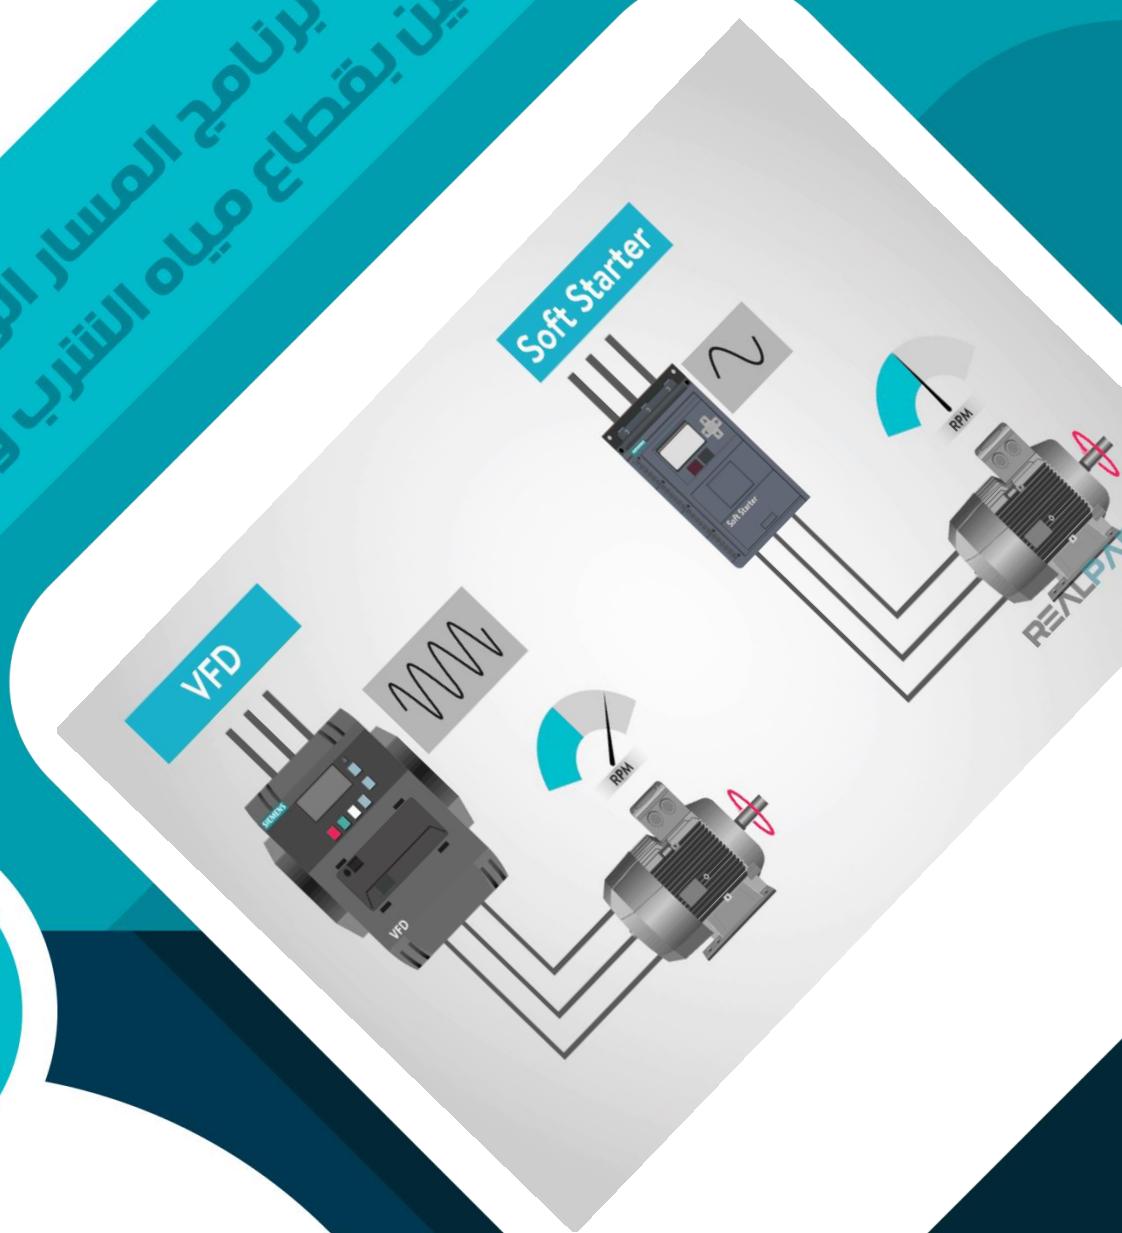

المحتويات

4.....	مقدمة
4.....	أهمية الحاجه الى طرق بده الحركه
5.....	انواع المحرکات الكهربائية
6.....	انواع بوادي الحركه المختلفه للمحرکات
6	طريقة التوصيل مباشرة على الخط (DOL) direct on Line Starter
6	1. إضافة مقاومة ثلاثة الطور على التوالى مع ملفات العضو الثابت
7	2. إضافة مقاومة ثلاثة الطور على التوالى مع ملفات لعضو الدوار
9	استخدام محول ذاتي :Autotransformer Starter
10.....	3. استخدام ستار / دلتا Star / Delta Starter
12.....	طرق تغير السرعه الميكانيكيه مقابل مغيرات السرعه
13.....	مقارنه بين طرق البدء المختلفه
13.....	استخدام أجهزة بده الالكترونية
13.....	اولا ال VFD
13.....	مميزات مغير السرعه
19.....	المراحل المختلفه لمكونات VFD
19.....	قطنرة لتوحيد الجهد المتردد الى جهد مستمر
19.....	1. المرحلة الثانية تتعيم الجهد المستمر
20.....	2. المرحلة الثالثة لمغير السرعه
23.....	مفاهيم ضروريه
24.....	السرعه تتناسب طردي مع التردد
25.....	تأثير تيار البدء على الاحمال الأخرى
26.....	التصميمات المختلفه لمغيرات السرعه
26.....	مغير السرعه مصدر للتيار Current source inverter
26.....	مغير السرعه مصدر للجهد voltage source inverter
26.....	التحكم فى سرعه المحرك
29.....	الانكودر
30.....	توصيف و اختيار و توصيل مغيرات السرعه
31.....	مواصفات مكان تركيب جهاز مغير السرعه
31.....	اشتراطات اماكن تركيب مغير السرعه
33.....	المساحات الداخلية بين المكونات وحساب التشتت الحراري
34.....	التوافقيات والبواي الالكترونيه
37.....	توصيات القدرة والتحكم لجهاز مغير السرعه

37.....	توصيل التغذية.....
38.....	توصيل المحرك.....
38.....	توصيل مقاومة الفرامل.....
39.....	انواع نقاط تحكم الموجودة في اي مغير سرعة.....
44.....	نقط الدخل التناظري analog input
45..... analog Output-3
45..... output digital -4
48.....	الفرامل الميكانيكية.....
48..... automatic restart تلقائي بدء
49..... امثاله
52.....	كيفيه توصيل منظومه الانفرتر بالكامل.....
52.....	(Run from communication channel) التشغيل من خلال شبكات الاتصال
54.....	كيفية اختيار البداي الناعم للتطبيقات المختلفة.....
58.....	التيرستور كزوج من التارنستور.....
67.....	شرح بعض الـ PARAMETERS خاصة بالبداي الناعم.....
80.....	الاختلافات بين 2-phase and 3-phase control في البدائات الناعمة:.....
84.....	مثال عملي.....
84..... توصيل التغذية للسوق ستارتر
85..... توصيل المحرك
92.....	القوانين والتحولات الهامة.....

مقدمة

ان من اهم مشاكل المحركات في الحياه العملية هي تيار البدئ (starting current) حيث يصل تيار البدئ الى حوالى 7 اضعاف التيار العادي للmotor وذلك بسبب طاقه الوضع للmotor والاشياء التي يحركها (طلمبه رفع مياه مثلا بملحقاتها) من السكون الى الحركة وكلما ازدت قدره المحرك كلما كانت مشكله تيار البدئ اكبر فيسبب ذلك الامر مشاكل كثيره مثل حدوث شراره كهربائيه يسبب تك ارارها انصهار نقط التلامس للكونكتكوارت وايضا يسبب تلف ملفات المحرك وغير ذلك من المشاكل الكهربائية والميكانيكية.

لذلك تم التفكير في بادئات التشغيل التي تختص الصدمة الكهربائية والميكانيكية عند بدء التشغيل يقوم المحرك بتحريك كل هذا الحمل من السكون الى الحركة في بدء التشغيل

طرق تغير السرعة الكلاسيكية ماقبل مغيرات السرعة

- صندوق التروس او الجير بوكس يعطى سرعة ثابتة
- التارة او السير او v belt

اهميه الحاجه الى طرق بدء الحركه

1) توفير الطاقة الكهربائية:

ان استخدام طرق بدء الحركه مثل الانفرتر يسمح بتوفير الطاقة الكهربائية, ومن اشهر الامثلة على ذلك الضاغط Compressor , فالمحرك داخل الضاغط يبقى يعمل لحين الوصول الى ضغط معين, و من ثم تفصل الضاغط في وضع يسمى ب Idle, و عندما يقل الضغط عن حد معين يعود الضاغط للعمل من جديد. استخدام مغيرات السرعة في الضاغط يسمح للmotor بتقليل سرعته للمحافظة على الضغط دون ان يستهلك كامل طاقته. و بذلك تقل الطاقة الكهربائية التي يستخدمها المحرك.

2) العديد من التطبيقات الصناعية يتطلب تغيير سرعة النظام, و كمثال تغيير سرعة مضخه للحصول على التصرف المطلوب حسب احتياجات المواطنين والشبكة ناقلة Conveyer للحصول على سرعات متعددة لنقل المواد حسب حاجة الانتاج الخ.

3) استخدام مغيرات السرعة يحافظ على المحرك الكهربائي, حيث انه يقلل من استهلاك المحرك, كما انه يسمح بخاصية التشغيل التصاعدي Soft Starting و ACC TIME التي تقلل من تيارات البدء العالية, و الاهتزازات الشديدة عند بدء التشغيل و التي تؤثر سلبا على المحرك. كما ان فيه ميزات كثيرة مثل مراقبة التيارات العالية وعدم اتزان التيارات وانخفاض الجهد و تسرب تيار الى الارضي و التي تحافظ على المحرك و تحمي

انواع المحركات الكهربائية

هى المحرك الاساسى فى الالات الكهربائية و هى تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية طاقة حركية تنقسم
المحركات الى :

1 . محركات جهد مستمر

- محرك المغناطيس الدائم
- محرك التوالي
- محرك التوازى
- المحرك المركب

2 . محركات جهد متعدد

A. محركات احادية الوجه

- محرك قفص سنجابى
- محركات حثية
- محرك حلقات انزلاق
- محركات تزامنية


B. محركات ثلاثة الوجه

- محركات حثية
- محرك قفص سنجابى
- محرك حلقات انزلاق
- محركات تزامنية

3 . المotor العام (يعمل بجهد متعدد او جهد مستمر)

انواع بوادي الحركه المختلفه للمحركات

طريقة التوصيل مباشرة على الخط (DOL) direct on Line Starter

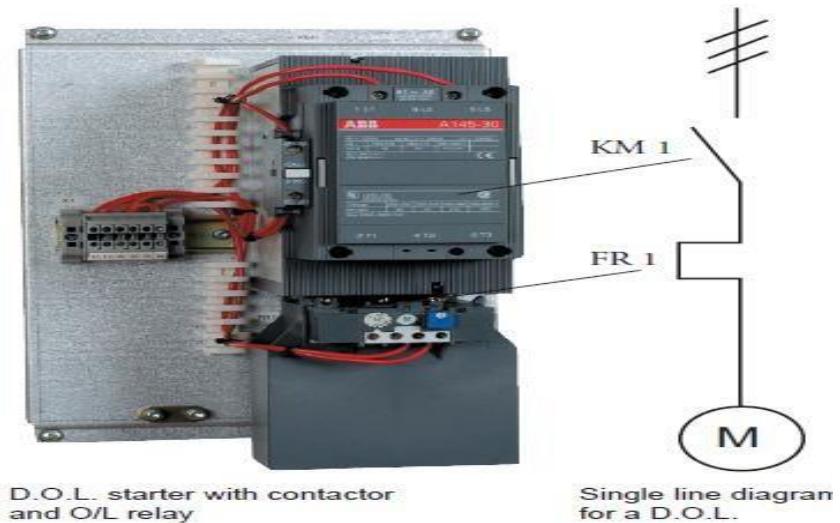

الدائرة الكهربائية لتشغيل محرك طلبه تعمل بدون بادئات تشغيل وتستخدم هذه الطريقة مع المحركات ذات القدرة الصغيرة (حتى 5 حصان) فهي لا تحتاج إلى دائرة بدء التشغيل نظرًا لصغر مقدار تيار البدئ.


وهذه الدائرة تحتوى على كونتاكتور واحد فقط يتم تشغيله بواسطه مفتاح التشغيل بعد المرور على وسائل الحماية المختلفة.

1. إضافة مقاومة ثلاثة الطور على التوالى مع ملفات العضو الثابت Starter

من انواع بادئات التشغيل لتلافي شده التيار عند بدء التشغيل طريقة مقاومات التوالى وفكرة عمل هذا النوع نفس فكره عمل ستار دلتا حيث تدخل المقاومات في الدائرة عند بدء التشغيل لامتصاص التيار العالى ثم بعد ذلك تخرج من الدائرة عن طريق التايمير .


بادئات التشغيل بطريقة ادخال مجموعتين او اكثر من المقاومات

في هذه الطريقة يتم بدء الحركة بإدخال مجموعه المقاومات بالكامل في الدائرة لامتصاص تيار البدئ حتى يأخذ المحرك سرعته ثم يتم خروج مجموعات المقاومات بالتعاقب حتى يتم خروج المقاومات بالكامل .

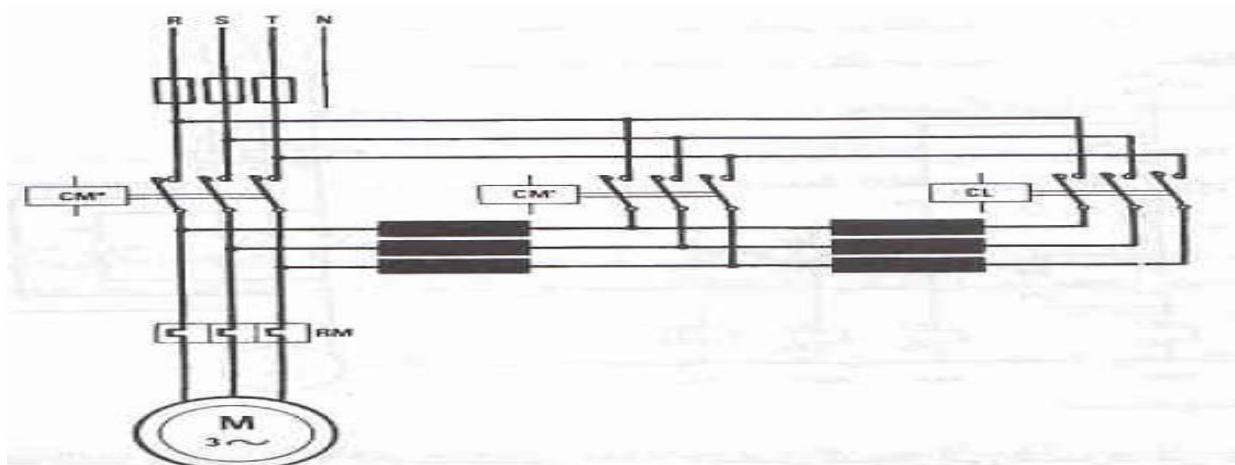

شرح الدائرة :

عند بداية التشغيل يصل التيار الى الكوبل I_1 فيصل التيار الى المحرك ما ار بالمجموعتين وبعد زمن معين يغلق الكونتاكتور cm فيصل التيار الى المحرك ما ار بمجموعه واحده من المقاومات فيعمل المحرك بقدر اكبر نسبيا وبعد زمن معين يغلق الكونتاكتور cm فيصل التيار الى المحرك مباشره دون المرور على اي مقاومه ليعمل المحرك في هذه الحالة بقدرته كامله.

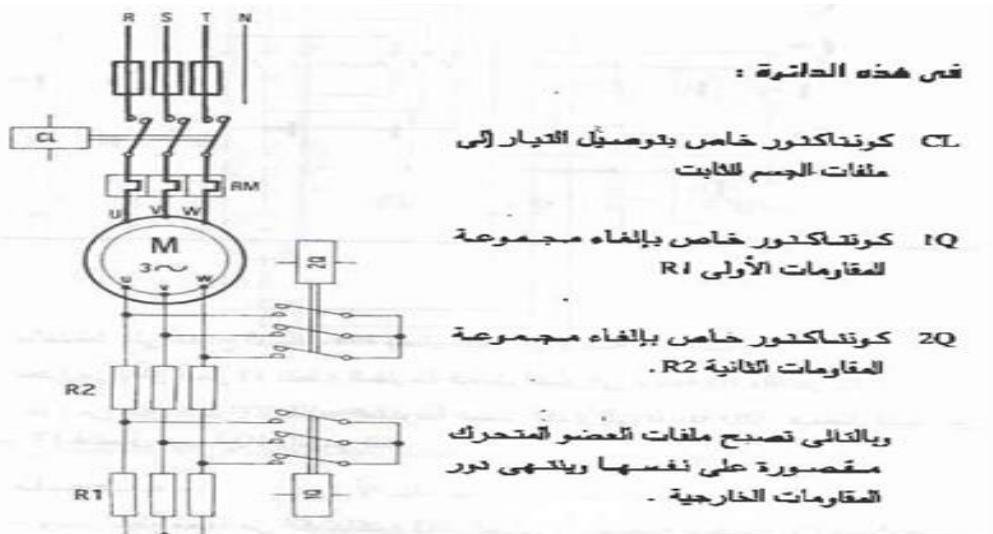

2. إضافة مقاومة ثلاثة الطور على التوالى مع ملفات لعضو الدوار Rotor resistance Starter

يتم استخدام هذه الطريقة مع المحركات التي يكون فيها العضو المتحرك من النوع الملفوف (Slip Ring) وفي هذه المحركات يتم توصيل ملفات العضو الثابت ستار او دلتا بحيث يخرج منهم ثلاثة اطراف فقط .

اما العضو المتحرك (الروتور) فتتصل اطراف ملفاته بثلاث حلقات نحاسيه مركبه على عمود الإدراة ومعزولة عنه .

وهذه الحلقات الثلاثة تعرف بحلقات الانزلاق .

ويتميز هذا النوع من المحركات بإمكانية توصيل مقاومات خارجية بالتالي مع ملفات العضو المتحرك ويتم ذلك عن طريق الشربون الملائم للحلقات مع الوضع في الاعتبار انه كلما ازدلت قيمه مقاومه العضو المتحرك كلما قلت قيمه شده تيار البدء وهذا هو المطلوب .




Slip ring motor

و عند بدء الحركة تدخل المقاومات الخارجية بالكامل على التوالي مع ملفات الروتور ثم تخفض هذه القيمة تدريجيا اثناء الدوارن حتى تخرج اطراف ملفات الروتور معا ليعمل المحرك بسرعته الطبيعية .

ومن الممكن تشغيل هذا النوع من المحركات بدون مقاومات خارجية على ان يتم عمل كوبرى بين الحلقات الثلاثة وبذلك تقتصر ملفات العضو المتحرك على نفسها. وبهذا المحرك بعزم دوارن عادي مثله مثل المحرك العادي .

مع ملاحظه انه اذا تم توصيل التيار الى ملفات العضو الثابت بدون عمل قصر على ملفات العضو المتحرك سيسحب المحرك امير عالي ويدور ببطء شديد ويحترق منحي التيار بخطوه المقاومه

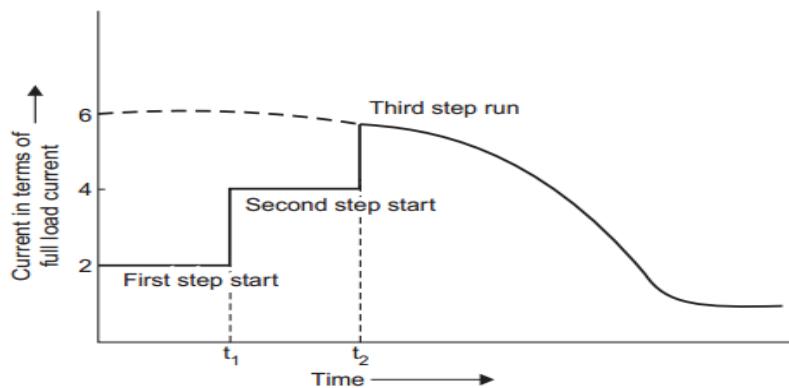


استخدام محول ذاتي :Autotransformer Starter

رابعاً بداء الحركة عن طريق ادخال محول auto transformer

في هذه الطريقة يتم ادخال محول جهد (خافض) في الدائرة فعند بداء الحركة يكون المحول متصل على شكل ستار الامر الذي يؤدي الى خفض الجهد وبالتالي خفض تيار البدء . هذا بالإضافة الى انخفاض الجهد ايضاً نتيجة نسبة التحويل الخاصة بالمحول .


تكون نسبة التحويل للمحول هي خارج قسمه عدد لفات الملف الثانوي على عدد لفات الملف الابتدائي .

الشكل الاتي يوضح دائرة الباور لبادئ التشغيل(auto transformer)

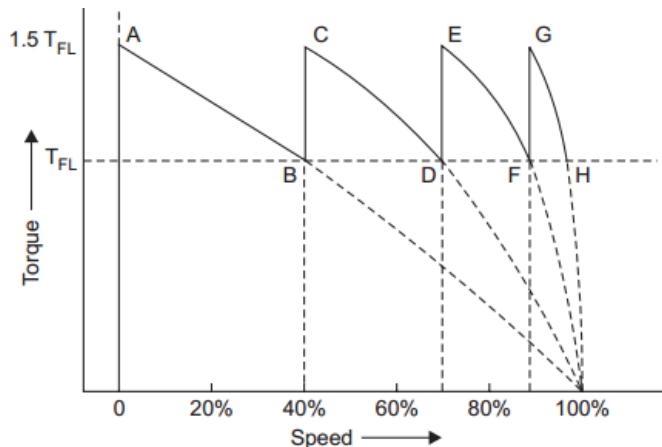


Torque-speed curves during the period of acceleration of a slip-ring

Wiring Diagram AUTO TRANSFORMER

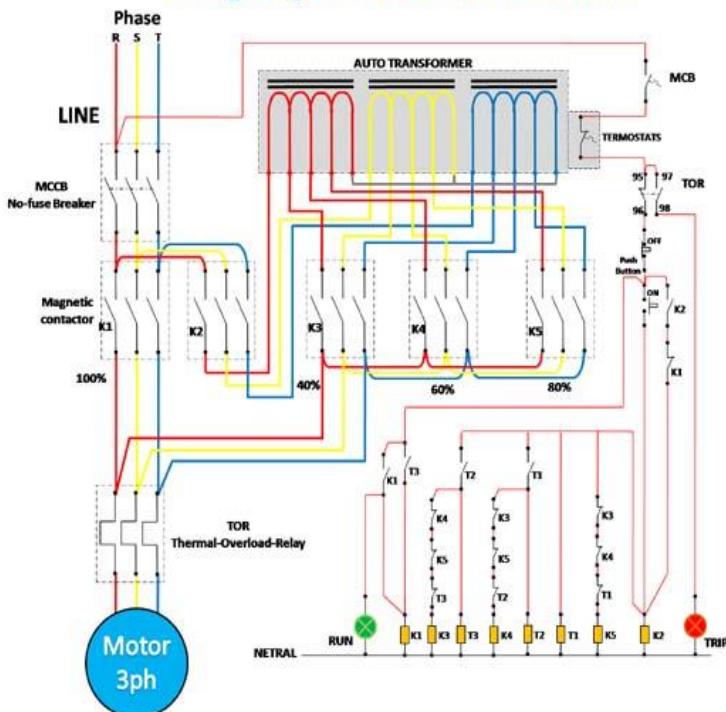

3. استخدام ستار / دلتا Starter

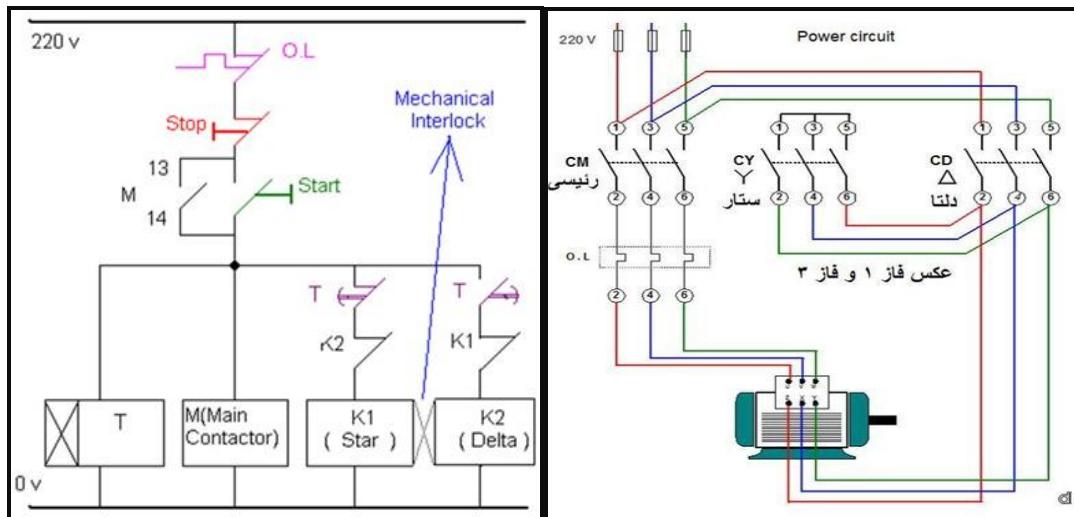

دائره البور

دائره الکنترول

من اهم وأشهر انواع بادئات التشغيل هي (ستار - دلتا)

في هذه الطريقة يبدأ المحرك بتوصيله ستار ثم يتحول بعد ذلك الى دلتا ويقوم التايمير بالدائرة بإدخال واخ ارج كونتاكتوارت ستار ودلتا .

وتكون دائرة ستار دلتا من ثلاثة كونتاكتوارت (Y) & k2(D) & k(M) (بالإضافة الى تايمير ، حيث الكونتاكتور الرئيسي k(M) .

وكونتاكتور (D) k2 لتشغيل دلتا وكونتاكتور (Y) k1 لتشغيل ستار كل منهم يدخل مع الكونتاكتور الرئيسي .

التايمير :

وهو موجود بدائرة الكونتر ول ويقوم في بداية التشغيل بتغذية الكونتاكتور ستار ليعمل في البداية مع الكونتاكتور الرئيسي وبعد الزمن المضبوط عليه التايمير يقوم بفصل الكونتاكتور ستار وتغزيره الكونتاكتور دلتا ويبقى التشغيل على هذا الوضع حتى يتم فصل المحرك

لماذا التشغيل اولا ستار ثم بعد ذلك دلتا :

وفي هذه الطريقة يبدأ المحرك ستار ثم يتحول الى دلتا وذلك لأن في حاله التوصيل على شكل دلتا يكون الجهد كامل مسلط على ملف المحرك وبالتالي يكون التيار عالي وهذا الامر غير مطلوب في بدء

لماذا التشغيل او لا ستار ثم بعد ذلك دلتا :

وفي هذه الطريقة يبدأ المحرك ستار ثم يتحول الى دلتا وذلك لأن في حاله التوصيل على شكل دلتا يكون الجهد كامل مسلط على ملف المحرك وبالتالي يكون التيار عالي وهذا الامر غير مطلوب في بدء

الحركة اما في حاله التوصيل على شكل ستار ينقسم الجهد على جزر 3 وبالتالي يقل التيار وهذا الامر هو المطلوب في بدء الحركة


ملاحظات هامة

1. يتم اختيار الكونتاكتور الرئيسي والدلتا على اساس انه يتم توزيع التيار على الكونتاكتورين ويمكن ان يتم اختيار الكونتاكتور ستار بحيث ان يكون قيمته اقل حيث انه يدخل في الخدمة لمده لا تزيد عن عشره ثواني ثم يخرج تماما من الدائرة

2. يتم عاده توصيل الاوفر لورود اسفل الكونتاكتور الرئيسي.

3. يجب التأكيد تماما من عدم دخول الكونتاكتور ستار والدلتا بالخدمة في وقت واحد فان ذلك يؤدي الى حدوث قصر شديد بالدائرة.

4. يجب التأكيد تماما من صحة توصيل المحرك بحيث يتصل نهاية الملف الاول مع بداية الملف الثاني ونهاية الملف الثاني مع بداية الملف الثالث ونهاية الملف الثالث مع بداية الملف الاول. وفي حالة عدم التوصيل الصحيح يؤدي ذلك ان يسحب المحرك تيار عالي جدا يمكن ان يؤدي الى حرقه. بالنسبة لعمليه ضبط زمن التغيير من ستار الى دلتا فانه كلما ازدت قدره المحرك احتاج الى زمن اكبر حتى يأخذ سرعته كامله. وممكن من خلال متابعه جهاز قياس الامبير معرفه الزمن الذى يحتاجه المحرك للوصول الى حاله الاستقرار

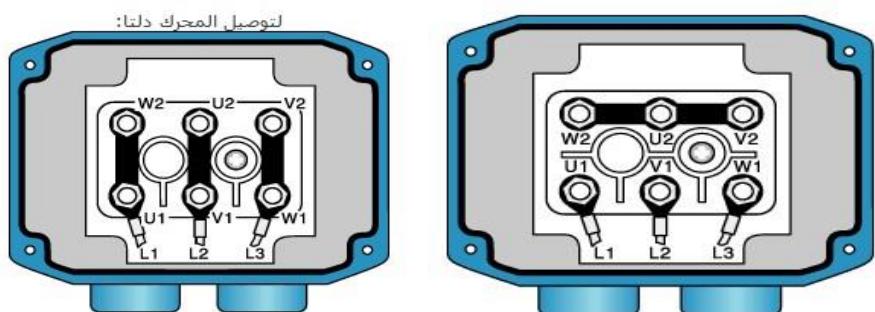

طرق تغير السرعة الكلاسيكية مقابل مغيرات السرعة




صندوق التروس

التارة والسير

طرق تغير السرعة الميكانيكية مقابل مغيرات السرعة

يعتبر 1- صندوق التروس او الجير بوكس احدي اشهر الطرق القديمة لتغيير سرعة محرك يعطي سرعة ثابتة وايضا 2- طريقة التارة والسير او belt من الطرق القديمة لتغيير سرعة محرك

و3- موتور متعدد السرعات (الدالدر) Multi-speed motors

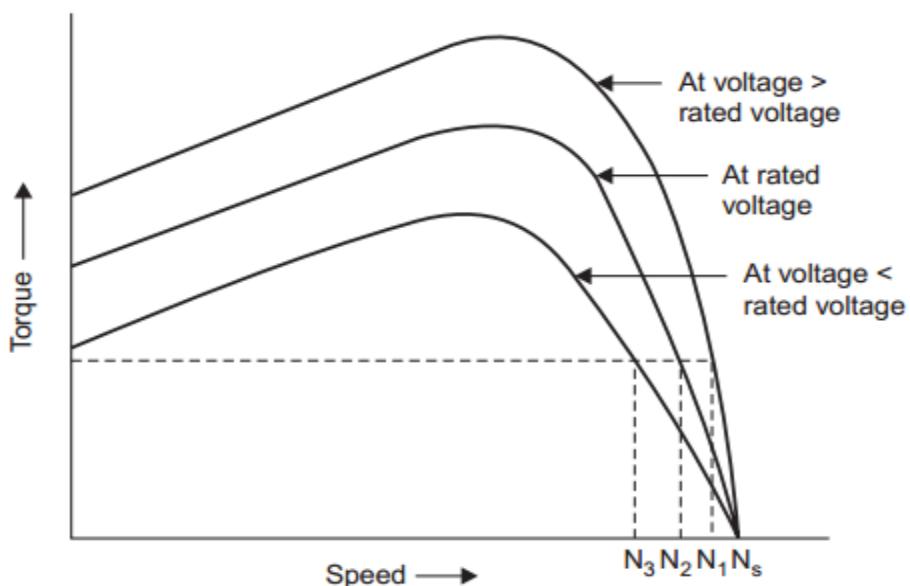

1.3 Variation of slip with variation of line voltage for an induction motor

البدء بغيرات السرعة	البدء التاعم	البدء بواسطة نجمة دلتا	البدء على التيار المباشر	رسم خطى للدائرة
				مختبر الجهد
				مختبر التيار
من 1 إلى 2 مرات التيار المقاين قابلة للضبط	من 2 إلى 6 مرات التيار المقاين	من 1.3 إلى 3 مرات التيار المقاين	من 4 إلى 8 مرات التيار المقاين	القيمة النسبية لتيار البدء
				مختبر العزم
من 0.1 إلى 2 مرات العزم المقاين	من 0.1 إلى 1 مرات العزم المقاين	من 0.5 إلى 1 مرات العزم المقاين	من 1.5 إلى 3 مرات العزم المقاين	القيمة النسبية لعزم البدء
مختضر	مختضر إلى متوسط	متوسط	عالي	درجة التحميل على المحرك عند البدء
يبدأ بعزم أعلى مع تيار مختضر مع أمكانية ضبط التحكم في خصائص البدء	يبدأ بعزم مختضر مع تيار مختضر مع أمكانية ضبط التحكم في خصائص البدء	يبدأ بعزم أقل مع تيار مختضر ويتم التحميل الكامل بعد التحول للدلتا	يبدأ بعزم أعلى مع تيار أكبر مع أحمال كبيرة	الخصائص

مقارنه بين طرق البدء المختلفه

استخدام أجهزة بدء الالكترونيه

VFD . 1

Soft Starter . 2

او لا VFD

تعريف ال vfd : variable frequency drive هو بادئات التشغيل التحكم في السرعة باستخدام تغيير قيمة التردد ونظرية مغير السرعة تعتمد على التحكم في قيمة تردد التيار الواسط للمحرك وبالتالي يمكن التحكم في سرعته تدريجيا وللاحتفاظ بقيمة قدرة المحرك ثابتة يتغير ايضا فرق الجهد بنفس نسبة تغيير التيار

مميزات مغير السرعة

1. تتيح التحكم فى سرعة المحرك فتسمح بزيادة او خفض السرعة عن السرعة المقرنة

بالتالى هى تغنى عن صندوق التروس او الجير بوكس gear box والذى يعطى سرعة ثابتة او مدى صغير للسرعة كما تغنى عن النارة او السير او v belt

2. خفض تيار البدء المحرك وبالتالي تغنى عن دوائر البدء

تتيح مغيرات السرعة التحكم في زمن تسارع وتباطؤ المحرك وبالتالي يتم زيادة الجهد والتردد تدريجيا خلال زمن تسارع معين تحدده انت كذلك في الاقاف يتم خفض الجهد والتردد تدريجيا خلال زمن تحدده انت

النتيجة هي خفض تيار بدء المحرك أقل من التيار المقصود (لأن الجهد والتردد يزيدا من الصفر تدريجيا) وبالتالي لا تسبب مشاكل للشبكة ولا تسبب انخفاض للجهد لحظة بدء المحرك وبالتالي تغنى عن اي دائرة بدء مثل نجمة دلتا او اي دائرة اخرى او حتى اجهزة البدء الناعم.

3. امكانية التحكم في زمن التسارع و التباطؤ

بالتحكم في زمن التسارع والتباطؤ يقل تيار البدء ايضا تتحفظ الاجهادات الميكانيكية على المعدة عنها في حالة البدء مباشرة حيث يبدء المحرك

بسلاسة ويتوقف بسلاسة ايضا في حالة الطلبات يؤدى ذلك لانخفاض او التخلص من المطرقة الماء او water hammer وهو الضغط العالى الناتج من التشغيل والفصل المباشر للطلمبة

4. امكانية التحكم في تغيير اتجاه المحرك

كما يمكن تغيير اتجاه المحرك من خلال مغير السرعة دون الحاجة لاضافة دائرة عكس الحركة ولا يتتأثر بتبدل الفا ازت لمصدر التيار فبه طرف تشغيل المحرك في اتجاه اليمين وطرف اخر في اتجاه اليسار دون الارتباط بترتيب الفا ازت

5. امكانية فرملة المحرك

يمكن ان تقوم مغيرات السرعة بتغذية المحرك بجهد مستمر لزمن معين بغية فرملته وتتيح لك تحديد قيمة الجهد وزمن الفرملة .

يقوم الجهد المستمر بتوليد عزم فرملة فيتوقف المحرك لكن يؤدى ذلك الى ارتفاع درجة حرارة المحرك وبالتالي لا تستخدم بصورة متكررة.

مثلا يمكن برمجة نقطة دخول في مغير السرعة كفرملة ويوصل مفتاح بها - كمفتاح ايقاف فرملة

6. توفير الطاقة

بعض مغيرات السرعة بما خيار توفير الطاقة حيث تقوم بقياس تيار المحرك وفي حالة انخفاض الحمل ينخفض التيار فيقوم الجهاز بخفض الجهد بقيمة

معينة بالتالى يتم توفير الطاقة تستخدم فى حالة الطلبات والماروح حيث ان القدرة تتناسب مع مكعب

السرعة بالتالى خفض السرعة بمقدار ١٠% يخفض القدرة بمقدار ٣٣%
بالتالى نوفر فى الطاقة هناك طرق اخرى لتوفير الطاقة منها فصل مغير السرعة والتشغيل المباشر للمحرك Bypass فى حالة كانت السرعة المطلوبة هي ٥٠ هرتز اي السرعة المفتوحة

7. تحسين كفاءة المحرك

يقوم الجهاز برفع معامل قدرة المحرك بسبب المكثف الموجود بالجهاز ، وفي حالة نظام التحكم الاتجاهى نستطيع ان نحصل على اقل تيار للعزم كما نستطيع ان نحصل على العزم المفتوح عند السرعات المنخفضة بالإضافة الى دقة السرعة العالية وزمن الاستجابة السريع

8. وجود نظام تحكم مغلق PID

بعض مغيرات السرعة بما نظام تحكم مغلق PID حيث تتيح توصيل اشارات الالوج خارجية لمتغير السرعة وتقوم على اساسها بالتحكم فى سرعة المحرك لا تستخدم للتحكم فى المسافة لأن سرعة الاستجابة منخفضة بالتالى

ستكون الدقة منخفضة وغير مجده تستخدم عادة للتحكم فى الضغط او المستوى او السريان مثلا ، حيث

تكون سرعة الاستجابة المطلوبة مناسبة

9. نقاط الدخول قابلة للبرمجة (بساطة دائرة التحكم ودائرة القدرة)

يوجد بمغيرات السرعة عدد من نقاط الدخول سواء نقاط دخل رقمي اي يتم توصيلها بمفاتيح او نقاط دخل تماثلية مثل نقطة دخل pid

هذه النقاط قابلة للبرمجة بمعنى تستطيع برمجة كل نقطة دخل باى وظيفة تريده مثل يمكن برمجة نقطة الدخول الاولى كتشغيل/ايقاف المحرك او كفرملة المحرك او لعكس سرعة المحرك او لزيادة السرعة او لخفض السرعة او كتشغيل بالسرعة الثابتة الاولى او كتشغيل بالسرعة الثابتة الثانية وبالنالى تكون دائرة التحكم فى المحرك فى حالة مغيرات السرعة من

اسهل ما يكون والاسهل هو تتبع الاعطل مثلا اذا تم برمجة اي نقطة كتشغيل فى اتجاه معاكس بالنالى اذا تم توصيل مفتاح بهذه النقطة وتشغيله سيدور المحرك فى الاتجاه المعاكس دون الحاجة لدوائر عكس الحركة.

10. وجود ريليهات قابلة للبرمجة


يوجد بمغيرات السرعة نقاط خرج ريلى قابل للبرمجة حيث يتيح لك الجهاز اختيار وظيفة الريلى اى متى يغلق الريلى نقاطه مثلا فى حالة حدوث خطأ-فى حالة حدوث حمل زائد على المحرك .

فى حالة كان الجهاز جاهز للعمل او انذار على زياده التيار او انخفاض الجهد - الخ الخ ايضا بعض مغيرات السرعة تتيح لك برمجة الريلى كريلى فرامل اى يتحكم فى فتح وغلق فرامل المحرك خصوصا فى حالة الاوبراش اقصد الاوناش او المصاعد حيث يمكن للحمل ان يدير المحرك حين تفتح الفرامل

11. حماية المحرك

يقوم جهاز مغير السرعة بحماية المحرك من الحمل الزائد حيث يمكنه من تحديد قيمة الحمل الزائد للمحرك كنسبة من التيار المقنن وسيفصل الجهاز عند الوصول لهذه القيمة وسيظهر لك رسالى خطأ بسبب الفصل بالتالى تغنى عن الاوفرلود، وايضا حماية المحرك من ارتفاع او انخفاض الجهد حيث يقوم الجهاز بقياس الجهد المستمر الموحد ولو انخفض عن الحدود المسموحة بما يكون السبب انخفاض جهد المصدر بالتالى يفصل الجهاز ونفس الكلام مع ارتفاع الجهد فهى ستفصل وتحمى المحرك يمكن توصيل حساس حرارة ptc للجهاز لفصل المحرك فى حالة ارتفاع درجة حرارته او حساس حرارة pt 100 لقياس حرارة المحرك بدقة ، ايضا بدون استخدام حساس حرارة يستطيع الجهاز تعين حرارة المحرك نظريا بدقة اعتمادا على النموذج الحرارى للmotor تحمى مغيرات السرعة المحرك من عكس الحركة بسبب انعكاس تتابع الفازات فالطريقة الوحيدة لعكس حركة المحرك هى عكس فازتين من كابل المحرك المتصل بمغير السرعة اما عكس فازتين من تغذية مغير السرعة فليس له اى تأثير حيث ان المرحلة الاولى بالجهاز هى تحويل الجهد المتردد الى مستمر بالتالى لاحاجة لاستخدام ريلى تتابع الفازات فى حالة وجود مغير السرعة .

رسم توضيحي لمكونات الانفرتر

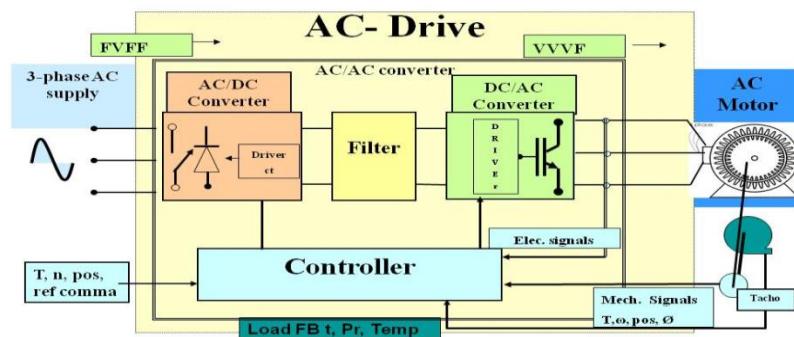

مبدأ عمل الانفرتر:

هو جهاز الكترونى يستخدم فى التحكم فى سرعة المحركات بالتحكم فى قيمة الجهد والتردد سرعة المحرك = $60 * \text{التردد}/\text{نصف عدد الاقطاب}$ ، بالتالى سرعة المحرك تتناسب طرديا مع التردد فبزيادة التردد تزيد السرعة وبخفض التردد تنخفض السرعة بخفض التردد تنخفض الممانعة الحثية لل ملفات $f^2 * \text{pi}^2$ بالتالى سيزيد التيار اذا كان جهد المحرك هو الجهد المقاوم ،لذا يتم خفض الجهد بنفس نسبة خفض التردد للحفاظ على التيار

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p}$$

السرعة التزامنية

حيث:

NS: السرعة التزامنية

F: التردد

P: عدد ازواج الاقطاب

$$F_s = N_s \cdot I_s$$

حيث :

F_s : شدة المجال المغناطيسى في العضو الثابت.

N_s : عدد لفات العضو الثابت لكل قطب.

I_s : القيمة الفعالة لتيار الوجه في العضو الثابت.

مراحل تكون الانفرتر

الجهاز يتكون من ثلاثة مراحل

1. **المرحلة الاولى** قنطرة لتوحيد الجهد المستمر الى جهد مستمر

بواسطة قنطرة من الدايويد او ثايرستور او الترانزستور IGBT

2. **المرحلة الثانية** تتعيم الجهد المستمر بواسطة مكثف او ملف او

كلاهما

3. **المرحلة الثالثة** (العاكس) تحويل الجهد المستمر الى جهد متعدد

مرة اخرى بواسطة العاكس (انفرتر) تتكون من ستة ترانزستور من النوع IGBT او موديول واحد

يجمع الستة ترانزستور

ملحوظة

دائرة توحيد الجهد المتعدد الى مستمر تسمى دائرة قنطرة او توحيد او بالانجليزية


rectifier او converter

دائرة تحويل الجهد المستمر الى متعدد تسمى عاكس او بالانجليزية انفرتر inverter

المراحل المختلفة لمكونات VFD

المرحلة الاولى

قاطرة لتوحيد الجهد المتردد الى جهد مستمر

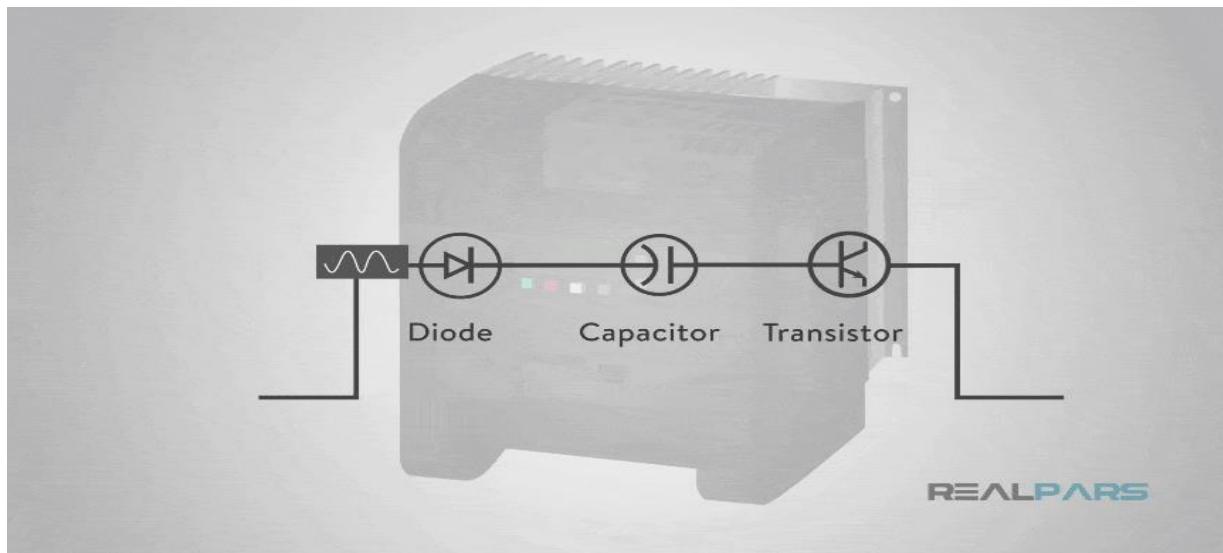

ذكرنا سابقا ان القاطرة من الممكن ان تكون من الدايويد او ثايرستور او الترانزستور

عند استخدام الدايويد كموحد يعني اننا لانستطيع التحكم في قيمة الجهد المستمر وذلك يعني ان الجهد المستمر يصل الى قيمته الاسمي في زمن صغير

عند استخدام الثايرستور كموحد فان كفأة مغير السرعة اعلى منها في حالة استخدام الدايويد كموحد كما ان امكانية التحكم في زاوية اشعال الثايرستور تعنى التحكم في جهد الثايرستور تعنى اننا نستطيع زيادة

الجهد المستمر dc bus تدريجيا وبالتالي نقل من تيار بدء مغير السرعة

في حالة كان المصدر مولد كهرباء فمن الهام ضبط منظم السرعة ضروري جدا في حالة استخدام مغير السرعة هذا ، واذا وجد مشكلة في تردد المصدر قد يسبب اشعال خاطئ للثايرستور فيؤدي الى خفض الجهد المستمر dc bus وبالتالي تفصل مغير السرعة

يفضل استخدام قاطرة من الترانزستور IGBT لتوحيد الجهد المتردد الى مستمر بدلا من قاطرة الثايرستور حيث يتم التحكم في زاوية التيار لتكون نفس زاوية الجهد وبالتالي يكون معامل الازاحة factor واحد صحيح ايضا يتم التحكم في شكل موجة التيار لتكون موجة جيبية تقريبا وبالتالي يكون معامل القدرة عالى

1. المرحلة الثانية تتعيم الجهد المستمر

يتم استخدام ملف او مكثف او كلاهما للتعيم حيث يقوم المكثف بالحد من معدل التغير في الجهد dv/dt يقوم الملف بالحد من معدل التغير في التيار di/dt

كما ان المكثف يقوم بتعييم الجهد المستمر الموحد وايضا يقوم بتغذية المحرك بالكيلو فار مما يرفع من معامل القدرة ايضا يقوم بتخزين الكهرباء المرتدة من المحرك ويكون معه دائرة شحن في حالة قنطرة الدايوه

2. المرحلة الثالثة لمغير السرعة

تحويل الجهد المستمر الى متعدد متغير القيمة والتتردد

يتم التحكم في قيمة جهد خرج مغير السرعة (الجهد المتعدد) عن طريق

التحكم في عرض النبضة PWM (pulse width Modulation)

(نبضة تشغيل الترانزستور)

يتم التحكم في زمن تشغيل الترانزستور كنسبة مئوية من الزمن الكلى (الزمن الكلى هو زمن تشغيل الترانزستور+زمن ايقاف الترانزستور) فكلما زاد زمن تشغيل الترانزستور مقارنة بزمن ايقافه زاد جهد خرج الترانزستور

هذا معناه بزيادة زمن تشغيل الترانزستور يزيد الجهد

الترانزستور المستخدم في المرحلة الثالثة يكون من النوع IGBT وذلك لانه يتحمل تيارات كبيرة وبالتالي نستطيع استخدامه في قدرات كبيرة ايضا يتحمل ترددات عالية وبالتالي نستطيع ان نحصل على موجة جيبية اضف لذلك انه يتم التحكم به بسهولة عن طريق نبضة جهد الى البوابة gate power تكون التحكم منخفضة


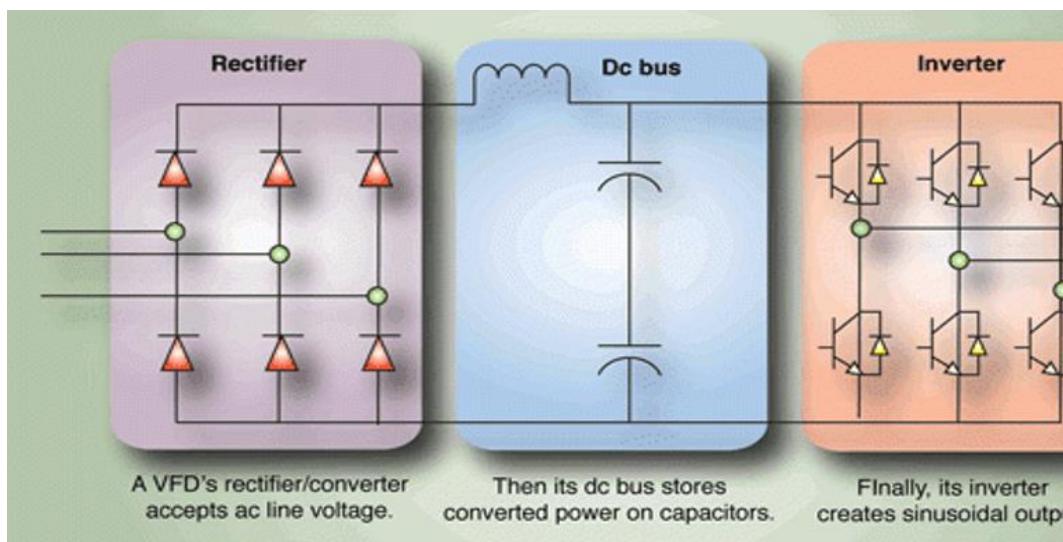




Image is for illustrative purpose only. Please refer to product description

شكل ترانسيستور IGBT module

يتم التحكم في زمن تشغيل الترانزستور للتحكم في قيمة الجهد للحصول على موجة جيبية الموجة الناتجة لا تكون جيبية خالصة ولكن تكون بالشكل التالي

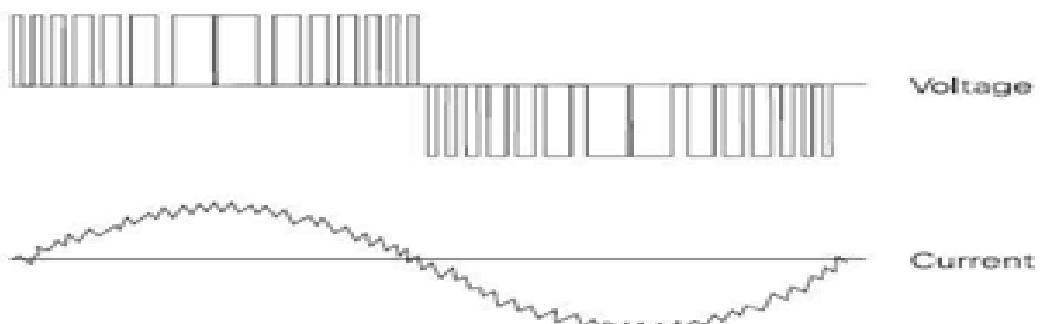

نتيجة للتوصيل والفصل السريع للترانزستور يتعرض المحرك لاجهاد عالي على عزل ملفات نتيجة للتغير السريع للجهد dv/dt

حيث يكون جهد المحرك عبارة عن نبضات من الجهد المستمر قيمتها

١٦٣٤٠٠٠ و زمن النبضة تقريرياً ١٠٠ ميكرو ثانية وبالتالي يكون معدل تغير الجهد على ملفات المحرك تقريرياً ٥ كيلوفولت/ميكرو ثانية

الجهد المستمر = $1.63 \text{ bus dc} * \text{جهد المصدر}$

لذا يجب ان يتحمل عزل ملفات المحرك هذا الاجهاد العالى



بضات الجهد تتحرك في الكابل بسرعة ٥١٠ متر/ ميكرو ثانية ! هذه السرعة تعتمد على طول الكابل فبزيادة طول الكابل يزيد الزمن وتقل السرعة

اشكال وموديات VFD المختلفة

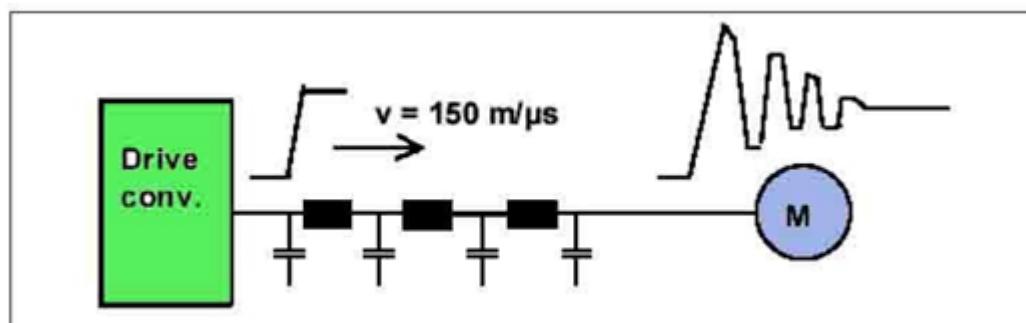


Fig 2

يبين الشكل 2 Fig 2 كيف ان منحنيات العزم/السرعة تتحدر تدريجيا الى اليمين عند زيادة الفولتية و التردد, مما يعطي المحرك بداية ناعمة خلال زيادة السرعة
نظام القدرة الثابتة:

ان بعض التطبيقات يتطلب من المحرك ان يعمل فوق السرعة الاقصية, حيث تتطلب طبيعة هذه التطبيقات عزم اقل عند سرعات عالية, الا انه من المعروف انه لا يمكن زيادة الفولتية اكثر من الفولتية

القادمة من المصدر، و لذلك كان الحل الوحيد زيادة التردد، ان محرك كهربائي يعمل فوق تردد الاقصى سيعمل ضمن نظام القدرة الثابتة، حيث ستبدا نسبة الفولتية الى التردد بالنقصان تدريجيا كما هو مبين الا انه لا يمكن زيادة سرعة المحرك بزيادة التردد كما نشاء، حيث ان زيادة التردد سيؤدي الى تناقص المجال

على سبيل المثال محرك يعمل على 60 Hz يمكن ان ينشأ 44% من العزم الاقصى على تردد 90 Hz و 25% من العزم الاقصى على تردد 120 Hz.


مفاهيم ضروريه


العزم يتناسب طردي مع مربع الجهد

- لو الجهد اقل 10% العزم يقل 20% مما يسحب تيار عالي وممكن يفصل او فرلود في حالة الحمل الكامل
- لو الجهد زاد 10% العزم يزيد 20% مما يؤدى الى اجمادات ميكانيكية ايضا يزيد التيار بزيادة الجهد ولكن بصورة طفيفة وقد لا يفصل او فرلود
- زيادة الجهد يؤدى الى خفض معامل القدرة لزيادة تيار المركبة الغير فعالة نتيجة ترحيل منحنى المغناطيسية والعمل على نقطة التشبع مما يستهلك تيار لا يقابله زيادة في المجال المغناطيسى وفي النهاية يزيد التيار ولكن بصورة اقل منها في حالة خفض الجهد وقد لا يفصل او فرلود لذا يفضل وجود حماية ضد ارتفاع الجهد
- خفض الجهد يزيد من معامل القدرة ويزيد التيار ليعوض خفض الجهد لان القدرة ثابتة حتى يزيد التيار عن القيمة المفتوحة للمحرك وسيفصل او فرلود العزم يتناسب عكسي مع مربع التردد

3. بالتالي بزيادة التردد يقل العزم وبخفض التردد

يزيد العزم

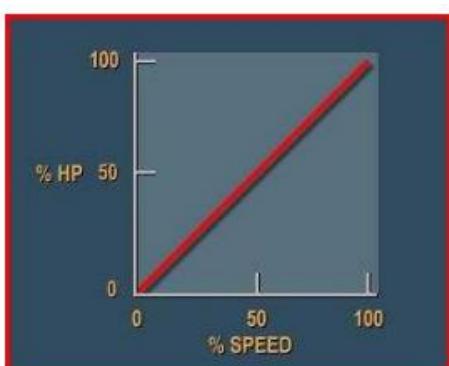

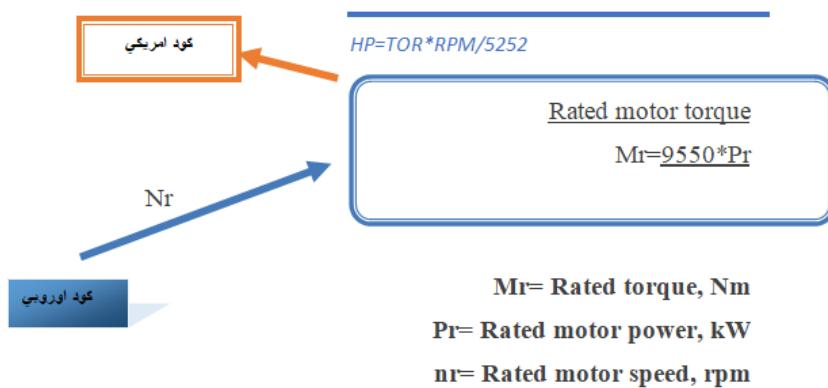

السرعة

لا يفضل زياده السرعة عن السرعة التزامنيه الخاصه بمحرك وذلك لأن اغلب المحركات لا تكون متزنه حين تعمل بسرعه اعلي من السرعة التصميميه مع العلم انه من الممكن زياده السرعة او تقليل السرعة بنسبة تصل الي 15% ولكن بالرجوع لكتالوجات المصنع لمعرفه حدود اقصى واقل سرعة السرعة تتناسب طردي مع التردد

4. بالتالي بزيادة التردد تزيد السرعة وبخفض التردد تقل السرعة عند التشغيل علي سرعات منخفضه يجب مراعاة الاتي (VFD Slow Speed/Heating Options) (Use better higher motor insulation) (Class F, H, N, etc.) يوصي جميع المصنعين بعدم استخدام محرك مع مغير السرعة بعزل اقل من **motor insulation** او اعلي (Class F) جبرى استخدام محرك بدرجه عزل اعلي (Use better higher motor insulation) (Class F, H, N, etc.)

with the motor manufacturer

- Use only motors with at least **heat class F** (311°F [155°C] maximum steady state temperature)


تأثير تيار البدء على الاحمال الأخرى:

من المعلوم ان لحظة البدء يسحب المحرك تيار عالى (تقريبا ٦-٧ مرات التيار المقنن) يؤدى لحدوث فقد كبير فى الطاقة وخفض لجهد الشبكة لحظة البدء قد يؤثر على باقى الاحمال فمثلا سترى ارتعاش فى الاضاءة وربما تؤدى الى مشاكل فى عمل الاجهزه الالكترونية او فى عمل ريليمات وكونتاكتور التحكم (خفض الجهد قد يؤدى لفصل الكويل) او حتى مشاكل فى المحركات الاخرى (خفض الجهد يقل العزم وبالتالي قد تفصل بسبب الحمل الزائد فى حالة كانت تعمل بحمل كامل)




2 classes of inverters

Voltage Source Inverter (VSI)

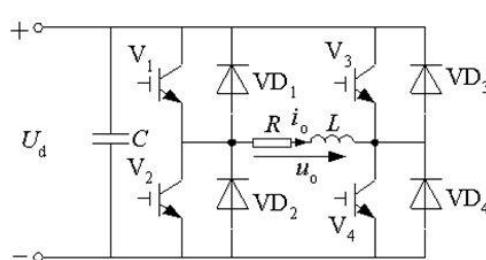

Current Source Inverter (CSI)

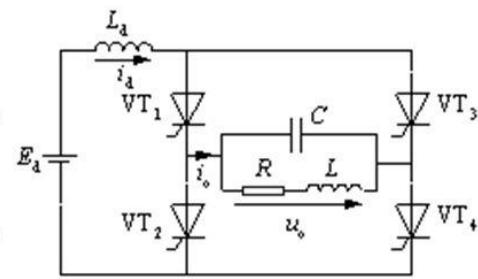

التصميمات المختلفة لمغیرات السرعة

يوجد تصميمين لمغیر السرعة

مغیر السرعة مصدر للتيار Current source inverter
مغیر السرعة مصدر للجهد voltage source inverter

اولاً مغیر السرعة مصدر للتيار CSI Current source inverter

الدايود يوصل توالي مع الثايرستور حتى يزيد مقدار تحمل الجهد العكسي
يستخدم ملف في باص الجهد المستمر لتنعيم التيار

• متى تستخدم CSI

• تستخدم في القدرات العالية لمحركات الحثية والتزامنية او مع

الطلبات الغاشه لانها تحتاج كابل تغذية طويلاً مما يسبب جهد عكسي كبير على مغیر السرعة

تصمم مغیرات السرعة لمحركات الجهد المستمر كمصدر للتيار

ثانياً مغیر السرعة مصدر للجهد VSI voltage source inverter

الدايود توازى مع الترانزستور ويستخدم مكثف لتنعيم الجهد كفاته عاليه لأن الدايود توازى مع
الثايرستور كمان الفقد في مكثف تتنعيم الجهد المستمر DC link اقل من فقد الملف في

حالة CSI

متى تستخدم VSI

تستخدم في مغیرات السرعة لمحركات منخفضة ومتوسطة القدرة

• لا تستخدم VSI في التطبيقات التي تطلب مسافه كبيره بين جهاز مغیر السرعة والمحرك لأنها قد
تؤدى الى جهد عالي على المحرك وتحرقه..

التحكم في سرعة المحرك

كما ذكرنا سابقاً ،

سرعة المحرك التزامنية اي سرعة المجال الدوار = $60 * \text{التردد} / \text{نصف عدد الأقطاب}$ (لفة/دقيقة) وهى سرعة ثابتة

السرعة التزامنية = $3000 / \text{نصف عدد الأقطاب}$ (التردد 50 هرتز)

السرعة الفعلية للمحرك تكون اقل من السرعة التزامنية بمقدار معامل الانزلاق والذى
يساوي تقربياً 5%

عدد الاقطاب	قطب ٢	قطب ٤	قطب ٦	قطب ٨
سرعة المحرك التزامية	3000	1500	1000	750
سرعة الفعلية	2850	1425	950	712

ما اقصى تردد لمغير السرعة ؟

بعض مغير السرعة اقصى تردد لما 150 هرتز والبعض الاخر 400 هرتز والبعض الاخر 600 هرتز مع العلم ان اغلب التطبيقات لا تطلب سرعة اكبر من ضعف السرعة المقننة اي 100 هرتز

ما اقصى سرعة للمحرك؟

اقصى سرعة للمحرك ٢ قطب هي ضعف السرعة المقننة اي 100 هرتز ولا يفضل تشغيله باعلى من هذه السرعة لاعتبارات ميكانيكية حيث ان رومان البلي غير مصمم للعمل على سرعة اكبر من ذلك ، ايضا هناك اعتبارات كهربائية حيث يزيد الفقد وتتخفص القدرة والعزم بصورة كبيرة حيث ان عزم المحرك وقدرته ينخفضا بزيادة السرعة عن السرعة المقننة

لما نقوم بتثبيت الجهد في السرعات الاعلى من السرعة المقننة؟

مغيرات السرعة لاتستطيع ان تعطى جهد خرج اكبر من جهد الدخل بمعنى لو جهد الدخل 380 فولت يكون اقصى جهد خرج هو الاخر 380 فولت

هل يمكن تشغيل المحرك باعلى من سرعته المقننة وبعزم كامل؟

نعم يمكن ذلك بزيادة الجهد بنفس نسبة زيادة التردد حتى 87 هرتز او بزيادته بمقدار 30% عند ضعف السرعة اي عند 100 هرتز ولكن لابد من الرجوع الى كاتاولجات المصنع للتأكد من قدره المحرك العمل عند سرعات اكبر من المقنن

ما اقل تردد لمغير السرعة؟

اقل تردد هو 0.5 هرتز (في حالة التحكم الاتجاهي فان العزم يكون عالى) لكن العزم سيكون منخفضاً للمحرك في حالة التحكم القياسي لذا يكون اقل تردد في حدود ٤ هرتز

فى حالة التحكم القياسي - طبقا لعزم الحمل- مع العلم اذا تم تشغيل المحرك باستمرار باقل من نصف السرعة المقصنة (اي باقل من 25 هرتز) يتم تخفيض قدرة المحرك (اي يجب استخدام محرك اكبر فى القدرة) او يتم استخدام تبريد جبى للمحرك اي اضافة محرك اخر بمروحة لتبريد المحرك ما هو الافضل استخدام محرك سرعته اكبر من السرعة المطلوبة وخفض سرعته بواسطة مغير السرعة ام استخدام محرك سرعته اقل من السرعة المطلوبة وزيادة السرعة بواسطة مغير السرعة؟ الافضل بلا جدال استخدام محرك سرعته اكبر ونخفض السرعة باستخدام جهاز مغير السرعة حيث يكون اداء المحرك افضل وعزمه يكون اكبر بالإضافة الى ان الاجهادات الكهربائية على عزل المحرك تكون اقل! وفي هذه الحالة تكون قدرة جهاز مغير السرعة نفس قدرة المحرك

هل يمكن استبدال صندوق التروس gear box واستخدام جهاز مغير السرعة؟

يمكن ذلك ولكن يجب ان يتم استبدال المحرك بمحرك اخر قدرته اكبر بمقدار النسبة بين سرعة المحرك وسرعة صندوق التروس

مثلا لو محرك 1500 لفة فى الدقيقة يعمل على صندوق تروس 300 لفة فى الدقيقة فيجب اختيار محرك قدرته اكبر بمقدار/ بمقدار 5

مرات!! لان صندوق التروس يزيد العزم بمقدار 1500/300 اي بمقدار خمس مرات

هل يمكن تشغيل مغيرات السرعة ثلاثة الوجه على مصدر احادي الوجه؟

جميع مغيرات السرعة الثلاث اوجه 220 فولت مصممه للعمل كوجه واحد N-L لكن جهد الخرج يساوى جهد الدخل اي 220 فولت مغيرات السرعة الثلاث اوجه 380 فولت غير مصممة للعمل على وجه واحد N-L

هل اعاده ضبط اعدادات مغير السرعة صعبه؟

فى التحكم التقليدى للتغيير وظيفة الدائرة يجب عمل الكثير من التعديلات على التوصيلات مما ينتج عنها حدوث اخطاء والتلفة عالية اما فى حالة مغير السرعة فلتغيير طريقة التحكم يمكن تغيير اعدادات الجهاز بكل سهولة سواء بضبط الاعدادات بواسطة شاشة الجهاز او بواسطة جهاز حاسب الى يتم ربطه بالجهاز باستخدام شبكة rs232 او اي شبكة اخرى ايضا بعض انواع مغيرات السرعة تتيح نسخ الاعدادات من جهاز لآخر بواسطة الشاشة

نسخ اعدادات مغير السرعة الى الشاشة فى حالة وجود اكثرا من مغير السرعة له نفس الوظيفة والاعدادات وال الحاجة الى تركيب مغير السرعة جديد بدل اخر احترق مثلا- فلا حاجة لتصفح مغير السرعة الآخر ونقل الاعدادات لورقة خارجية ثم اعادة ادخال الاعدادات الى مغير السرعة الجديد فكل ما

عليك هو نسخ اعدادات مغير السرعة الى الشاشة ثم فك الشاشة وتركيبها على مغير السرعة الجديد ونسخ الاعدادات من الشاشة لمغير السرعة طبعا لازم يكون مغير السرعة نفس الموديل

الانكودر

جهاز يستخدم لتحديد سرعة المحرك او لتحديد المسافه التي تحركها

عنصر ما وليكن زجاجه على سير كهربائي ويستخدم ايضا مع مغير السرعة لمحركات التيار المتردد كفاءة المحرك

يقوم الانكودر باعطاء عدد معين من النبضات الكهربائيه pulses لكل دوره دوران للاكس المحرك وبالتالي اذا تم قياس عدد النبضات في الثانية وقسمتها على عدد النبضات في اللفة (مسجلة على الانكودر) سنحصل على عدد الالفات في الثانية اضربها في 60 تحصل على عدد الالفات في الدقيقة اي سرعة المحرك



عبارة عن دايمود يرسل ضوء واخر يستقبل الضوء من خلف القرص به عدد معين من الفتحات (عدد النبضات في الدوره) هذا القرص يدور مع اكس المحرك وبالتالي يمكن تحديد عدد لفات اكس المحرك وايضا يمكن تحديد جزء من اللفة (اللفة تساوى مثلا 400 نبضه) يعني نصف لفة يبقى 200 نبضه وهذا وبالتالي يمكن تحديد موضع اكس المحرك اي موضع اقطاب العضو الدوار

انواعه

١. انكودر تصاعدی **incremental encoder**

انكودر مطلق **absolute encoder**

انكودر الضوئي **optical encoder**

انكودر المغناطيسي **magnetic encoder**

طرق تركيب الانكودر على المотор

تعتمد على نوع شافت الانكودر المطلوب

- مصممت : يجب تحديد قطر الشافت الخارجى

- مفرغ : يجب تحديد قطر الشافت الداخلى

اشكال وطرق تركيب الانكودر على المотор



توصيف واختيار وتوصيل مغيرات السرعة

- سماحية الجهد +/-%
- سماحية التردد +/-%
- اقصى درجة حرارة درجة مئوية
- الحمل الزائد % لمندة دقيقة
- معامل القدرة ٥٩,٠ والكفاءة ٧٩,٠
- انظمه للتحكم (خطى-منحنى-تحكم اتجاهى-تحكم فى العزم)
- تردد مغير السرعة كيلو هرتز والافتراضى هو ٨ كيلو هرتز
- عدد السرعات الثابتة
- نقاط دخل قابلة للبرمجة pnp or NPN (اي تكون النقطة مفعولة لو
- وصلت بموجل ٤ فولت او بصفر فولت)
- ريلائى قابل للبرمجة (نقطة مفتوحة ومتصلة)

- التشغيل المباشر Internal Bypass
- نقاط دخل تماثلى انالوج
- نقطة دخل تماثلى للحرارة PTC
- نقاط خرج تماثلى
- منفذ اتصالات rs485
- الفرملاة بالتيار المستمر
- اعلى سرعة ٥٦ هرتز
- امكانية التشغيل على الطاير واعادة التشغيل التلقائي
- نظام تحكم مغلق PID باستخدام اشارة تماثلية مرجعية ونظام
- توليف الى auto tune
- تشغيل يدوى / الى
- مخصصة للاستخدامات العامة او تطبيقات خاصه مثل طلمبات, HVAC او مصاعد واوناش
- اختيار قدرة مغير السرعة


قدرة مغير السرعة يجب ان تساوى قدرة المحرك على الاقل او تزيد عنه في بعض التطبيقات عادة يحدد دليل المستخدم اقصى قدرة للمحرك يمكن توصيلها على مغير السرعة واحيانا يكون هناك قرتين قدرة محرك منخفضة في حالة احمال العزم الثابت وقدرة محرك اعلى في حالة احمال العزم المتغير مثل الطلمبات لانها ذا عزم زائد منخفض

جهد المحرك

جهد المحرك يجب ان يساوى جهد دخل مغير السرعة - او اقل منه
مواصفات مكان تركيب جهاز مغير السرعة
اشترات اماكن تركيب مغير السرعة

- يجب مراجعة دليل مستخدم الجهاز لمعرفة الاجراءات المطلوبة
- لاتقم بتركيب الجهاز في مكان معرض للاهتزازات الدائمة

- لاتقم بتركيب الجهاز في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة او الحرارة العالية او الرطوبة العالية او الغبار والأتربة والجسيمات الغريبة او الفيبر والالياف او الشظايا المعدنية...
- التاكد من IP اللوحات الموجود الانفوتر بداخلها لمنع دخول امطار والتاكد من تامين دخول الكابلات بجلاندات
- يجب تركيب مغير السرعة بصورة راسيه وليس افقيه! كما يجب ان يكون هناك مسافة كافية لضمان تبريد مغير السرعة في حالة اكثرب من مغير سرعة
- في حالة التطبيقات التي تؤدى لوجود غبار او الياف او فيبر في الهواء يجب استخدام نوع خاص من مغير السرعة حيث يكون مغلق وبلا مروحة تبريد لضمان عدم دخول جسيمات غريبة (مثال مغير السرعة مدلنا موديل vfd-E-P) وفي هذه الحالة يمكن اضافة نظام تبريد هوائي لتبريد ال heat sink الخاص بمغير السرعة باستخدام مروحة وفلتر هواء ومسار خاص
- عند فصل مغير السرعة يجب الانتظار **5 دقائق للتاكد من تفريغ شحنة المكثف قبل** العمل في مغير السرعة (فك او تركيب اطراف المحرك) او قم بقياس الجهد DC bus اى بين B+ & B- يجب ان يكون صفر تقريبا
- يتم حساب CB والكونتاكتور على اساس 1.7 تيار مغير السرعة
- لا يجب تشغيل مغير السرعة مباشرة اذا تم تخزينه لفترة اكبر من سنة ، لذا يجب مراجعة دليل مستخدم الجهاز لمعرفة الاجراءات المطلوبة

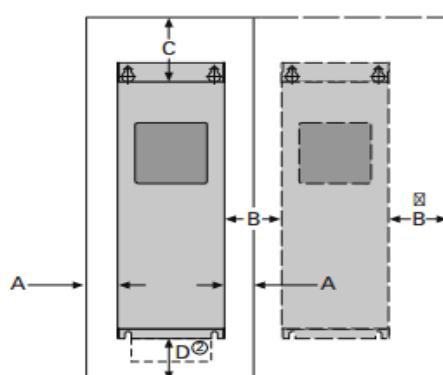Figure 17. Mounting Space

المساحات الداخلية بين المكونات وحساب التشتت الحراري

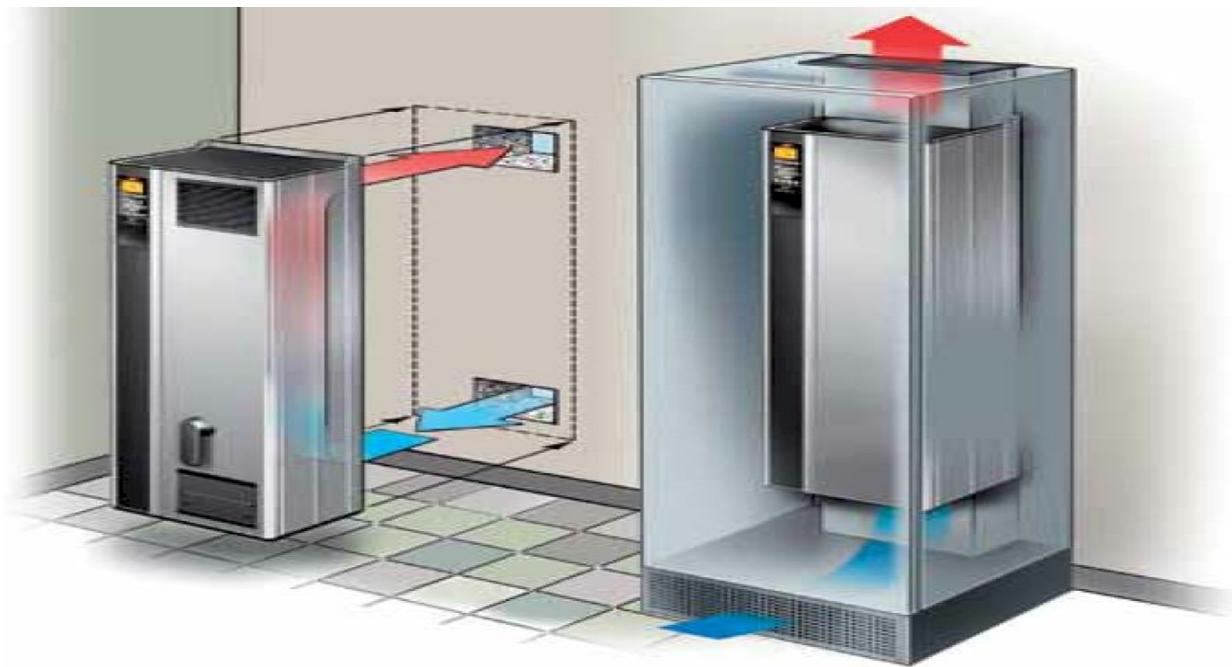


Table 8. Space Requirements for Mounting the H-Max Series VFD and Airflow

Frame Size	Line Voltage	hp (VT)	kW ¹	Amperes	A ² in (mm)	B ² in (mm)	C in (mm)	D in (mm)
FS4	230V	0.75–4	0.55–3.0	3.7–12.5	0.8 (20)	0.8 (20)	3.9 (100)	3.0 (50)
	480V	1.5–7.5	1.1–5.5	3.4–12				
FS5	230V	5–10	4–7.5	18–31	0.8 (20)	0.8 (20)	4.7 (120)	2.4 (60)
	480V	10–20	7.5–15	16–31				
	600V	3–10	—	3.9–11				
FS6	230V	15–20	11–15	48–62	0.8 (20)	0.8 (20)	6.3 (160)	3.1 (80)
	480V	25–40	18.5–30	38–61				
	600V	15–30	—	18–34				
FS7	230V	25–40	18.5–30	75–105	0.8 (20)	0.8 (20)	9.8 (250)	3.9 (100)
	480V	50–75	37–55	72–105				
	600V	40–60	—	41–62				
FS8	230V	50–75	37–55	140–205	0.8 (20)	0.8 (20)	11.9 (300)	6.0 (150)
	480V	100–150	75–110	140–205				
	600V	75–125	—	80–125				
FS9	230V	100–125	75–90	261–310	0.8 (20)	0.8 (20)	13.8 (350)	7.9 (200)
	480V	200–250	132–160	261–310				
	600V	150–200	—	144–208				

الجدول يوضح المسافات المطلوبه للمحافظه الحراره

التشتت الحراري ومسار الهواء

معدل التخفيض في القدر Derating

عند العمل ارتفاعات عاليه او درجات حراره عاليه اعلي من 40 درجه يجب ان يحدث للتيار الاقصي الذي يتحمله السوفت ويكون التخفيض بناء على كاتالوج المصنع

التوافقيات والبوايي الالكترونية

of deviation from a a measure of the amount:Harmonic distortion is

pure sinusoidal wave form

considered a that can be caused by a non-linear load a **VFD** is
non-linear load


التوافقيات هي جهود وتيا ارت غير مرغوبة وهي عادة عبارة عن مضر وب التردد الأساسي للموجة الجيبية. والتوافقيات تكون التوافقية الثالثة والخامسة والسادسة والتاسعة وتسبب هذه التوافقيات حرارة ازئدة في المحركات والكابلات وغيرها وربما تقلل من العمر الافت ارضي للمعدات لو تركت لفتره طويه، كذلك يمكن ايضا ان تسبب التوافقيات افساد بعض وظائف الاجهزه والدوائر الالكترونية.

التوافقيات غالبا تأتى من المصدر وكذلك تأتى من بعض العناصر مثل الاعاقة impedance في الشبكة المغذيه محركات ومكثفات وغيرها بمعنى اخر ظاهرة مركبة من كل العناصر السابقة

الانفرتر يعتبر من مصادر التوافقيات لا تنشأ التوافقيات من البادئ الناعم

لا تنشأ التوافقيات من **البادئ الناعم** ولكن قد تؤثر على عمله ، ويكون هناك حاجة لفльтر لا ازله هذه التوافقيات وفي اجهزة البادئات الناعمة المعتمدة والجيدة تكون فيها دوائر حماية للحماية من هذه التوافقيات.

والحل اما محول عزل او فلاتر

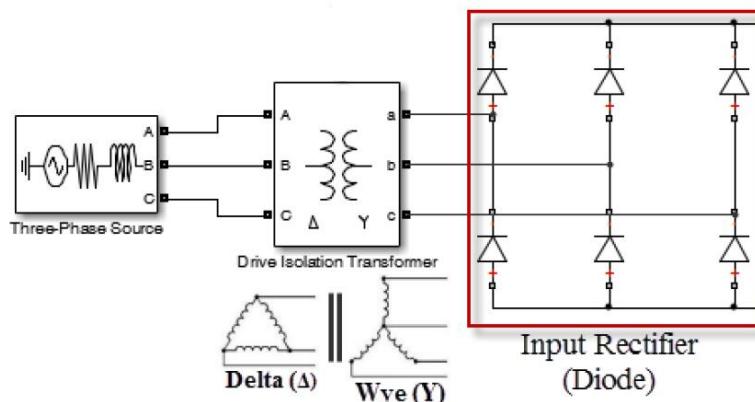

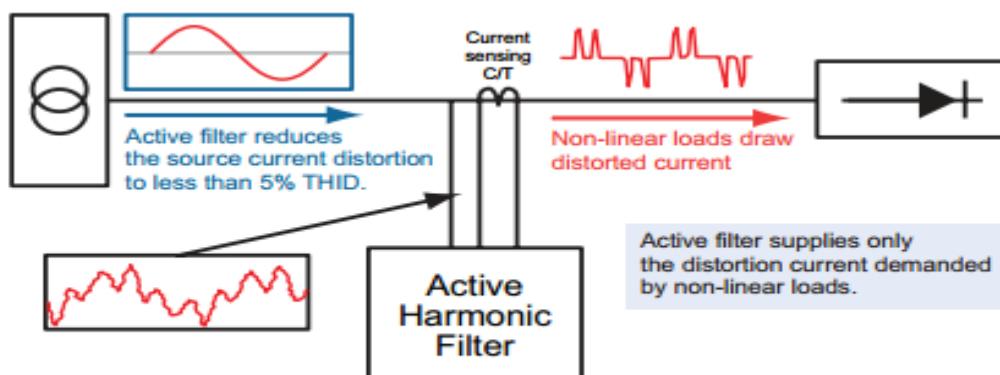


Figure 15 - active filter

أنواع الفلاتر:


(1) المعاوقة التعويضية :

مبدئياً من المعروف انه في الكابلات اذا تساوت معاوقي الكابل مع معاوقة الحمل فلا توجد هناك اي موجات منعكسة. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ .. نظرياً هي وضع معاوقة بالتوازى مع المحرك لتحقيق التوازن بين معاوقة الخط و معاوقة المحرك. ولكن عملياً هناك صعوبة في وضع هذه المعاوقة على اطراف المحرك ولذلك الاختيار الثاني في وضع هذه **المعاوقة** بعد خرج الانفرتر مباشرة هو الواقع.

(2) المرشح الجيبى :


الطريقة الثانية وهي ما يسمى **low pass sine wave filter** وتكون من مفاجلة حثية و مفاجلة سعوية **reactor** على اطراف الانفرتر. كما في الشكل التالي

وبتركيب هذا الفلتر يمكن الحصول على جهد بعد الفلتر كما هو موضح بالشكل ويقارب جداً **الشكل الجيبى**.

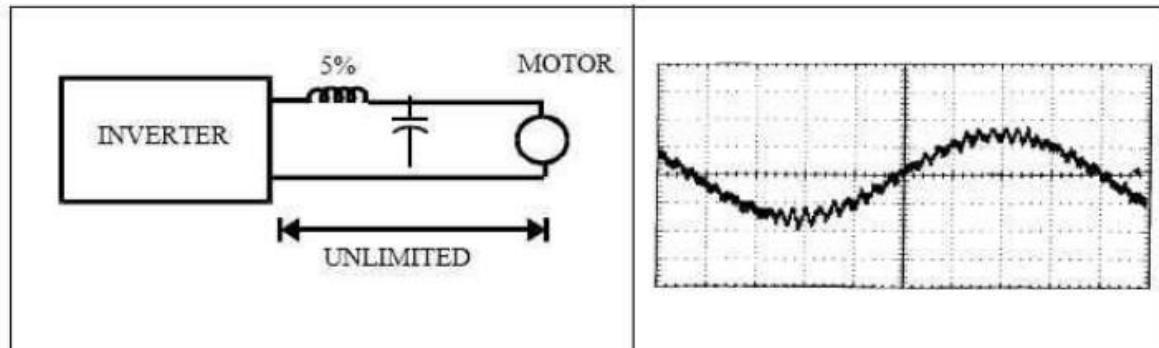

(3) المرشح ذو الممانعة الحثية: Reactor :

الطريقة الثالثة هي استخدام **reactor** فقط بالتوازي مع اطراف الانفرتر ويوضح الشكل التالي طريقة التوصيل والجهد بعد الفلتر. ويلاحظ ان موجة الجهد بدأت تتأثر بتأثير **PWM** ويكون زمن ارتفاع الجهد اكبر من 4 ميكروثانية وهذا مستحب جداً

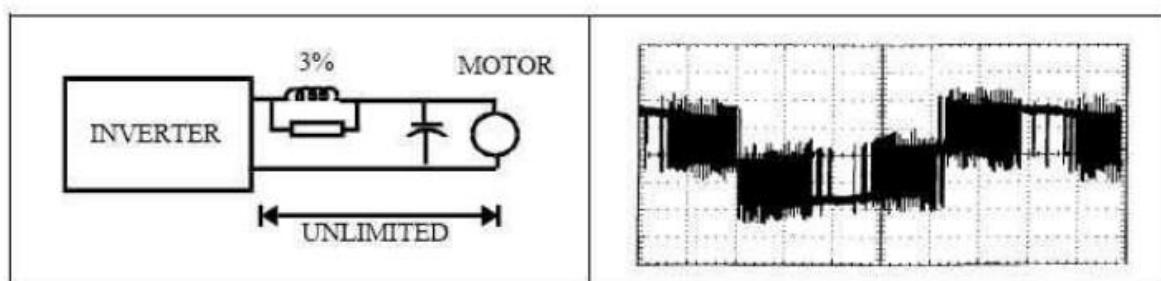

(4) مرشح ذو snubber للتترددات العالية :

الطريقة الرابعة هي وضع ما يسمى high frequency snubber كما هو موضح بالشكل وت تكون من reactor بالتوازى مع مقاومة ومكثف توازى. ويكون زمن ارتفاع الجهد اكبر من 2 ميكروثانية ويكون اقصى تردد تقطيع L PWM هو KHz 3.75 ولا يكون هناك حظر على طول الكابل.



توصيلات القدرة والتحكم لجهاز مغير السرعة توصيل التغذية

- يتم توصيل مصدر الكهرباء ثلاثي الاطوار الى النقاط L1-L2-L3 بالجهاز ثلاثي الاطوار 380 فولت
- يتم توصيل مصدر الكهرباء احادي الطور (L-N) الى النقاط L1-L2 بالجهاز ثلاثي الاطوار 220 فولت
- يتم توصيل مصدر الكهرباء احادي الطور (L-N) الى النقاط N بالجهاز احادي الطور 220 فولت
- حيث ان اى جهاز مغير سرعة ثلاثي الاطوار 380 فولت يوصل فقط بمصدر ثلاثي الاطوار اى ثلاثة فاز 380 فولت


اذا تم توصيل الكهرباء بالخطا الى خرج مغير السرعة اى مكان تركيب المحرك اى U-V-W بدلا من L1-L2-L3 وتم توصيل الكهرباء سيخترق الجهاز

فى القدرات الصغيرة يكون نقاط تغذية الجهاز من اعلى ونقاط توصيل المحرك من اسفل ،

لكن فى القدرات الاكبر تكون نقاط التغذية ونقاط المحرك من اسفل لذا يجب الحذر ترتيب فازات تغذية الجهاز لايؤثر على اتجاه دوران المحرك

توصيل المحرك

يتم توصيل ثلات اطراف المحرك ب U-V-W بمغير السرعة ترتيب توصيل اطراف المحرك بالجهاز يؤثر على اتجاه الدوران

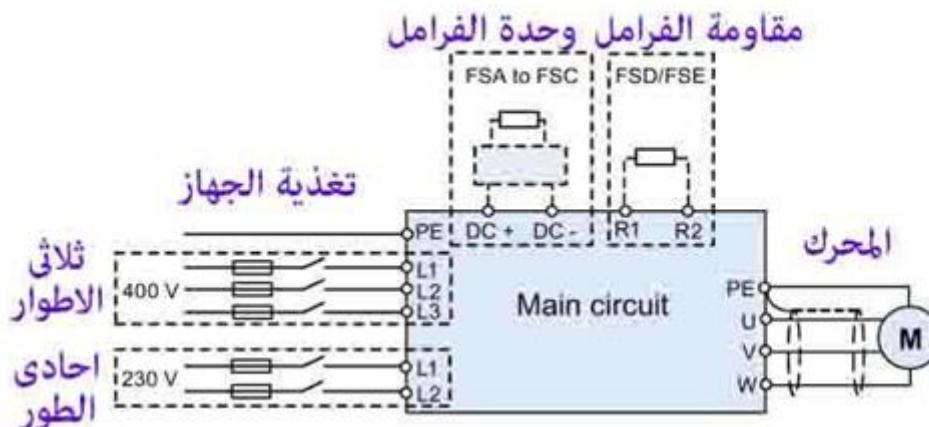

توصيل مقاومة الفرامل


DC BUS على موجب و سالب الجهاز مباشرة BRAKING RESISTOR لا توصيل

توصيل بين نقطتين محددين حيث يوجد ترانزستور بداخل الجهاز مسؤو عن



SINAMIC V20

توصيلها وفصلها بالجهد المستمر dc bus اذا تم توصيلها على موجب و سالب الجهاز BUS d bus فستؤدى لحدوث فقد كبير فى القدرة و انخفاض كبير للجهد المستمر DC

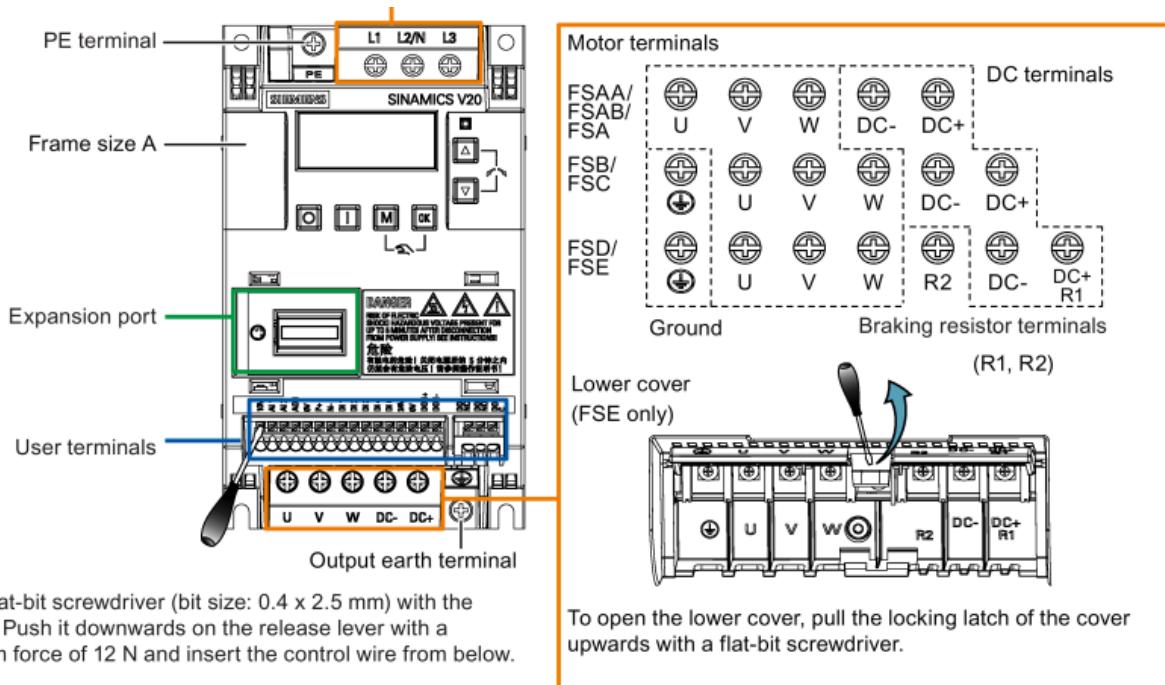

أنواع نقاط تحكم الموجودة في أي مغير سرعة

١. نقاط دخل رقمي digital input

٢. نقاط دخل تماثلي analog input

٣. نقاط خرج رقمي digital output

٤. نقاط خرج تماثلي analog output

اولاً نقاط الدخل الرقمي


تستخدم هذه النقاط للتحكم في المحرك كتشغيل وايقاف وعكس حركة وزيادة سرعة او خفض سرعة او فرملة او او توصل هذه النقاط بمفتاح ويكون لكل نقطة رمز مميز ويتم تغيير القيمة المخزنة في هذا كود الرمز لتغيير وظيفة نقطة الدخل

طريقة توصيل نقاط الدخل الرقمي


Pnp or source تعمل النقطة اذا تم توصيل ٤ فولت اليها

NPN or sink تعمل النقطة اذا تم توصيل صفر او com اليها

INTERNAL POWER SUPPLY

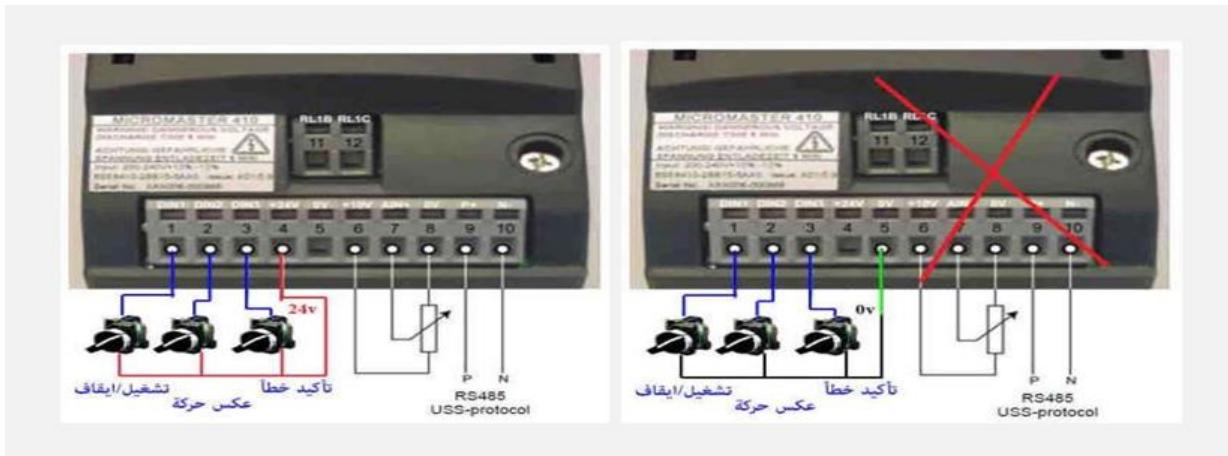

EXTERNAL POWER SUPPLY

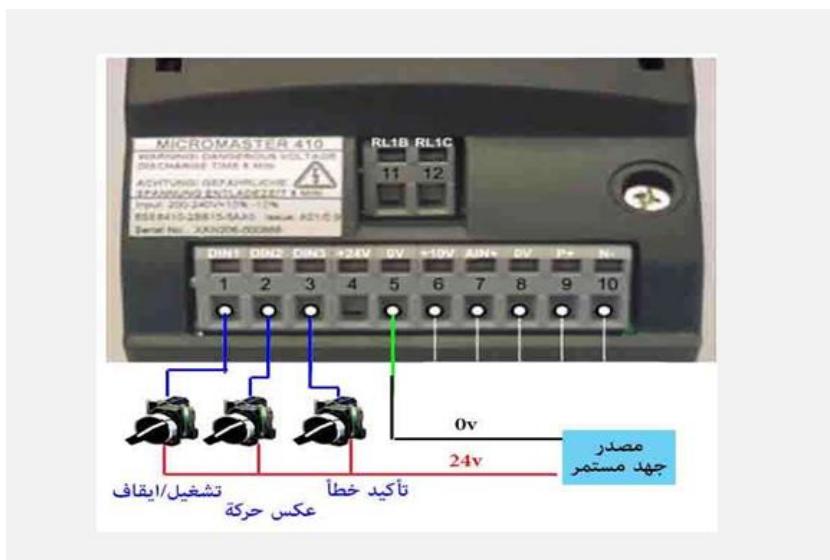

فى حالة استخدام مصدر جهد مستمر خارجي

PNP : فى حالة استخدام مصدر ٤٢ فولت خارجي يجب توصيل صفر او

المصدر الخارجى بصفر او com مغير السرعة (النقطة 8) لأنها متصلة بالطرف com

NPN : فى حالة استخدام مصدر ٤٢ فولت خارجي يجب توصيل ٤٢ فولت المصدر الخارجى ب ٤٢ فولت مغير السرعة (النقطة 8) لأنها متصلة بالطرف المشترك لنقاط الدخل

تغيير وظيفة نقاط الدخل او نقاط التحكم

يمكن تغيير وظيفة اي نقطة دخل فى مغير السرعة كل نقطة دخل لها رمز خاص بها بتغيير قيمة هذا كود الرمز تغير وظيفة

النقطة P0701 كود الرمز هذا يحدد وظيفة نقطة الدخل الاولى

P0702 كود الرمز هذا يحدد وظيفة نقطة الدخل الثانية

P0703 كود الرمز هذا يحدد وظيفة نقطة الدخل الثالثة

p0701=1 اى وظيفة النقطة الاولى هي التشغيل والايقاف

p0702=12 اى وظيفة النقطة الثانية هي عكس الحركة

p0703=9 اى وظيفة النقطة الثالثة هي تاكيد reset

وهذا.....

يمكن تغيير وظيفة اى نقطة بتغيير القيمة المسجلة فى كود الرمز الى قيم اخرى تبعا لكتالوج

المعده للتغيير وظيفتها

البرمجة الممكنه لنقط الدخل digital input في انفيرتر سيمنس سينامك


Parameter	Function	Range	Factory default	Can be changed	Scaling	Data set	Data type	Acc. Level	
Note:	RS485 also supports MODBUS protocol as well as USS. All USS options on RS485 are also applicable to MODBUS.								
P0701[0...2]	Function of digital input 1	0 - 99	0	T	-	CDS	U16	2	
	Selects function of digital input 1.								
	0	Digital input disabled							
	1	ON / OFF1							
	2	ON reverse / OFF1							
	3	OFF2 - coast to standstill							
	4	OFF3 - quick ramp-down							
	5	ON / OFF2							
	9	Fault acknowledge							
	10	JOG right							
	11	JOG left							
	12	Reverse							
	13	MOP up (increase frequency)							
	14	MOP down (decrease frequency)							
	15	Fixed frequency selector bit0							
	16	Fixed frequency selector bit1							
	17	Fixed frequency selector bit2							
	18	Fixed frequency selector bit3							
	22	QuickStop Source 1							
	23	QuickStop Source 2							
	24	QuickStop Override							
	25	DC brake enable							
	27	Enable PID							
	29	External trip							
	33	Disable additional freq setpoint							
	99	Enable BICO parameterization							
Dependency:	Resetting 99 (enable BICO parameterization) requires: <ul style="list-style-type: none"> • P0700 command source or • P0010 = 1, P3900 = 1, 2 or 3 (quick commissioning) or • P0010 = 30, P0970 = 1 factory reset in order to reset 								
Note:	"ON / OFF1" can only be selected for one digital input (e.g. P0700 = 2 and P0701 = 1). Configuring DI2 with P0702 = 1 will disable digital input 1 by setting P0701 = 0. Only the last activated digital input serves as a command source. "ON / OFF1" on a digital input can be combined with "ON reverse / OFF1" on another digital input.								
P0702[0...2]	Function of digital input 2	0 - 99	0	T	-	CDS	U16	2	
	Selects function of digital input 2. See P0701.								
P0703[0...2]	Function of digital input 3	0 - 99	9	T	-	CDS	U16	2	
	Selects function of digital input 3. See P0701.								

Difference between 2wire and 3 wire control

عدد اطراف التحكم wire methods

هناك رمز معين يحدد عدد اطراف التحكم طرفين او ثلاثة اطراف

1. طرفين تحكم (٢ مفتاح سلكتور)

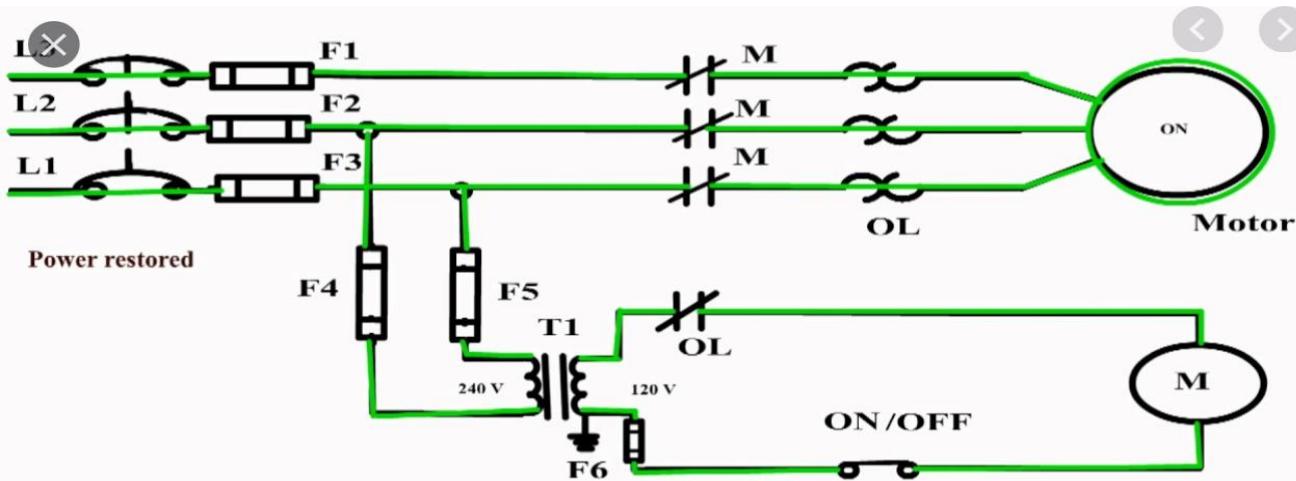


2 wire control systems can be extremely dangerous in places where the equipment (for example a conveyor) that starts automatically is surrounded by people. Therefore, 2 wire control system can be used for remote or unreachable installations.

معنى اشارة تشغيل وايقاف، وإشارة لعكس الاتجاه او اشارة تشغيل يمين وإشارة تشغيل وايقاف يسار (عكس حركة بطيء) اي اذا كان مفتاح التشغيل يمين يعمل و تم تشغيل مفتاح التشغيل اليسار لن ينعكس اتجاه الدوران الا بايقاف مفتاح التشغيل يمين اشارة تشغيل وايقاف يمين وإشارة تشغيل وايقاف يسار (عكس حركة سريع) اي اذا كان مفتاح التشغيل يمين يعمل و تم تشغيل مفتاح التشغيل اليسار ينعكس اتجاه الدوران الى اليسار

2. ثلاثة اطراف تحكم (٣ مفتاح لحظى push button)

اي نبضة ايقاف ونبضة تشغيل يمين ونبضة تشغيل يسار بمعنى يجب ان يكون هناك مفتاح لحظى وضع طبيعى مغلق لايقاف متصل بنقطة معينة ومفتاح تشغيل لحظى وضع طبيعى مفتوح متصل بنقطة دخل اخرى واذا ضغطت على مفتاح التشغيل اللحظى سعمل المحرك ويظل يعمل حتى تضغط على مفتاح الايقاف اللحظى (تغنى عن الحاجة لاستخدام ريلاتي مع مفتاح التشغيل اللحظى

– لعمل نقطة تعويض latch للمفتاح

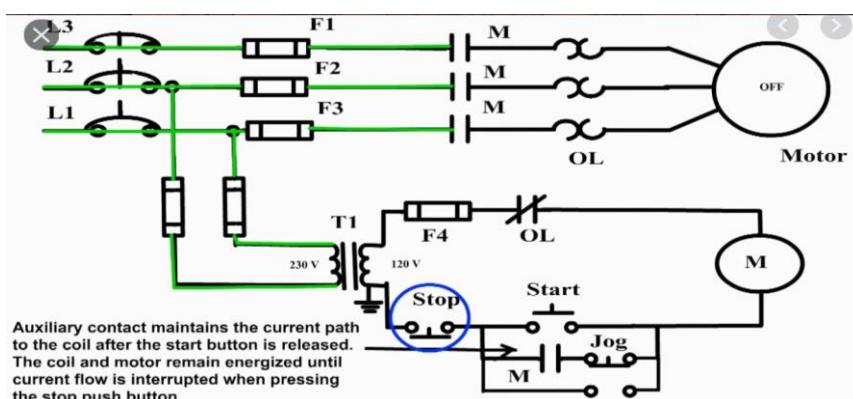

الاشارات الممكن توصيلها على الانفرتر**نقاط الدخل التناضري analog input**

تستخدم هذه النقاط لادخال قيمة متغيرة الى جهاز مغير السرعة كإشارة سرعة متغيرة مثلا او اشارة تغذية عكسية للضغط او السريان او المستوى او السرعة او الحرارة تكون الاشارة التماضية اشارة تيار 20-0 مللي امبير 4-20 مللي امبير او اشارة جهد 0-10 فولت او (-10) فولت ويمكن توصيل مقاومه متغيره (يتم تحديد قيمتها تبعا للكاتالوج)

وكما تم سابقا فمثال digital input يتم برمجه و اختيار النقط

رمز اختيار نوع الدخل التناضري الاول [0] p0756

رمز اختيار نوع الدخل التناضري الثاني [1] p0756

0 اي شارة تماضية للجهد 0-10 فولت


2 اي اشارة تماضية للتيار مللي امبير 0-20

4 اي اشاره تماضيه للجهد - 10 ~ 10



Fig 5

في fig 5 لا يوجد سوى نقطة دخل تماضي واحدة و $A_{IN1}+$ لا يوجد سالب الدخل التناضري حيث انه موصل داخليا بصفر فولت النقطة تعمل فقط كاشارة جهد تماضي 0-10 فولت

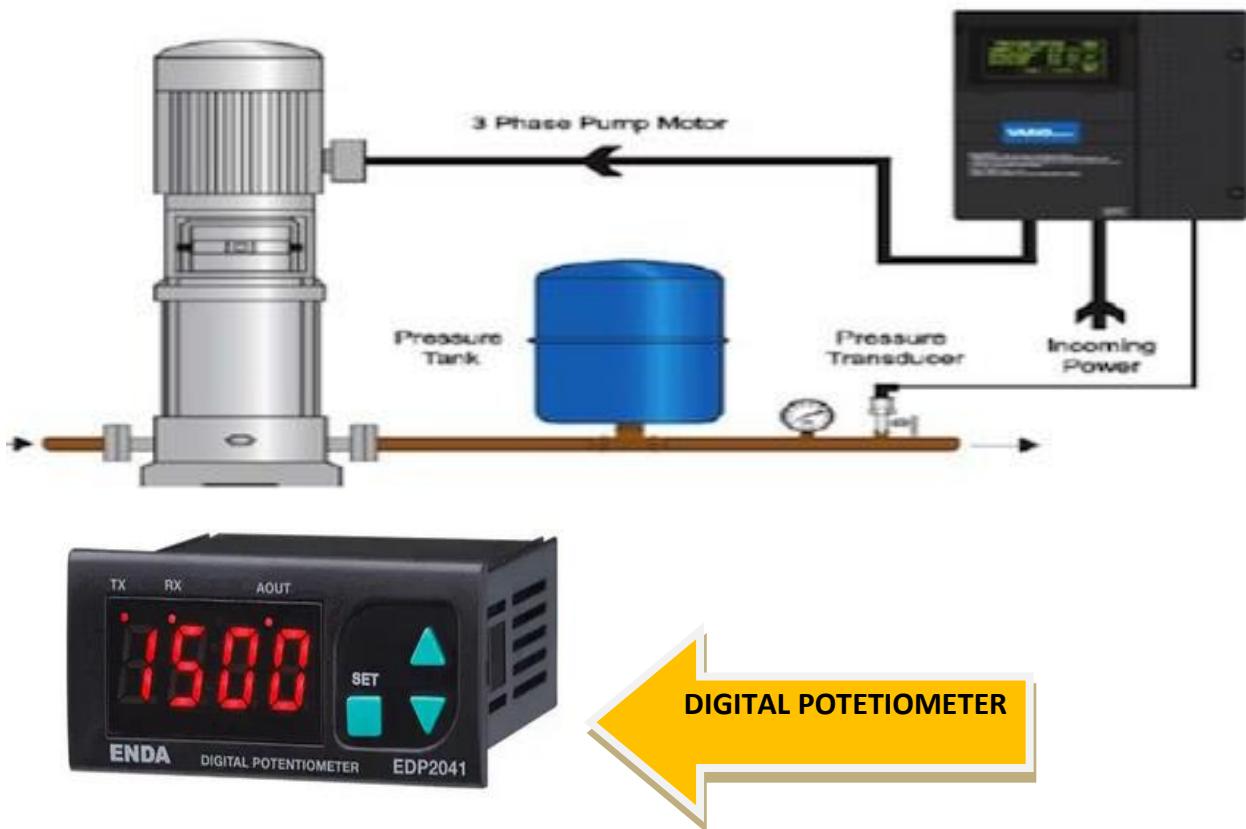

ويمكن استبدال المقاومه بمقاومه رقميه **DIGITAL-POT** للتحكم في التشغيل من ترايزات

التشغيل او **MCC**

PRESSURE CONTROL WITH PID LOOP

يمكن تحويل اي نقطة دخل analog الى دخل رقمي عند الحاجة يتم الدخول الى كود الرمز الخاص بالنقطة الرقمية سيكون به صفر اي النقطة الرقمية غير مفعلة اي انها تستخدم بالوظيفة الاساسية لاما كنقطة تماثلية، فاذا تم تغيير القيمة صفر الى اي قيمة اخرى تفعل كنقطة دخل رقمي حيث تكون موجب النقطة التماثلية هي نقطة الدخل PNP وسالب النقطة التماثلية توصل ب صفر فولت وبالتالي تعمل ك

digital input

analog Output-3

تستخدم هذه النقطة لاخراج اشارة تماثلية متغيرة مثلا تردد التشغيل للmotor او السرعة او العزم او ليتم ارسالها الى منظومه التحكم او الاسكادا او **DIGITAL INDICATOR**


اشارة تماثلية 0-10 فولت

اشارة تماثلية 4-20 مللي امبير AO

output digital -4

هـ نقاط قابلـة للبرمـجة اي يتم تحـديد متـى تـغلـق هـذه النقـاط مـثـلا في حـالـة حدـوث عـطـل ما مـثـل زـيـادـه تـيـار انـخـافـض جـهـد سـقـوط فـازـه او فـى حـالـة التـشـغـيل او فـى حـالـة الـايـقـاف

عادة نرمز لها بالرمز DO=digital output ممكن ان تكون ريل اي او ترانزistor

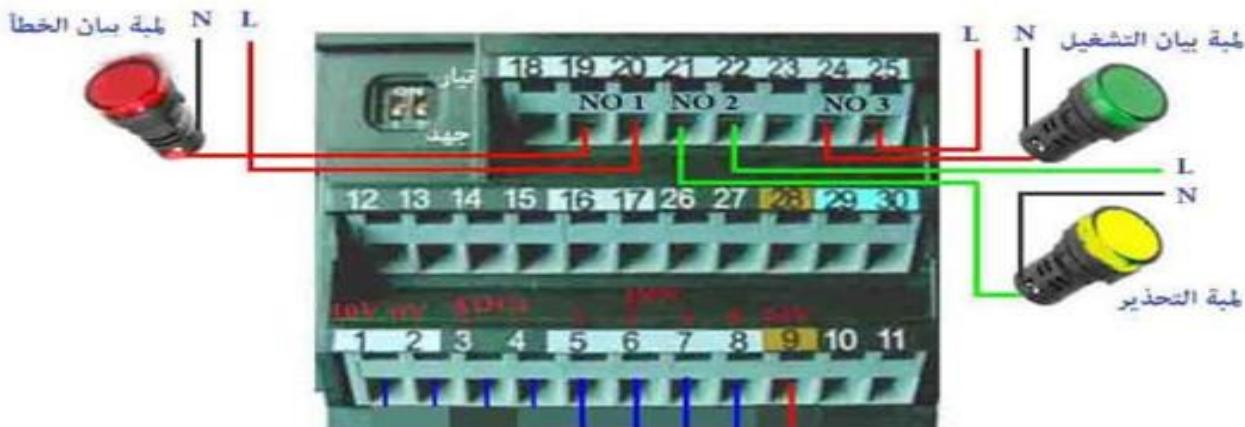


ويتم برمجه هذه النقاط كما يلى


P0731 هو running 1 do على ال ويدل

fault هو 2 P0732 ويدل على ال

Parameter	Description	Factory default	Default for Cn007	Remarks
P0727[0]	Selection of 2/3-wire method	0	2	3-wire STOP + Forward pulse + Reverse pulse
P0771[0]	Cl: Analog output	21	21	Actual frequency
P0731[0]	Bl: Function of digital output 1	52.3	52.2	Inverter running
P0732[0]	Bl: Function of digital output 2	52.7	52.3	Inverter fault active

Connection macro Cn008 - PID control with analog reference

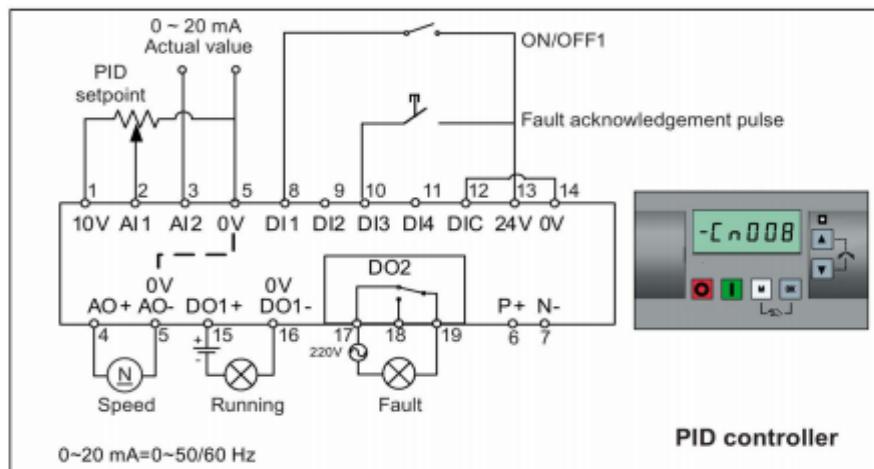

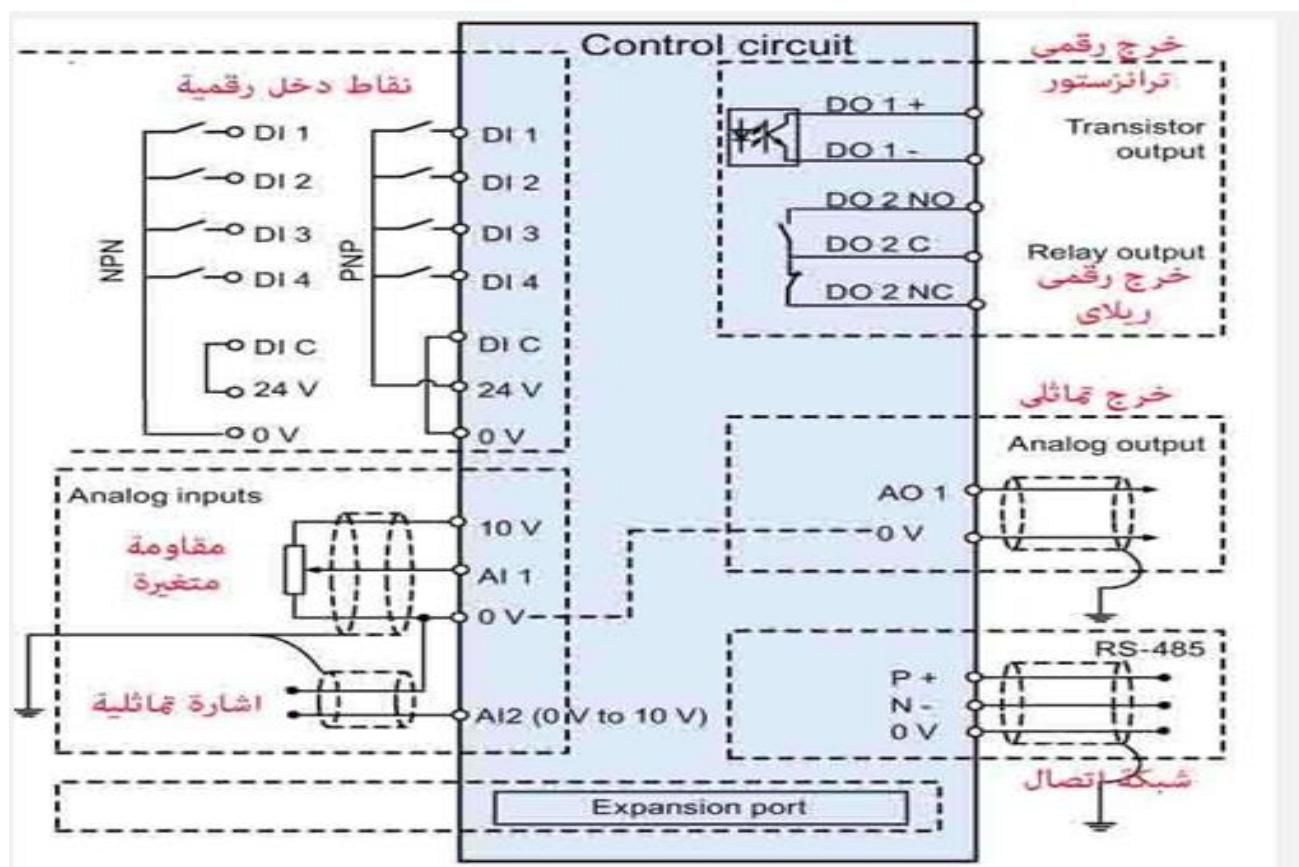


نقاط دخل حساسات الحرارة المختلفة

PTC= Positive temperature coefficient •

RTD: resistance temp detector •

Thermocouple •

يمكن توصيل حساسات الحرارة المختلفة على مغيرات السرعة

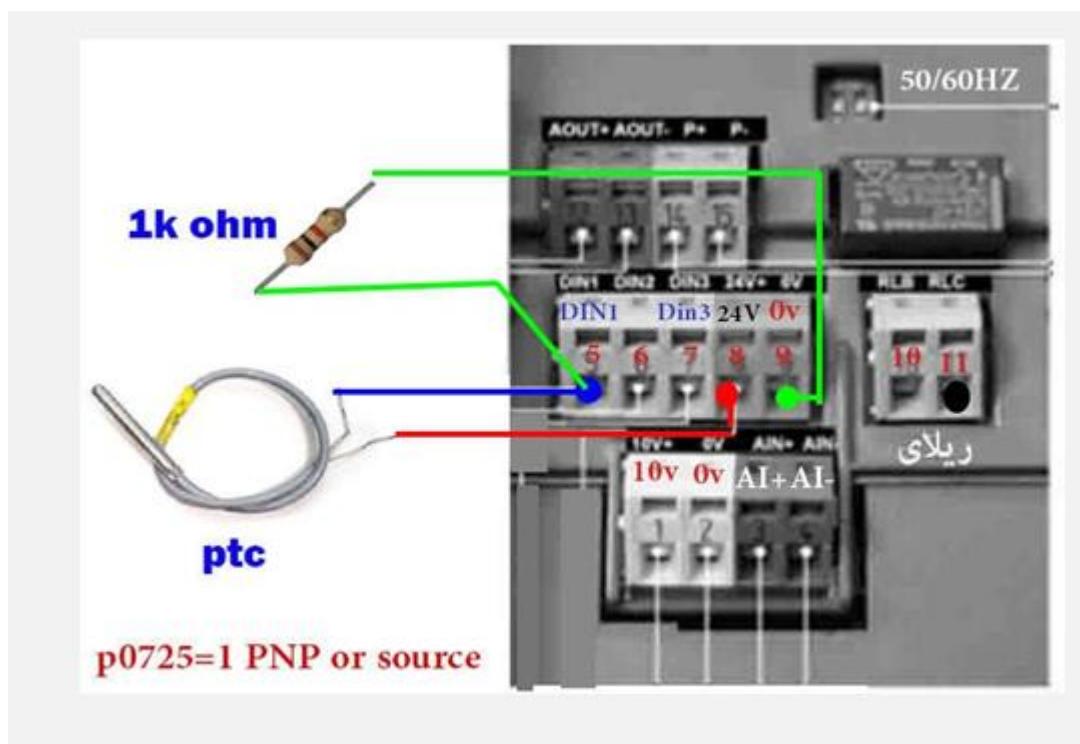

الفرامل الميكانيكية

في حالة وجود فرامل على المحرك يمكن برمجة ريلاي مغير السرعة للتحكم في الفرامل في حالة وجود حمل قد يسبب دوران المحرك بمجرد فتح الفرامل مثلاً مصعد او ونش يحمل حمل ما على ارتفاع معين بمجرد فتح الفرامل سيقوم الحمل بالسقوط وسيدور المحرك ويرتد جهداً على مغير السرعة

في حالة المصعد او ونش يحمل حمل لا يمكن استخدام فرمله الداخليه للانفرتر عن طريق ال dc

ويجب استخدام فرمله ميكانيكية

automatic restart تلقائياً بدء

في حالة حدوث انخفاض في جهد المصدر سيفصل الجهاز ويعطى رسالة خطأ يجب ان تضغط على زر تأكيد الخطأ **reset** حتى يختفي الرسالة

وستستطيع تشغيل الجهاز بعد حل المشكلة بالطبع هناك خيار يمكنك من تشغيل الجهاز اليابا بعد وصول الجهد للقيمة المسموحة بما حيث يقوم الجهاز بعمل تأكيد للخطأ اليابا وبالتالي اذا كانت اشارة تشغيل الجهاز موجودة سيعمل المحرك تلقائياً يمكنك تحديد عدد محاولات التشغيل بمعنى سيقوم الجهاز بتأكيد رسالة الخطأ والتشغيل و اذا حدث خطأ مرة اخرى سيتوقف ويكرر المحاولة هناك رمز معين تقوم بتنعيل هذه الخاصية فيه وهناك رمز اخر تقوم بتعيين عدد المحاولات به

مثلاً مغير السرعة من سيممنز

القيمة الافتراضية	الوصف	كود الرمز
0 اي غير مفعل	اعادة التشغيل الالى automatic restart	P1210
3	عدد مرات المحاولة of restart attempts	P1211

امثله

مثال 1 التحكم الخارجي بالجهاز (مفاتيح تشغيل ومقاومة متغيرة)


التشغيل والايقاف بواسطة مفتاح سلكتور

تأكيد الخطأ reset بواسطة مفتاح لحظي

التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغيرة 5 كيلو اوم

توصيل لمبة بيان حمراء 220 فولت تضيء في حالة الخطأ (الفصل بسبب الحمل الزائد مثلاً او اي سبب

آخر)

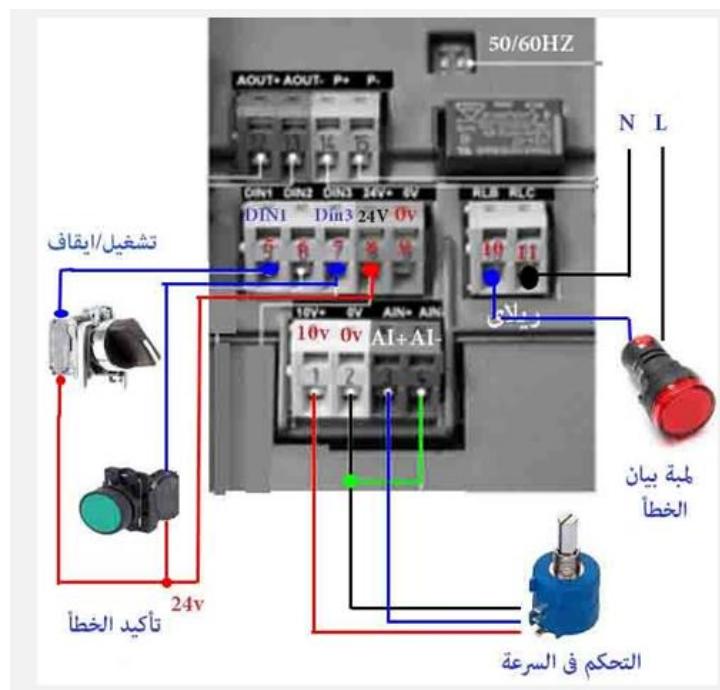

يتم توصيل لمبة الخطأ بالجهد (متعدد) بواسطة نقطة الريلاى 10-11

يتم توصيل مفتاح التشغيل والايقاف بين 24 فولت ونقطة الدخل الاولى DI1

يتم توصيل مفتاح تاكيد الخطأ reset بين 24 فولت ونقطة الدخل الثالثة DI3

باستخدام كابل شيلد ثلاث اطراف يتم توصيل طرف المقاومة الثابتة بين 0 و 24v وطرف المقاومة

المتغيره الى نقطة الدخل التماذلية الموجبة AI1 والدخل التنازلي السالب -AIN توصل بصفر فولت

الشرح

• يعمل ويتوقف المحرك بادارة المفتاح يمين او يسار

• يمكن التحكم فى سرعة المحرك بادارة المقاومة المتغيرة مع او ضد عقارب الساعة

فى حالة اضائة لمبة بيان الخطأ الحمراء فيجب قراءة رمز الخطأ على شاشة الجهاز وحل المشكلة ثم


الضغط على زر تأكيد الخطأ reset لكي تتمكن من التشغيل مرة اخرى

البرمجة	الاعداد الافتراضي	الوظيفة	الترميز
= امر التشغيل والايقاف خارجي اى بواسطة نقاط الدخل	1	مصدر امر التشغيل	P0700
2 امر السرعة تماذلى عبر مقاومة متغيرة	1	امر السرعة	P1000
3.2 وجود خطأ بالجهاز	52.7	وظيفة نقطة خرج الريلاى	P0731
1 اى تشغيل وايقاف	0	وظيفة نقطة الدخل الاولى	P0701
9 اى تأكيد الخطأ reset	9	وظيفة نقطة الدخل الثالثة	P0703
50 هرتز	50	قيمة السرعة التماذلية Analog setpoint	P2000


Forward and Reverse Jog

The jog forward command is used in combination with multi-function digital input function #6 (Jog Forward) and the jog reverse command is used in combination with multi-function digital input function #7 (Jog Reverse).

Example: Jog Forward input terminal S4 (03-03 = 06) and Jog Reverse input terminal S5 (03-04=7)

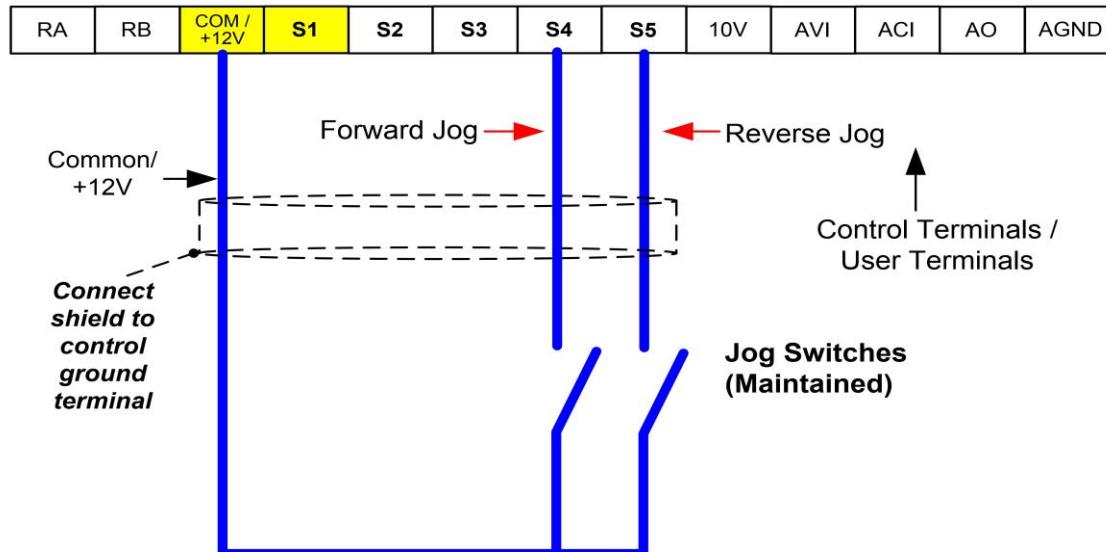


General Wiring Diagram

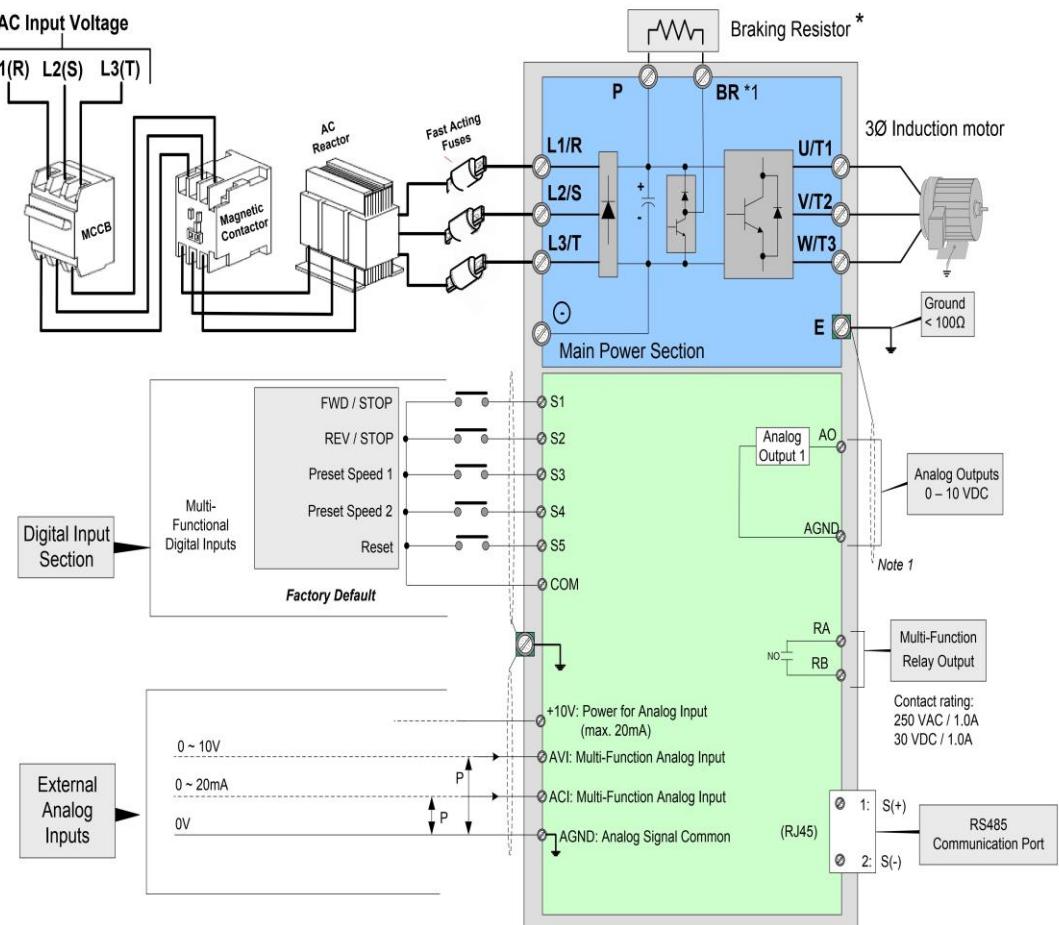

كيفيه توصيل منظومه الانفرتر بالكامل

التشغيل من خلال شبكات الاتصال (Run from communication channel)

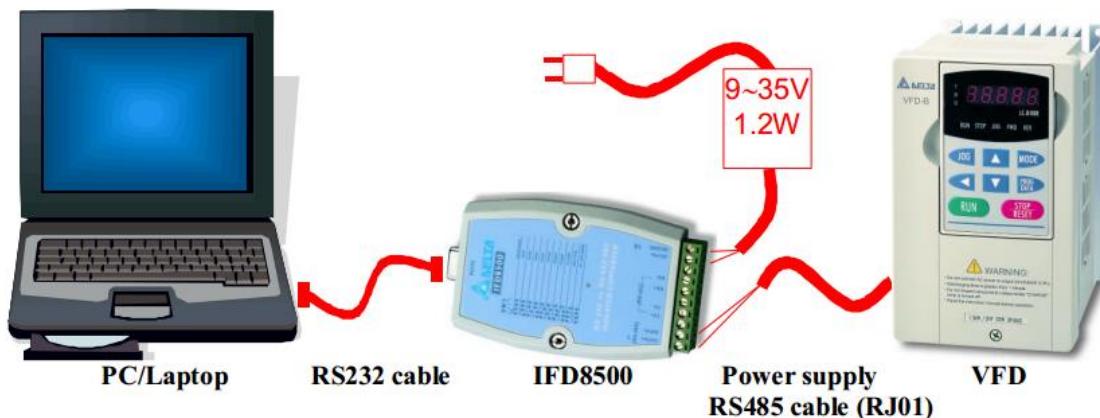

2.1 PC/Laptop

Use a PC or laptop with RS232 COM port.

يمكن التشغيل من خلال الاتصال بالانفرتر عن طريق البروتوكولات المختلفة مثل :

Modbus-rs 485 ▪

tcp-ip ▪

RTU ▪

CANBUS ▪

ETHERNET ▪

PROFIBUS ▪

من خلال كابلات الاتصالات المختلفة دون الحاجه الي اسلاك متعدده الي روزته التشغيل من
خلال كابلات الاتصالات المختلفة دون الحاجه الي اسلاك متعدده الي روزته التشغيل

من المميزات لهذه الطريقة امكانيه الحصول علي كل البيانات الموجود علي البادئ من (جهد-
تيار_ هرتز_ سرعه-انذارات) من خلال كابل واحد فقط دون الحاجه الي اسلاك متعدده للتشغيل

ولكن يجب مراعاه اصول الصناعه والاکواد المختلفة لمسار الكابلات الخاصه بالاتصالات
والبيانات ومرورها بجانب كابلات القوي وكيفيع تلافي التشویش الصادر عنها.

ثانياً بادئ الحركة الناعم SOFT STARTER

يختلف البادئ الناعم عن الوسائل السابقة حيث يستخدم عناصر القدرة الاستطاعية لقيام بعمله وهذه العناصر غالباً الثيرستور، وينظم جهد المحرك عن طريق دائرة تحكم مطبوعة PRINTED CIRCUIT BOARD، يعتمد البادئ الناعم على أنه كلما قل جهد المنبع فإن عزم البدء وكذلك تيار البدء يقل في لحظة البدء يكون الجهد المطبق على المحرك قليلاً.

بالتالي يمكن التخلص من المشاكل التي تحدث لسيور والتروس ونقلات الحركة التي تتسبب في انزلاق لسيور واهتزاز في التروس وخلافه، بعد ذلك يأخذ المحرك سرعته تدريجياً.


أحد فوائد البدء بهذه الطريقة هي إمكانية ضبط العزم إلى القيمة المرغوبة سواء كان المحرك محملاً أو بدون حمل.

كذلك وظيفة أخرى للبادئ الناعم وهي الإيقاف الناعم والهامة جداً في الطلبات للحد من ظاهرة المطرقة المائية WATER HAMMER.

وفي السيور حيث قد يحدث انزلاق لسيور . HAMMER

منحنى الخصائص لبادئ الحركة الناعم

كيفية اختيار البادئ الناعم للتطبيقات المختلفة:

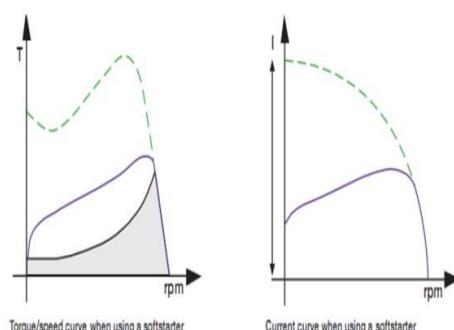

من حيثيات الخصائص لبادئ الحركة الناعم

كيفية اختيار البادئ الناعم للتطبيقات المختلفة

من الطبيعي ان اختيار قدرة البادئ الناعم يكون على اساس قدرة المحرك ، لكن يفضل في بعض الاحيان اختيار البادئ بقدرة اعلى من القدرة المقننة للمحرك خصوصا في حالات:

الخدمة الشاقة **HEAVY DUTY LOADS** : كلما زدت كلما كانت الحاجة لبادئ قدرته اكبر من قدرة المحرك مثل العمل في بيئه عدوانيه مثل الصرف الصحي

CONFORMAL COATING

الكروت الالكترونية الخاصه بدائرة تحكم **PRINTED CIRCUIT BOARD** ، التي تعمل في بيئه عدوانيه مثل الصرف الصحي

يجب عزلها بطبقه حمايه **CONFORMAL COATING**

عدد مرات البدء في الساعة : كلما ازدت كلما كانت الحاجة لبادئ قدرته اكبر حيث تعتمد سعة البدء للبادئ على سعة التيرستور والمبردة الحرارية عليه **HEAT SINK**

الدليل التالي يبين اختيار البادئ للتطبيقات المختلفة عند البدء الطبيعي او البدء بأحمال عالية

Normal start

Typical applications

- | | |
|----------------|-------------------------|
| » Bow thruster | » Centrifugal pump |
| » Compressor | » Conveyor belt (short) |
| » Elevator | » Escalator |

Selection

Select the softstarter according to the rated motor power.

For units with built-in overload, select trip class 10.

Heavy duty start

Typical applications

- | | |
|-------------------|------------------------|
| » Centrifugal fan | » Conveyor belt (long) |
| » Crusher | » Mill |
| » Mixer | » Stirrer |

Selection

For softstarters designed for nominal start, select one size larger than the rated motor power.

For softstarters designed for heavy duty start, select according to the rated motor power.

For units with built-in overload, select trip class 30.

If more than 6 starts /h

Select one size larger than the selection above.

تركيب البدئ الناعم

بادئ الحركة الناعم مبني من مجموعة عناصر قليلة مثل دوائر الكترونية مطبوعة PCB، مب ردح اررى HEAT SINK، مجموعة التيرستور مراوح تبريد، الهاوسنج الذى توضع فيه المجموعة بالكامل

دائرة التحكم هي دائرة رقمية DIGITAL او تناظرية ANALOG او تحتوى الاثنين معا مجمعة على لوحة مطبوعة واحدة او اكثر.


اشارة خرج البدئ يمكن ان تكون ثابتة او تكون قابلة للبرمجة حيث يمكن للمستخدم ان يبرمج ريليا.

غالبا يزود البدئ ريليا او فرلود الكترونى يغنى عن مرحل او فرلود التقليدي

عند الحاجة الى عمل شبكة اتصال بين مختلف اجهزة المحطة مثل PLC ولوحات التحكم الأولى والحساسات وغيرها فأن معظم اجهزة بادئات الحركة الناعمة الحديثة تحتوى على مخارج للاتصال وتزود ب CABLTS فيبر او بتك لتدعم الاتصال بالأجهزة المختلفة عبر النظم المختلفة للاتصال مثل:

PROFIBUS، MODBUS

- INTERBUS، DEVICENET، ... وغيرها

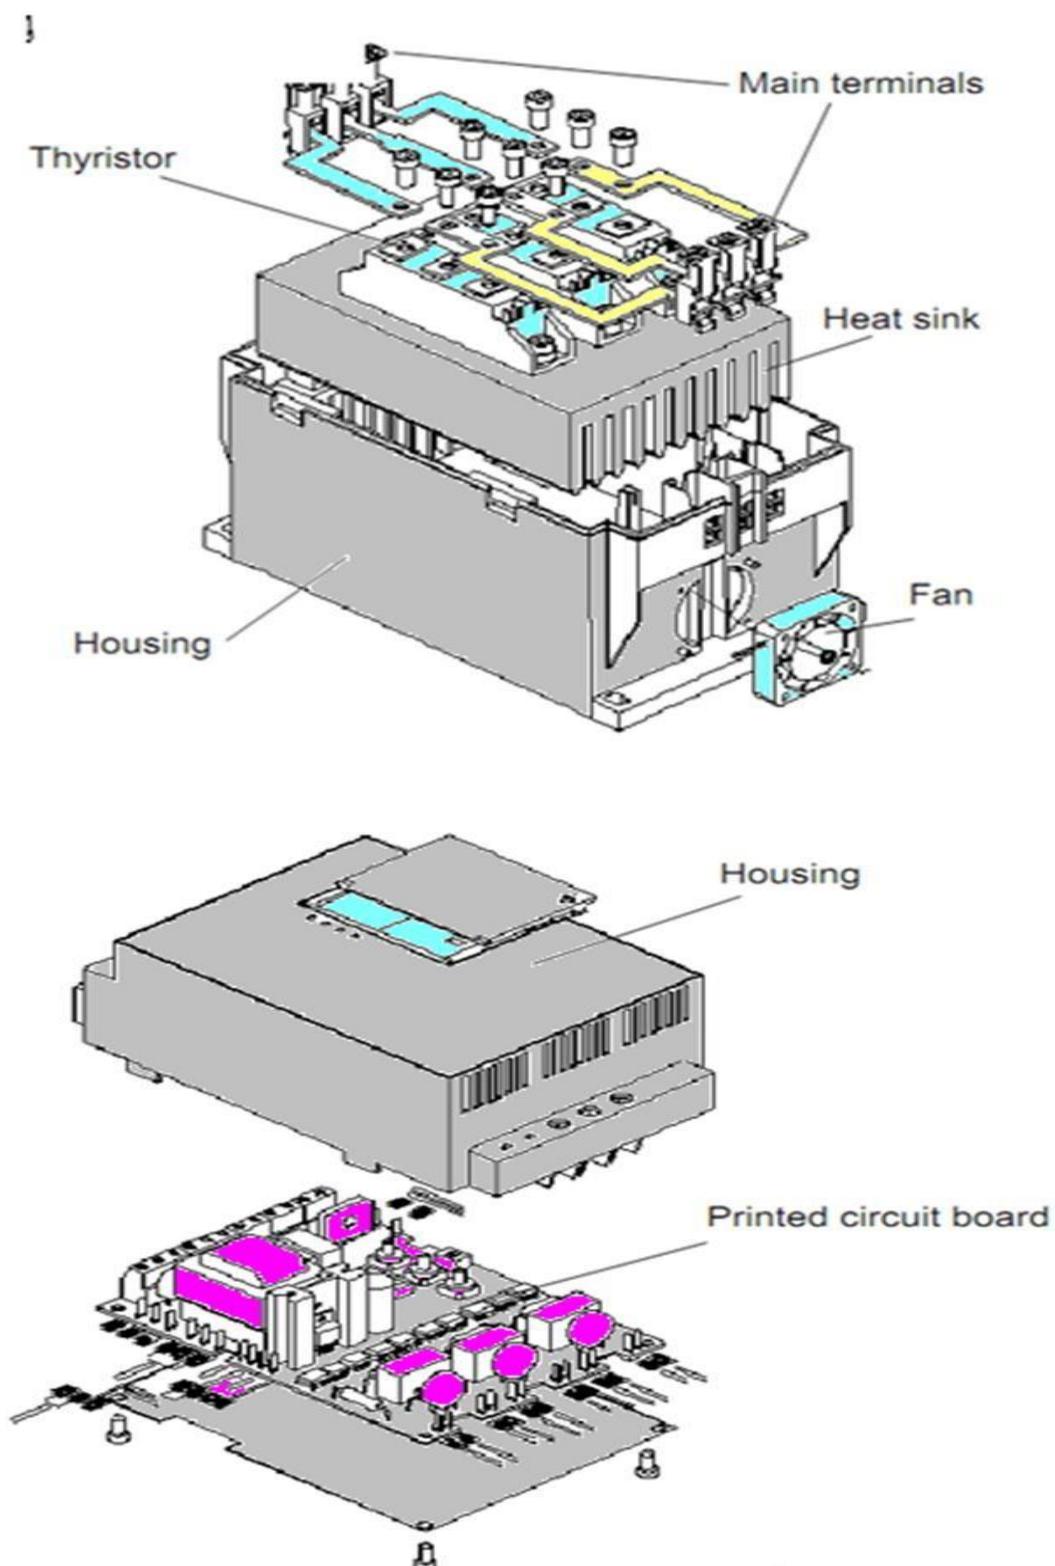

وصف مكونات بادئ الحركة الناعم SOFT STARTER

1. دائرة التحكم المطبوعة PCB

تقوم اساسا بالتحكم في اشعال الثيرستورس بناء على القيم المدخلة اليها سابقا من جهود وتب ارت عبر البرنامج ، كما تقوم ايضا بالتحكم في كافة القيم والحسابات الاخرى مثل:

حساب معامل القدرة، القدرة الفعالة، وغير ذلك الكثير، تسجيل تاريخي للبيانات Historical data

2. مبددة الحرارة heat sink

للتخلص من الحرارة المنبعثة من البايي لحظة البدء حتى لحظة خروج البايي سعة مبددة الحرارة هي معامل هام في تحديد سعة البايي الناعم وفي تحديد التيار الذي سيتحمله البايي

3. المراوح FANS

تستخدم لزيادة سعة التبريد لمبددة الحرارة ويمكن ان يحتوى البايي مروحة او اثنين او اكثر حسب سعة وحجم البايي وحسب التصميم، وهناك بعض الباينات الصغيرة قد لا تحتوى مروحة تبريد.

4. HOUSING الهاوسنج

يصنع من البلاستيك او الحديد او كلاهما ووظيفته حماية البايي من الارض ارر الميكانيكية والكهربائية كذلك من الاتربة والغبار. وللحماية الكلية من العوامل الخارجية يتم وضع المجموعة بالكامل في هاوسنج له درجة انغلق جيدة


5. التيرستور (الموحدات المتحكم فيها)

عناصر من اشباه الموصلات الالكترونية موصلة توازى متعاكس ANTI-PARALLEL وتكون مجموعتان او ثلاثة وتوصى الى دائرة القوى بالتوالي بين اطراف المنبع واطراف العضو الثابت للحرك


التيرستور او الموحد السليكوني المحكم SCR: انواعه، تركيبه، خصائصه، شرح طريقة عمله

يعتبر التيرستور أحد أهم عناصر إلكترونيات القدرة إذ يستخدم بكثرة في العديد من دوائر إلكترونيات القدرة . ويمثل في الدوائر بمفتاح إما أن يوصل تيار أو يكون في حالة عدم توصيل ويمكن اعتباره في هذه الحالة مفتاحاً مثالياً ولكن في الواقع هناك بعض القيود والخصائص التي يجب أن تراعي عند التشغيل الفعلي في الدائرة

تركيب التيرستور وتشغيله : يتكون التيرستور من أربع طبقات من نبائط أشباه الموصلات مرتبة على هيئة $pnpn$ ومكونة من ثلاثة وصلات (junctions) هي J_1, J_2, J_3 كما هو مبين في الشكل التالي (أ) وللتيرستور ثلاثة أطراف هي الأنود والكافود والبواية كما بالشكل التالي (ب) الرمز الإلكتروني للتيرستور المستخدم في الدوائر

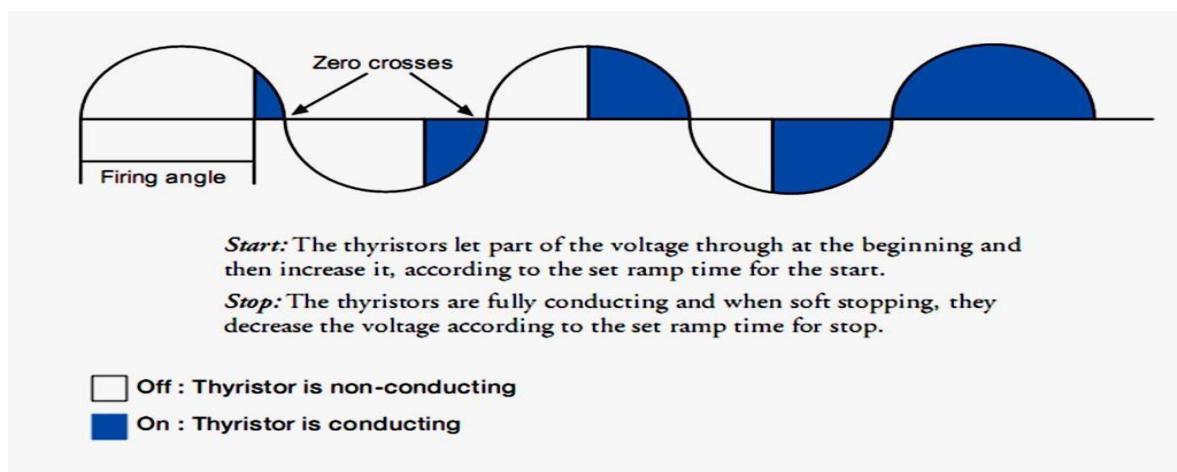

الثيرستور كزوج من التارنستور

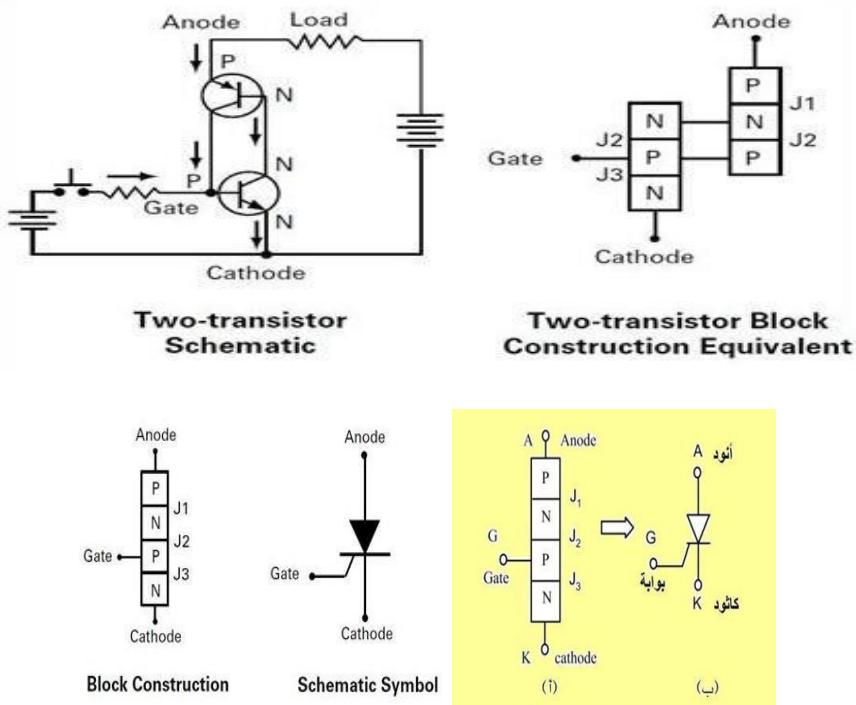

الثيرستور كزوج من التارنستور

الثيرستور مغلق أماميا (Forward blocking) : عندما يكون جهد الأنود موجباً بالنسبة لجهد الكاثود تصبح الوصلتان J_1 و J_2 في حالة انحياز أمامي (Forward bias)، أما الوصلة J_3 ف تكون في حالة انحياز عكسي (Reverse bias) وبذلك لا يمر تيار في الثيرستور باستثناء تيار ذو قيمة صغيرة جداً يسمى التسرب (Leakage current).



الثيرستور مغلق عكسيا (Reverse blocking) : عندما يكون جهد الأنود سالباً بالنسبة لجهد الكاثود تكون الوصلة J_2 في حالة إنحياز أمامي ولكن الوصلتين J_1 و J_3 تكونان في حالة إنحياز عكسي. وبذلك

يصبح التيرستور في حالة إعاقة عسكسية (Reverse blocking) (ولا يمر تيار ، سوي تيار صغير جداً يسمى تيار التسرب العكسي)

التيرستور في حالة توصيل أمامي (Forward conducting) (يمكن أن يوصل التيرستور تيار أمامي إذا كان الجهد الأمامي VAK أكبر من الصفر وتم تطبيق جهد موجب بين البوابة والكافود ويقال أن التيرستور في هذه الحالة قد انتقل من حالة الإعاقة الأمامية إلى التوصيل الأمامي . وتسمى هذه الحالة حالة التوصيل الأمامي (Forward)

خواص التيرستور Thyristor characteristics : تتحدد خصائص التيرستور الرئيسية بالعلاقة بين الجهد المسلط (VAK) عليه والتيار المار فيه (IA) (في حالة الانحياز الأمامي والانحياز العكسي ويوضح الشكل التالي خصائص التيرستور عندما يكون تيار البوابة صفر)

فعندما يكون الجهد المسلط موجب (الأنود موجب بالنسبة للكافود) (يمر تيار صغير جداً يسمى تيار التسرب . وعند زيادة الجهد تدريجياً فإن التيار لا يظهر زيادة ملحوظة إلى أن يصل الجهد إلى الحد الذي تبدأ فيه انهيار ارتدة داخلية ، يزداد التيار بعد ذلك بسرعة ، ويسمى جهد الانهيار الأمامي VBO والتيار IBO وعندما يتم الإشعال) أي توصيل جهد موجب للبوابة (يصبح التيرستور في حالة توصيل وتصبح الخواص مشابهة لخواص الدايدون المنحاز أمامياً مع هبوط الجهد في حدود 1 فولت .

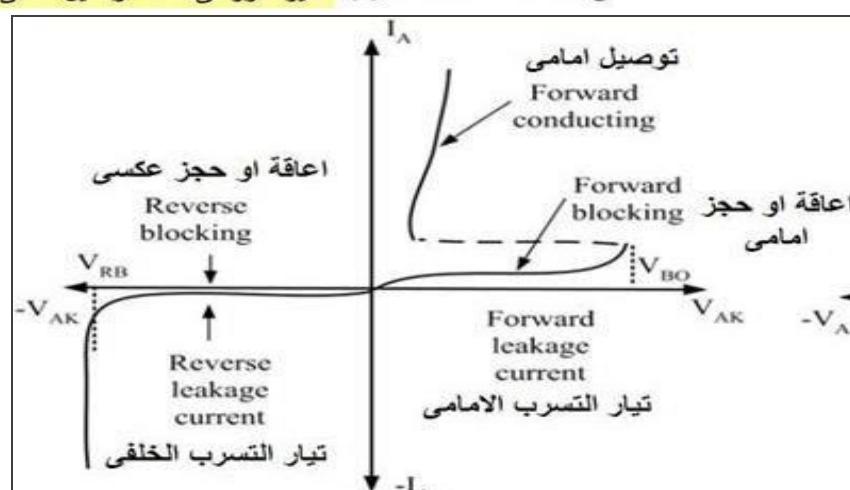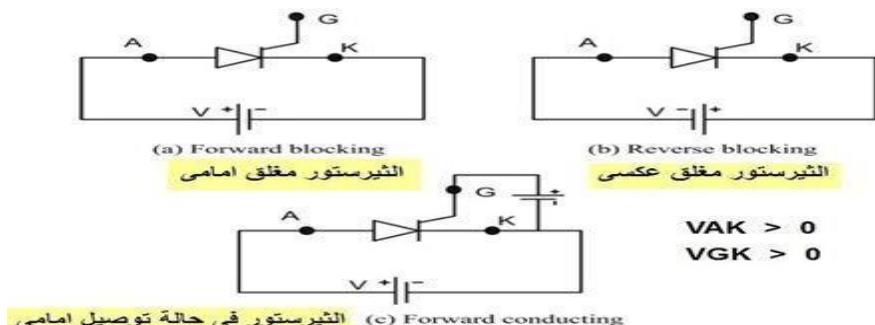

ان الحالة التي ب ضمنها يستطيع التيرستور تحمل الجهد الأمامي دون أن يتحول إلى حالة توصيل تسمى **منطقة الإعاقة الأمامية**


عندما يصبح التيرستور موصلًا فإن التيار المار يتحدد بالمقاومة الخارجية الموصولة بالدائرة . وبزيادة هذه المقاومة يقل التيار إلى أن يصل إلى حد أدنى يصبح التيرستور بعده في منطقة الإعاقة الأمامية ويسمي التيار عند هذا الحد بـ **(Holding current)**

وعند عكس الجهد المسلط على التيرستور تصبح الخواص مشابهة للدايود المنحاز عكسيا وبزيادة الجهد العكسي يبقى التيار قليلا حتى جهد الإنهاي حيث يزداد التيار بسرعة كبيرة وبشكل حاد مع الجهد . وتسمى المنطقة التي ب ضمنها يستطيع التيرستور تحمل الجهد العكسي دون حدوث إنهاي لمنطقة الإعاقة العكسية بـ **توصيل جهد موجب** بين البوابة والكافود يمر تيار موجب في البوابة وتصبح خصائص التيرستور كما هو موضح بعد ولقيم مختلفة لتيار البوابة يمكن ملاحظة أن الزيادة في تيار البوابة تزيد من تيار الإعاقة وتقلل جهد التوصيل الأمامي

ولو زيد تيار البوابة بدرجة كافية لأصبحت الخصائص الأمامية مشابهة لخصائص الدايود حيث تختفي في هذه الحالة منطقة الإعاقة الأمامية

من خصائص البوابة كذلك إمكانية إشعال التيرستور وجعله في حالة توصيل حتى ولو كان الجهد الأمامي أقل من جهد الإنهاي ولكن بشرط أن يكون مصدر البوابة كافيا وهذه هي الطريقة المعتادة لإشعال التيرستور ، ويلاحظ كذلك أن التغيير في تيار البوابة ليس له أي تأثير طالما كان التيرستور في حالة توصيل لذي يكفي أن يمر تيار البوابة فقط في المدة التي يتحول التيرستور فيها إلى حالة التوصيل ويمكن إزالته بعدها وتستعمل بصورة عامة تيار نبضية لإشعال التيرستور وكما ذكر سابقا بأن تيار الأنود للتيرستور يتحدد بالمقاومة الخارجية الموصولة في الدائرة .

فإن كانت هذه المقاومة كبيرة فقد لا يكفي تيار الأنود الإبتدائي لإبقاء التيرستور في حالة التشغيل ويسمي هذا التيار بـ **(Latch current IL)** ويعرف بأنه أقل قيمة لتيار الأنود الالزامية لإبقاء التيرستور في حالة توصيل بعد الإشعال و إزالة تيار البوابة وبعد تيار التشغيل هذا أكبر من التيار الماسك

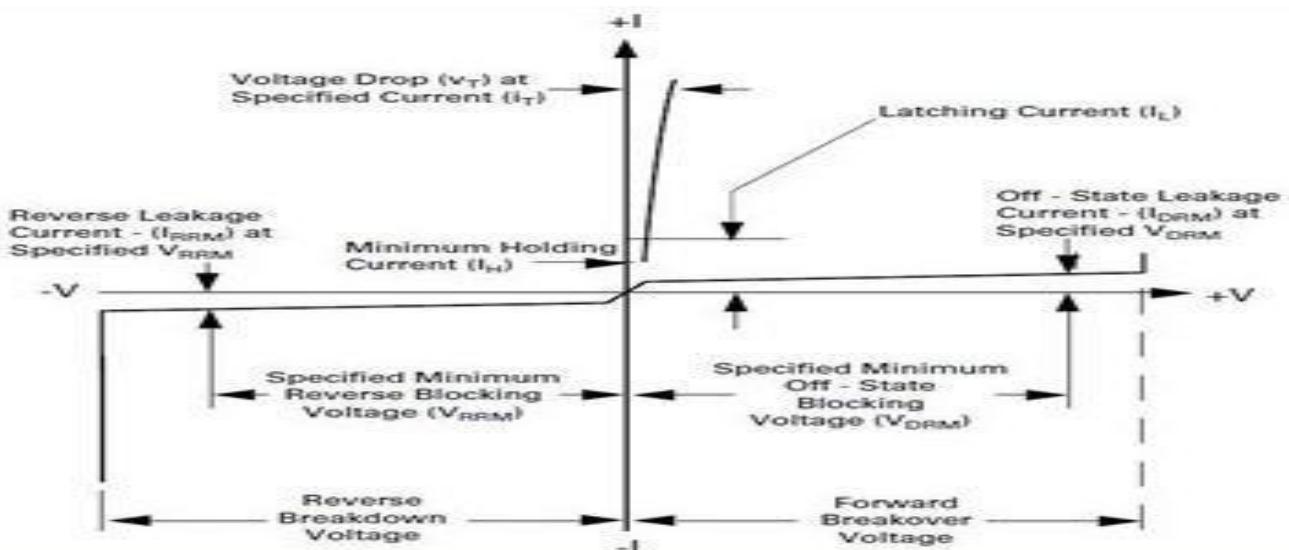

منحنى خصائص الثيرستور

بعض اشكال الثيرستور




)Silicon - Controlled Rectifier (يعد المقوم السليكوني المحكم : يعد المقوم السليكوني المحكم (Silicon - Controlled Rectifier (SCR) من أهم عناصر عائلة الثايرستور ، وتعود أهميته لكونه يتحمل مرور تيار عالي ، مما ساعد على إنتشار تطبيقاته ، ويكافئ مفتاح ثلاثي الاطراف أحادي الإتجاه (المصد والمهبط والبوابة (يمرر التيار الكهربائي في إتجاه واحد من المصد إلى المهبط ، حيث يتم التحكم بتشغيله بواسطة البوابة ، وكونه من أهم عناصر العائلة أصبح يشار إليه باسم العائلة (ثايرستور (حيث عندما يقال ثايرستور يكون المقصود المقوم السليكوني المحكم بالبوابة .

تركيب الثايرستور : يتكون الثايرستور من أربع طبقات من شرائح شبه موصله كما بالشكل التالي يطلق على الطبقة الموجبة P1 طبقة المصد ، وتنصل بطرف توصيل خارجي يسمى المصد (Anode) وعلى الطبقة السالبة N1 التي تليها طبقة الحجز ، ومن ثم طبقة التحكم P2 وتنصل بطرف خارجي يسمى البوابة (Gate) وأخيه طبقة السالبة N2 ويطلق عليها طبقة المهبط ، وتنصل بطرف توصيل خارجي يسمى المهبط (Cathode)

خصائص التايرستور: يكون التايرستور في إحدى ثلات حالات تحدد بواسطة عناصر ومتغيرات الدائرة وهي

منطقة الحجز العكسي ويكون فيها جهد المصعد (A) سالبا بالنسبة للمهبط (K) كما بالشكل التالي وعليه تكون الوصلة J2 في حالة إنجاز أمامي بينما تكون الوصلتان J1، J3 في حالة إنجاز عكسي مما يجعلهما تمانعاً من مرور التيار من المهبط إلى المصعد ولا يمر في التايرستور سوى تيار صغير جداً يعرف بتيار التسرب العكسي الذي يعتمد على درجات الحرارة . وإذا ازد فرق الجهد المسلط على طرفي التايرستور عن قيمة معينة تعرف بجهد الإنهاي العكسي (VR) فإن تيار عكسي عالي القيمة يمر فيه بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى تلفه .

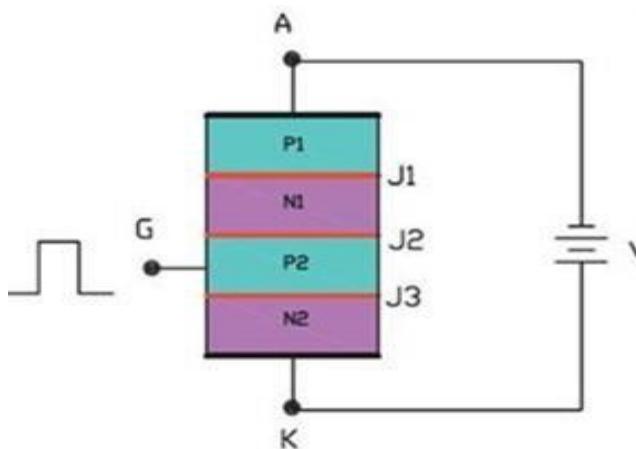

منطقة الحجز الأمامي يكون جهد المصعد موجباً بالنسبة لجهد المهبط وبفرق جهد أقل من جهد محدد يعرف بجهد الإنهاي الأمامي كما بالشكل التالي حيث تكون الوصلتان J1، J3 في حالة إنجاز أمامي ، في حين تكون الوصلة J2 في حالة إنجاز عكسي ذات مقاومة عالية ، حيث تعيق مرور التيار فلا يمر سوى تيار صغير جداً يعرف بتيار التسرب الأمامي فيكون التايرستور في حالة الحجز الأمامي على فرض أن تيار البوابة يساوي صفر

منطقة التوصيل الأمامي إذا ازد فرق الجهد على طرفي التايرستور عن جهد الإنهاي الأمامي فإن مقاومة الوصلة J2 تقل مما يسمح للتيار بالمرور خلال التايرستور ، ويارتفاع ذيادة التيار نقصان في الجهد على طرفي التايرستور إلى أن يصل إلى 2V تقريباً ، وفي هذه المنطقة يتصرف التايرستور كمقاومة سالبة كما في الترانزستور أحادي الوصلة وينتقل عندها إلى منطقة التوصيل الأمامي . نلاحظ هنا أن بإمكان التايرستور الانتقال إلى منطقة التوصيل الأمامي دون الحاجة إلى البوابة . ولكن ما دور البوابة في التايرستور ؟

إن حقن تيار (قطح) على طرف البوابة المتصلة إلى منطقة الوصلة $J2$ (المنحازة عكسياً) (يعلم على تقليل مقاومتها حيث تسمح بمرور التيار من المصعد إلى المهبط عند جهد إنهايار أمامي أقل من جهد الإنهايار الأمامي الإسمى ويتنااسب تيار البوابة عكسياً مع جهد الإنهايار الأمامي).

في تطبيقات التحكم التي تستخدم التايرستور يكون الجهد المطبق أقل من جهد الإنهايار الإسمى حيث يترك مجال للتحكم بعملية الوصل بواسطة البوابة التي تفقد تأثيرها حال انتقال التايرستور إلى حالة الوصل


فصل التايرستور إذا كان التايرستور في منطقة التوصيل فإنه لا يمكن إعادةه إلى منطقة الحجز الأمامي أو منطقة الحجز العكسي بواسطة البوابة ، ويمكن إطفاؤه بتقليل التيار المار فيه عن قيمة محددة تعرف بتيار الإستم ارر بالتوصيل Ih (Holding current) ويطلق على عملية تحويل التايرستور من الوصل إلى الفصل بعملية التبديل

(Commutation) وهذه الخاصية تجعله ملائماً لتطبيقات التحكم في دا ارت التيار المتناوب لأن الجهد المتناوب يهبط إلى الصفر بشكل طبيعي وبذلك يتم إطفاء التايرستور تلقائياً .

تيار الإمساك البدء بالتوصيل (IL) (Latchinge Current) ويعبر عن قيمة تيار المصعد الذي يتحول عند التايرستور من منطقة الحجز الأمامي إلى منطقة التوصيل الأمامي وقيمة تتناسب عكسياً مع تيار البوابة وأعلى قيمة له عندما يكون $IG=0$

تيار الإستم ارر بالتوصيل Ih (Holding current) ويعبر عن قيمة تيار المصعد التي يتحول عندها التايرستور من منطقة التوصيل الأمامي إلى منطقة التوصيل الأمامي إلى منطقة الحجز الأمامي

تيار القطح IGr (Inverter current) ويعبر عن قيمة تيار البوابة اللازم لقطح التايرستور من منطقة الحجز الأمامي إلى منطقة التوصيل الأمامي

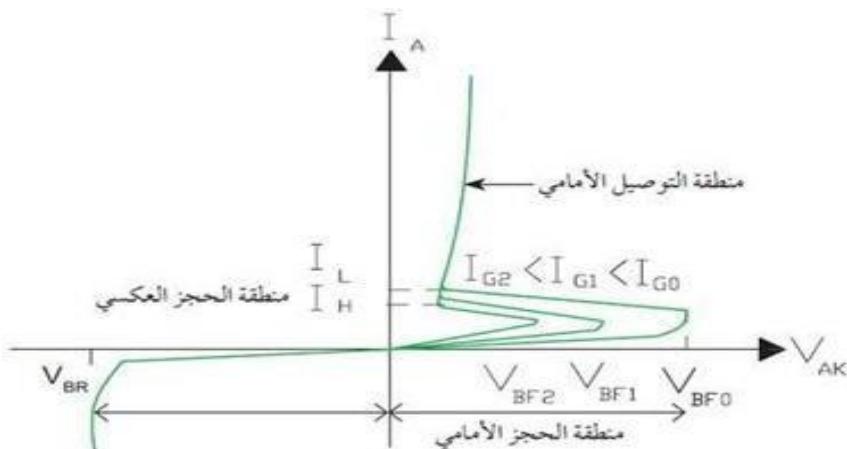

طرق إشعال التيرستور Thyristor firing

كما عرفنا فإن التيرستور يصبح موصل إذا ازد تيار الأنود عن تيار

التعشيق IL ويمكن أن يتم ذلك عن طريق عدة طرق وتشمل هذه الطرق العملية المستخدمة وكذلك الطرق غير المعتادة وغير المرغوبة التي يجب تجنبها والتخلص منها ان دارسة طرق الإشعال مفید عند تصميم دوائر التيرستور في إتخاذ التحفظات الازمة لمنع حدوث الإشعال في غير توقيته

1. **الإشعال بالحرارة** : إن الزيادة في درجة حرارة رقيقة الفرص السيليكوني تؤدي إلى

زيادة في معدل تولد حاملات الشحنات فإذا كانت هذه الزيادة عالية عن حد معين فإنها

يمكن أن تؤدي إلى تشغيل التيرستور وعادة هذا التشغيل غير مرغوب فيه لذلك يجب تجنبه وذلك بإستخدام وسيلة لإزالة الحرارة ال ازئة المتولدة حيث يمكن أن تتولد هذه الحرارة نتيجة لزيادة التيار ويمكن إستخدام وسيلة لتبريد الحرارة مثل تثبيت التيرستور

على قطعة من المعدن تسمى Heat sink

2. **الإشعال بالضوء** : لو سلطت حزمة ضوئية على الوصلة $J2$ لتولدت إلكترونيات

وفجوات في رقيقة القرص السيليكوني وتتولد حاملات الشحنات ويتم إشعال التيرستور

بنفس الأسلوب الحارري وبناء على تلك الفكرة تم تصميم ثيرستور يعتمد إشعاله

وتشغيله على الضوء ويسمى بالمتحكم السيليكوني المثار بالضوء (Light)

activated silicon controlled rectifier LASCR (

3. **الإشعال بالجهد** : الزائد عرفنا أنه إذا ازد الجهد الأمامي عن جهد الإنهاك فإن تيار

التسرب للتيرستور

(يكون كافيا لتحويل التيرستور إلى حالة التوصيل الأمامي وهذه الطريقة Leakage current (

للإشعال تدمر التيرستور لذلك يجب تجنبها

4. **الإشعال بمعدل الجهد المسلط** (dv/dt) من المفترض أن الجهد الأمامي المسلط يزداد

بالتدرج ولو سمح لها هذا الجهد بالزيادة المفاجئة فقد تؤدي إلى إشعال التيرستور من دون

تسليط إشارة إلى البوابة أو زيادة الجهد الأمامي أكثر من مستوى الإنهاك . إن هذا النوع

غير المرغوب من الإشعال يمكن تجنبه بتحديد معدل تغير الجهد الأمامي (dv/dt)

وتت اروح قيم التحديد هذه في التيرستور التقليدي بين 22 إلى 222 فولت لكل

مايكروثانية .

5. الإشعال بتيار البوابة إذا سلطت إشارة موجبة على البوابة بتوصيل مصدر بين البوابة والكافود فإن التيار المار بدائرة البوابة يؤدي إلى مرور فجوات من البوابة إلى الطبقة 2P فتزيد حاملات الشحنة الموجودة مما يساعد في إشعال التيرستور وان طريقة التشغيل بالبوابة هذه هي الطريقة الاعتيادية والشائعة في تشغيل التيرستور وعادة تكون الإشارة المسلطة في شكل نبضة تستغرق زماناً معيناً كافياً لتشغيل التيرستور . و اذا وصل التيرستور يستمر كذلك ولا داعي لإبقاء تيار البوابة

طرق إيقاف التيرستور

الإخماد (thyristor turn – off)

الإخماد الطبيعي : يمكن تقليل تيار التيرستور إلى الصفر بفتح مفتاح موصى على التوالى مع التيرستور الشكل التالي) أ (أو يجعل مسار تحويلى للتيار عن طريق غلق مفتاح موصى على التوازى مع التيرستور الشكل التالي) ب (ويجب إعادة المفتاح إلى حالته الأولى في كلتا الحالتين بعد إخماد التيرستور الا أنه تتولد dv / dt عالية عبر التيرستور مما قد يتسبب معها إعادة تشغيل التيرستور .

الإخماد الإجبارى) القسرى (: فى هذه الطريقة يسلط جهد عكسي عبر التيرستور فيجبر التيار على الهبوط إلى الصفر بل ويمر بالاتجاه العكسي لمدة قصيرة قبل أن يستعيد التيرستور قابليته للتعويق الأمامي . ويوضح الشكل التالي) ج (دائرة مبسطة لهذا النوع من الإخماد . فعند غلق المفتاح S يوصل المكثف المشحون مسبقاً بالقطبية المبينة عبر التيرستور ، فيصبح منحاً أز عكسيًّا ويتحول إلى حالة عدم التوصيل . أن هذا النوع من الإخماد كثير في دوائر التيرستور . تتبع دوائر التيار المتردد التي ينعكس فيها جهد الخط ذى الإخماد القسرى ويسمى في هذه الحالة

LINE COMMUTATED (

طرق إخماد تاثيرستور

حماية التيرستور THRISTOR


PROTECION : تميل درجة الحرارة المتولدة في وصلات التيرستور إلى الارتفاع عند زيادة الجهد أو التيار وذلك بسبب صغر السعه الحرارية له . وان إستعمال طريقة للتخلص من درجة الحرارة الازئدة يحسن نوعاً ما من سعه الحرارية ، ولكن ليس بالدرجة الكافية للتغلب على كل الاحتمالات . ومن أجل تشغيل جيد للتيرستور يجب عدم تعدى مقناته . وهذا ما يمكن تحقيقه ب اختيار تيرستور ذو مقنات أعلى من مقنات الدائرة وذلك لكي يتحمل التيار ارتفاعاً ازئدة والجهود العابرة . أيضاً يمكن إستخدام طرق إضافية لضمان الحفاظ على تيار وجهاود التيرستور ضمن الحود الأمانه .

الحماية ضد الجهد الزائد : إن تسلیط جهد ازئد على التیستور فی الاتجاه العکسی قد یسبب زيادة كبيرة فی التیار العکسی الذى قد یتلف التیستور . وفی الاتجاه الأمامی يمكن أن یشعل التیستور إما بزيادة الجهد بأکثر من جهد الأنهیار أو نتیجة لارتفاع dv/dt ، وعموماً فإن أى من الحالتين یسبب تشغیل غير مرغوب فيه للتیستور مما یسبب خطأ له وللحمول المتصل معه على السواء . قد یحدث الجهد الازئد ضمن الدائرة ، وكذلك خارجها عن طريق الحالات العابرة التي تحدث فی خط المصدر یسببها الأعطال والصواعق وعمليات الفتح والغلق ، وتعتبر إمكانية التنبؤ بهذه الحالات صعبة ولكن يمكن الحیطة منها بأخذ عامل أمان عند التصميم . تصمم أنظمة الحماية لامتصاص الطاقة الناجمة عن الجهد الازئد والتى یسبب تلف للتیستور أو تربك عمله . وتبعد هذه الطاقة فی مقاومات أو تستعمل لشحن مکففات موضوعة بصورة مناسبة فی الدائرة . ويوضح الشکل التالي (أ) أستعمال دائرة حماية من الجهد العابرة بإستخدام دائرة RC ناحية الدخل ، ويعتمد حجم المکف على الطاقة المطلوب امتصاصها وعلى قيمة الجهد العابر المتوقع وتستخدم المقاومة R لإنحصار التذبذبات الناتجة من دائرة الرنين المشكّلة من المکف وأى ملف موجود في الدائرة أما المقاومة R فتستخدم فی تفريغ المکف والدائرة المستخدمة تقلل أيضاً من معدل إرتفاع dv / dt المسلطة على التیستور ، هذا ويجب حماية التیستور كلا على حدة ضد dv / dt العالية والجهود الازئدة خصوصاً تلك الناتجة عن فتح وغلق التیستور ويستخدم لذلك الدائرة الموضحة فی شکل (ب)

الحماية ضد التیار الزائد :

يسبب التیار الازئد إلى إرتفاع درجة حرارة الوصلات للتیستور بشدة وقد یسبب الارتفاع الحاد في التیار تسخيناً ازئداً وتلفاً لحظياً في مثل هذه الحالة يجب فصل الدائرة مباشرة وعند تعرض التیستور لأحمال ازئدة أقل شدة ولكن بصورة متكررة فهناك زيادة مطردة في درجة الحرارة ويؤدي ذلك بإستخدام قواطع سريعة والتي يجب أن تتصهر قبل تلف التیستور ، أما النوع الثاني فيمكن أستعمال قواطع دورة أبطأ نسبياً .

اما حماية التیستور ضد المعدل العالى لإرتفاع التیار di / dt فتتم عادة بتوصیل ملف (على التوالي معه في الشکل التالي . ووظيفتها تنظیم الجهد المغذى للمحرك في لحظة البدء ولحظة الأيقاف كما هو مبين بالشكل أدناه .

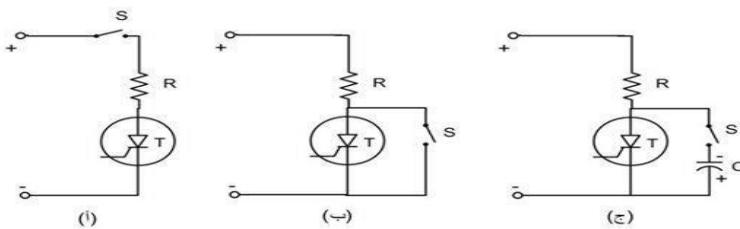

كونتاكتر الباي باص المدمج داخل الباي (في بعض الانواع)

قد يدمج داخل الباي كونتاكتر باي باص او ما يسمى بالكوناكت بلوك لإخراج التيرستورس بعد اتمام عملية البدء وذلك للحفاظ عليها

وهو من الشروط الاساسية الازم توافرها

شرح بعض الـ **PARAMETERS** خاصة بالباي الناعم

الضبط الشائع لعناصر الباي الناعم

1. ارمب البدء START RAMP

المقصود بكلمة ارمب في البايدنات الناعمة هو تدرج قيمة من اعلا لأسفل او العكس وارمب البدء هي الزمن من لحظة بدء الباي (الجهد الاولى INITIAL VOLT) (والى ان يصل الجهد الى نهايته FINAL VOLTAGE)

ي ارعى ان لا يكون زمن ارمب البدء طويلا فقد يسبب هذا ارتفاع في حرارة المحرك ويمكن ان يجعل الاولف لود يفصل المحرك، اذا كان المحرك غير محمل NO – LOAD فأن زمن البدء يتحمل ان يكون اقصر من زمن ضبط الارمب.

فإذا كان المحرك عليه حمل كبير فأن الاحتمال ان يكون زمن البدء طويلا.

اذا تم ضبط ارمب البدء على القيمة = صفر فأن المحرك سوف يبدأ حركته مباشرة DIRECTON LINE

STARTING

2. ارمب الايقاف stop ramp

هي المدة الزمنية من لحظة الجهد الكلى FINAL VOLT وحتى لحظة توقف المحرك INITIAL VOLTAGE ، اذا تم ضبط ارمب الايقاف على القيمة = صفر فأن المحرك سوف يتوقف DIRECT STOP مباشرة.

3. الجهد الاولى: INITIAL VOLT

يسمى احيانا بجهد العبور PEDSTRAIN VOLTAGE OR TORQUE وهو النقطة التي سوف يبدأ منها البداء الناعم الى ارتمب البداء او ارتمب الایقاف.

عزم المحرك سوف يهبط متناسبا مع مربع الجهد لذا يجب ضبط هبوط الجهد وكمثال: هبط الجهد بنسبة 22% فيصير العزم $2.2^2 = 4\%$ فقط بهذا لان يمكن للمحرك ان يقلع اصلا من اجل ذلك فمن الهام جدا ايجاد مستوى من الجهد عالي بما فيه الكفاية بحيث يقوم المحرك وفي نفس الوقت لا يسبب سخونة ازئة.

4. خاصية حد التيار CURRENT LIMIT FUNCTION

يمكن استخدامه في التطبيقات التي تحتاج الى تحديد لتيار البداء، او في حالات البداء عند الخدمة الشاقة HEAVY DUTY حيث يصعب الوصول الى ضبط جيد للبداء بواسطة قيمة الجهد الاولية وارتمب البداء فقط ، ففي هذه الحالة وبضبط تيار البداء فسوف يقوم البداء بانتظام بوقف زيادة الجهد الى ان يصل التيار الى قيمته المضبوط عليها ثم يكمل الى ارتمب لاعلى حتى الجهد الكلى FULL VOLTAGE ، هذه الخاصية ليست متوافرة في كل انواع البداءات الناعمة.



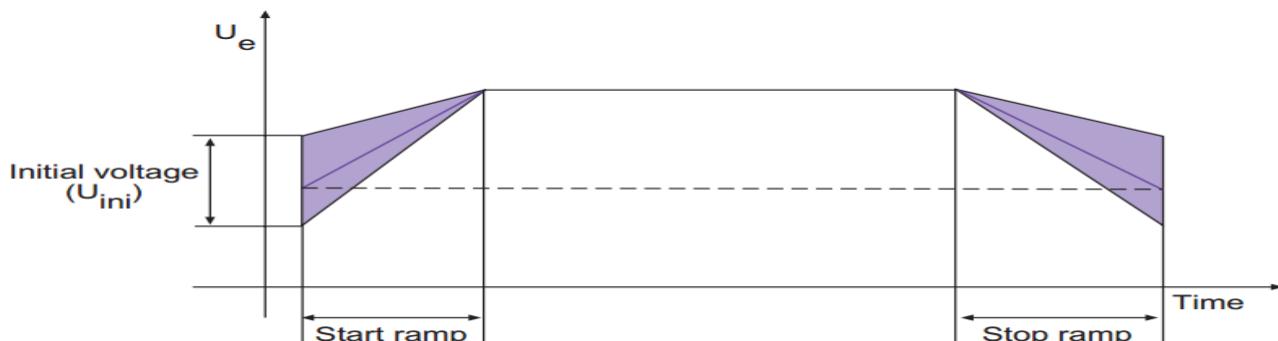


Diagram showing start ramp, stop ramp and initial voltage

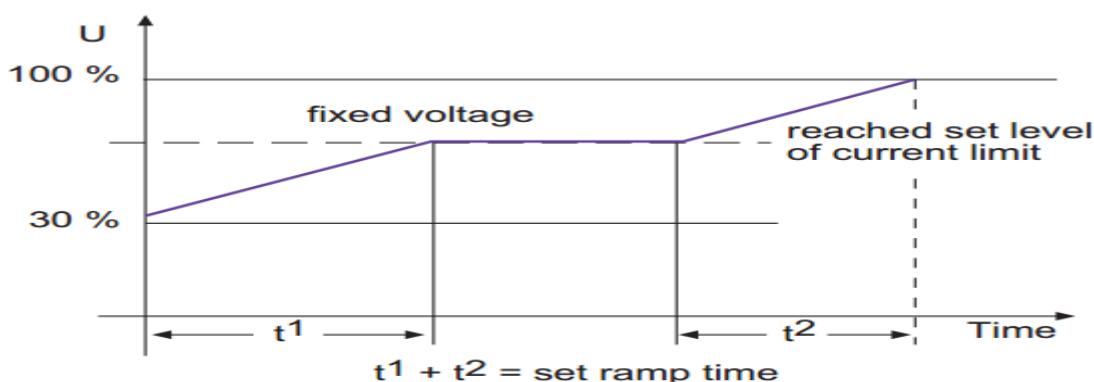

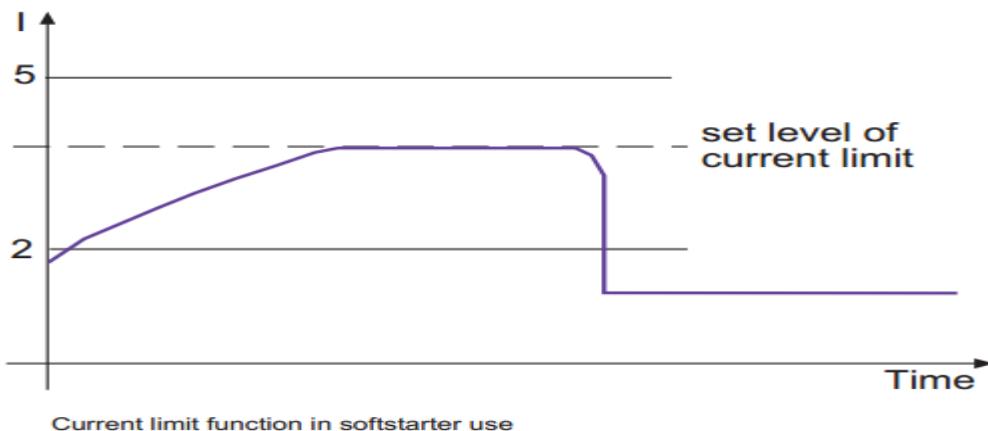


5. جهد الهبوط STEP DOWN VOLTAGE

تعطى هذه الوظيفة نوع خاص من الايقاف STOP RAMP، فمن الممكن ضبط الجهد ليهبط الى مستوى معين وذلك عندما سرعة المحرك يحدث ان تهبط مباشرة عند امر الايقاف.

توضيح ذلك:

في المحركات ذات الاحمال الخفيفة لن تهبط السرعة حتى يصل الجهد الى قيمة صغيرة جدا ، لكن باستخدام وظيفة ال STEP DOWN VOLTAGE فيمكن التخلص من هذه الظاهرة وهذه الخاصية مفيدة لإيقاف الطلبات

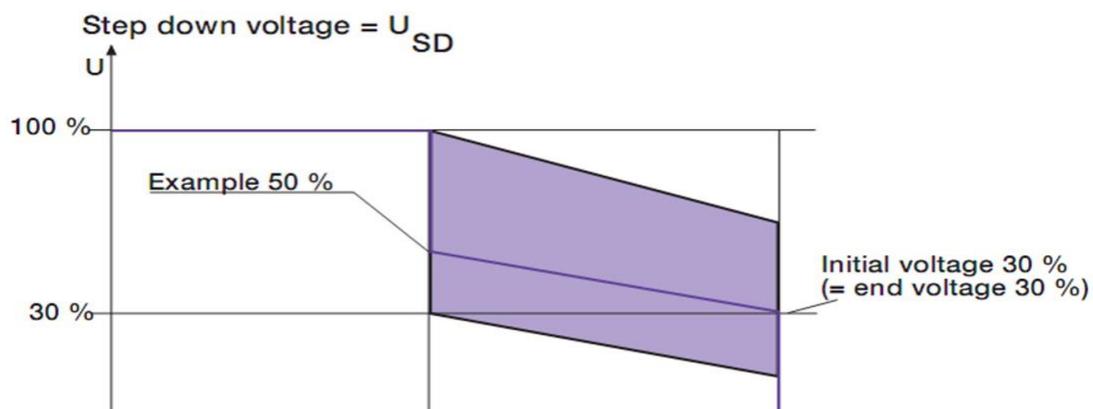

تيار المحرك المقنن القابل للضبط

يمكنك بواسطه هذا الخيار ان تضبط التيار المقنن للمحرك على البادئ الناعم، يمكن لهذا الضبط ان يؤثر في بعض القيم الاخرى مثل فصل الاوفر لود المدمج بالبادئ وغيرها....

Application	Start Mode	Start Ramp Time	Initial Current (%)	Current Limit (%)	Adaptive Start Profile	Stop Mode	Stop Time (seconds)	Adaptive Stop Profile
Pump Centrifugal	Adaptive Control	10	200	500	Early accel.	Adaptive Control	15	Late decel.
Pump bore	Adaptive Control	3	200	500	Early accel.	Adaptive Control	3	Late decel.
Pump Hydraulic	Constant Current	2	200	350	n/a	Coast To Stop	n/a	n/a
Fan Damped	Constant Current	2	200	350	n/a	Coast To Stop	n/a	n/a
Fan Undamped	Constant Current	2	200	450	n/a	Coast To Stop	n/a	n/a
Compressor Screw	Constant Current	2	200	400	n/a	Coast To Stop	n/a	n/a
Compressor Recip	Constant Current	2	200	450	n/a	Coast To Stop	n/a	n/a
Conveyor	Constant Current	5	200	450	n/a	Coast To Stop	n/a	n/a
Bow thruster	Constant Current	5	100	400	n/a	Coast To Stop	n/a	n/a
Bandsaw	Constant Current	2	200	450	n/a	Coast To Stop	n/a	n/a

جدول توضح قيم الضبط للتطبيقات المختلفة

والجدول التالي يبين بعض القيم الاسترشادية للتطبيقات المختلفة وقد تختلف هذه القيم قليلاً حسب التطبيق وحالة المعدة والعوامل المختلفة

Type of load	Ramp time for start (sec.)	Ramp time for stop (sec.)	Initial voltage U_{ini}	Current limit ($\times I_e$)
Bow thruster	10	0	30 %	3
Centrifugal fan	10	0	30 %	4
Centrifugal pump	10	20	30 %	3.5
Centrifuge	10	0	40 %	4.5
Conveyor belt	10	0 ¹⁾	40 %	4
Crusher	10	0	60 %	5
Escalator	10	0	30 %	3.5
Heat pump	10	20	30 %	3.5
Hydraulic pump	10	0	30 %	3.5
Lifting equipment	10	10	60 %	4
Mill	10	0	60 %	5
Piston compressor	10	0	30 %	4
Rotary converter	10	0	30 %	3
Scraper	10	10	40 %	4.5
Screw compressor	10	0	40 %	4
Screw conveyor	10	10	40 %	4
Stirrer, Mixer	10	0	60 %	5
Unloaded motor	10	0	30 %	2.5

بعض الرسائل التي تظهر على واجهة البابي الناعم وتفسيرها

حسب الموديل والمصنع تظهر بعض الرسائل على شاشة البابي لبيان حالة ما واهم هذه الرسائل:

1. **ON** معناها ان الباور سبلاي يغذي البابي وانه جاهز لتشغيل المحرك
2. **TOP OF RAMP** معناها ان ارمب البدء قد اكتملت و زمن البدء قد انتهي والجهد بالكامل مطبق على البابي وفي حالة وجود باي باص كونتاكتور فإنه سوف يكون قد اغلق في هذه اللحظة
3. **Fault** وهي كلمة عامة وتعنى خطأ قد يكون من داخل البابي او من ناحية المحرك او من ناحية التغذية.

تظهر عند حدوث اوفر لود وقد يكون سبب ذلك: **Overload** -

1. تيار المحرك عالي عن الحد
2. زمن البدء طويل جدا
3. عدد مرات بدء كثير المرة تلى الاخرى
4. ضبط خاطئ ريلائي الاوفرلود

ارتفاع حرارة البابي وقد يكون ذلك بسبب: **Over temperature**



1. زيادة عدد مرات البدء في وقت صغير
2. تيار مقنن زائد عن الحد
3. زمن البدء طويل عن الحد

الجهود المختلفة المستخدمة مع البابي الناعم

Main Voltage (U_e),
which is the voltage feeding the motor and also the voltage exposed to the main circuit (thyristors) in the softstarter. 200 - 690 V are normal values.

Control Voltage (U_c),
which is the voltage for controlling the start and stop command of the softstarter. Values between 24 - 480 V exist.

Supply voltage (U_s),
which is the voltage feeding the electronic components inside the softstarter, for example the printed circuit board.
Common values are 110 - 120 V or 220 - 240 V.

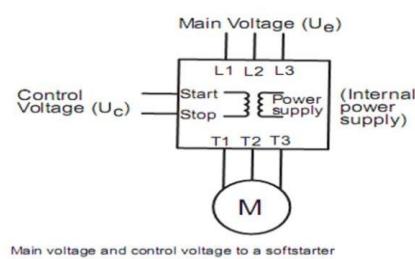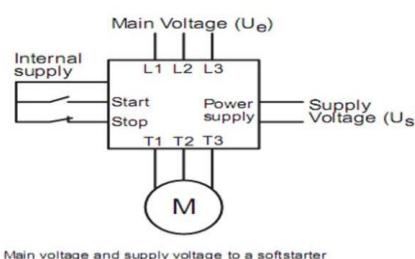

تطبيق

بدء اكثرب ببادئ واحد


هناك موديلات من الابدائيات يمكنها تغذية اكثرب بمحرك واحد

وهناك اليتان لذلك:

البدء بالتوازي parallel start


المقصود تشغيل المحركات في نفس اللحظة كما بالشكل ويجب ليتم ذلك ان يتحقق عنصران:

1. يمكنه التعامل مع التيار المفزن لجميع المحركات كلها في نفس الوقت.
2. يمكنه التعامل مع تيار البدء للمحركات كلها في نفس الوقت حتى يوصل المحركات لسرعتها المقننة.

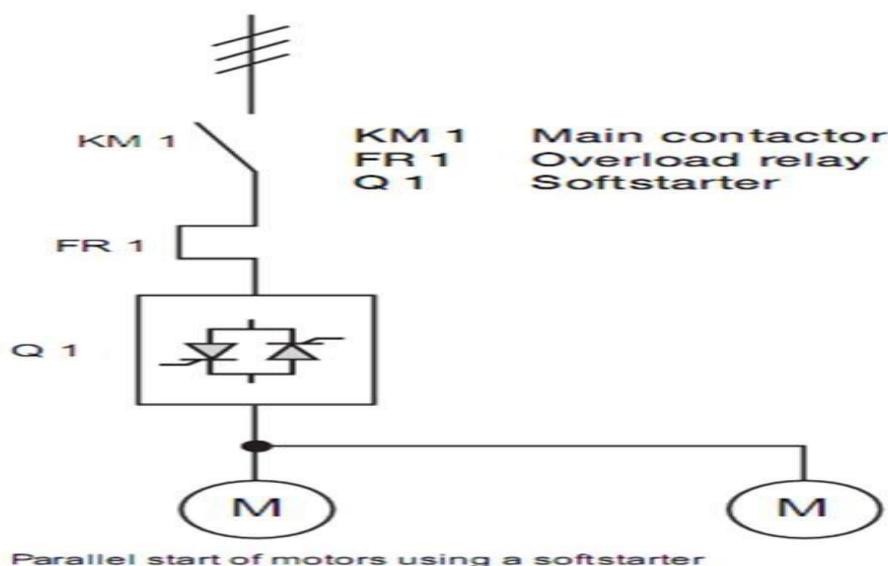


البدء التتابعی sequential start

المقصود جعل البدائي يبدأ تشغيل اكثرب من محرك في توقيتات مختلفة وفقاً لتتابع تشغيلي معين مثل تتابع تشغيل طلبات وفق منسوب مياه في البيارة، او الحفاظ على معدل تدفق المياه . لكن لا يبدأوا في نفس التوقيت مثل الحالة السابقة. ويشترط ان يكون البدائي قادر على التعامل مع تيار البدء لكل محرك في لحظة تشغيله والشكل يبين هذه الحالة.

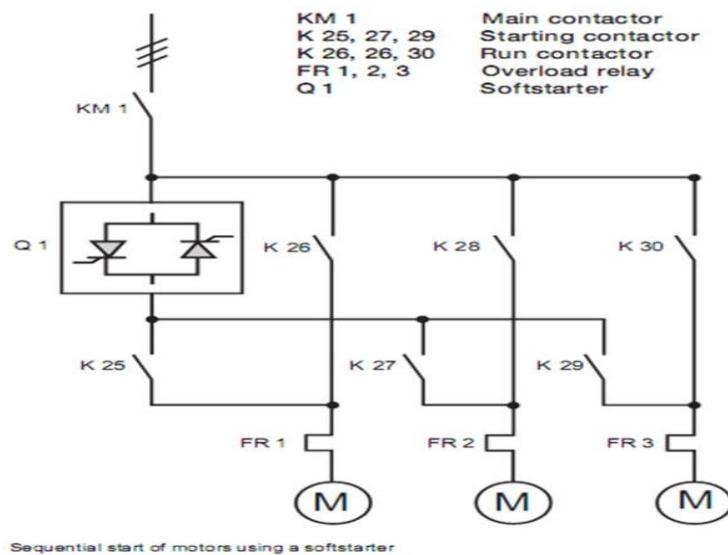

طرق توصيل البادئ الناعم بالمحرك 1. على الخط in line with motor


طريقة سهلة وشائعة حيث يوصل المنبع الثلاثي الوجه الى الكونتاكتر الرئيسي بالتوالي مع الاوفرل ود والمحرك. يجب ان يتحمل البادئ المتصل بهذه الطريقة تيار بده الحمل الموصول عليه مثلاً محرك يحتاج 22 امبير اذا تحتاج بادئ 122 امبير وكونتاكتر رئيسي 122 امبير

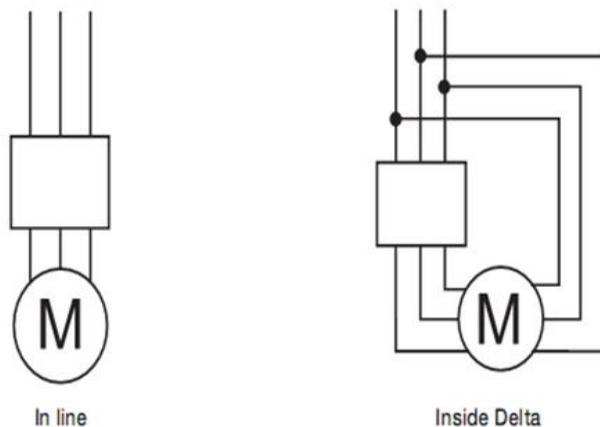



Warning!

Connecting Softstarters PSE18...PSE370 Inside Delta will cause damage to the equipment, and there is a risk of death or serious injury.

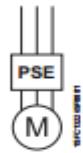

In Line



Inside Delta

داخل توصيله الدلتا2. يوصل البدئ داخل الدلتا كما بالشكل وعندما يوصل بهذا الشكل فإنه سوف يتعرض فقط 1/ جذر 3 (55%) من تيار الخط in-line current بذلك يمكن استخدام بدئ اقل حجما من البدئ المستخدم في حالة البدء على الخط السابقة، ولكن يجب الرجوع الى كاتالوجات المصنع لأن بعض الموديلات توصيلها داخل الدلتا يؤدي الى احتراق السوفت كما بالصورة

2-phase CONTROLLED soft starters can't be used with inside delta connection


لا يمكن استعمال السوفت 2 افي توصيله داخل الدلتا

مثال ذلك:

محرك 122 امبير سيحتاج الى بدئ 55 امبير وكونتاكتور رئيسي 55 امبير فقط لو تم توصيل البدئ داخل الدلتا لوب تستخدم هذه الطريقة في المحركات التي تحتوى روزنتها الخارجية على 6 اطراف



Softstarter connected In-line with the motor

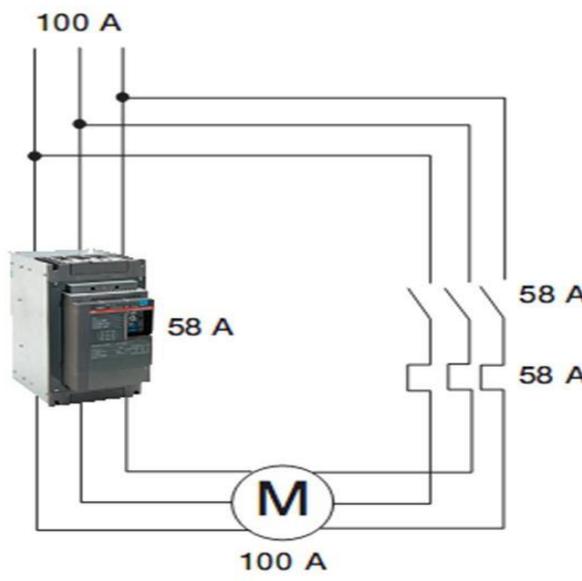

Softstarter connected Inside Delta

موقع الكونتاكتور الرئيسي main contactor في توصيله الدلتا للبادئ:

عند وضع البادئ الناعم داخل الدلتا فهناك طريقتان لتوصيل الكونتاكتور الرئيسي، أما داخل او خارج الدلتا كلاهما سوف يقوم بإيقاف المحرك ولكن في الخيار الاول سيعتبر المحرك لا ي ازل تحت التوتر under tension لكن في هذه التوصيله سيكون حجم الكونتاكتور اقل كما في المثال السابق 58 امبير لكن في حالة توصيله خارج الدلتا فأن الكونتاكتور يجب ان يساوى مقنن المحرك وهو 122 امبير على غير المثال السابق وهذا مكلف اكثراً انظر الرسم :



مخططات القدرة لتوصيل بادئات الحركة الناعمة

البادئ والفيوازت بالتوازي على الخط مع الكونتاكتور الرئيسي يمنع توصيل المكثفات تحسين معامل القدرة من ناحية المحور ولكن يمكن توصيلها على مصدر التغذية



Warning!

Capacitors for power factor compensation are not allowed between the softstarter and the motor, since this can cause current peaks which can damage the thyristors in the softstarter. If such capacitors are to be used, they should be connected on the line side of the softstarter.

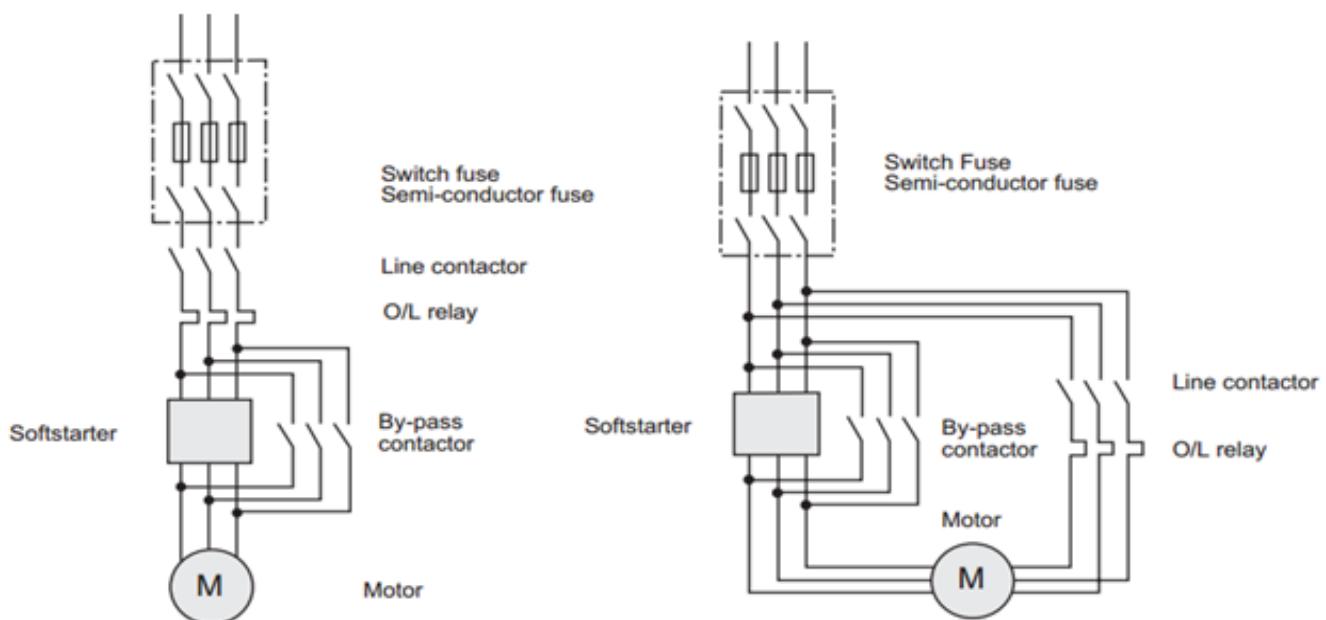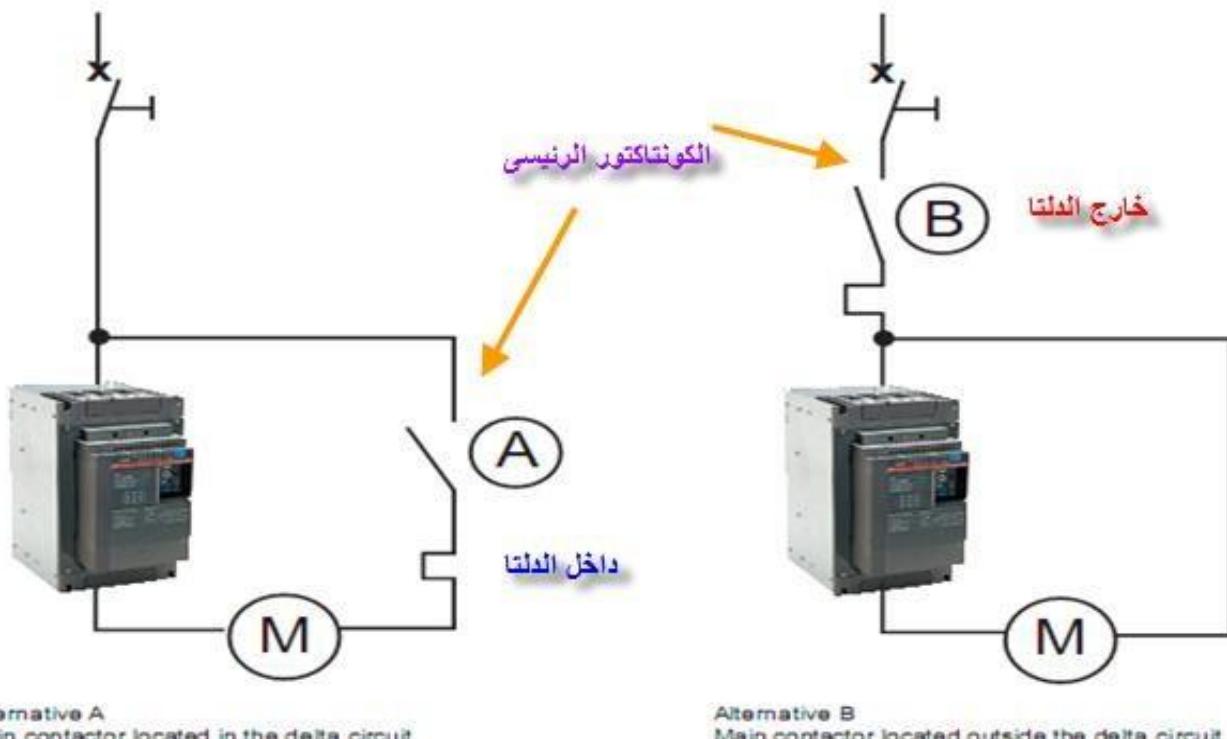

Starter and fuses In-line
Line contactor AC-3
By-pass contactor AC-1

Starter inside delta and fuses In-line
Line contactor AC-3
By-pass contactor AC-1
Line contactor and by-pass contactor Inside Delta connected

بادئ داخل توصيل الدلتا وكذلك كونتاتكتر الخط

ضبط البادئ الناعم للتطبيقات المختلفة

يختلف ضبط البادئ الناعم من تطبيق لأخر حسب نوع الحمل وخصائص المحرك وغيرها.

كيفية قراءة ال co-ordination tables

Motor	Indicates the rated output of the motor and maximum current. If this does not correspond fully to the actual motor, select according to the maximum current.
Softstarter	Indicates suitable softstarter type and size for this motor.
Semi-conductor fuses	Indicates rated current and type of semi-conductor fuse.
Switch fuse	Indicates suitable switch fuse for the semi-conductor fuses.
Thermal overload relay	Indicates suitable thermal overload relay, type and setting range.
Line contactor	Indicates suitable line (main) contactor for the motor. This contactor is given with AC-3 rating.
By-pass contactor	Indicates suitable by-pass contactor which is not required for the co-ordination. This contactor is given with AC-1 rating.

يفضل ان تستخدم مع البادئات الناعمة فيوازت خاصة هي فيوازت شبه الموصلة semiconductor fuses والتي تمتاز بسرعة الفصل العالية جدا لذا تسمى high speed fuses والمخطط التالي يبين ميزة هذا النوع عن بعض الانواع الأخرى، الا انه حسب التطبيق قد تستخدم انواع اخرى او تستخدم القواطع المقولبة mccb في التطبيقات الخفيفة.

SOFTSTARTERS WITH FUSES

500 V - 65 kA - Normal start - up, type : 2

Note : PSS5065LINE40

PSS50/40

SOFTSTARTERS PS S 03 ... 142

500 V, 65 kA (up to 40°C) IEC 947-4-2, type 2, AC-53a,b
Starter and fuses in line

Motor	Softstarter	Semi-conductor fuses		Switch Fuse	Thermal Overload Relay		Line contactor		By-pass contactor
Rated Output [kW]	Max current [A]	Type	Rated current [A]	Bussmann ref.	Type	Type	Setting range [A]	Type	Type
3.5	PS S 03-480B	16	170M1359	OS 160RD0380	TA25DU4.0	2.8 - 4.0	A9	Built-in	
5.5	PS S 12-480B	40	170M1363	OS 160RD0380	TA25DU14	10 - 14	A9	Built-in	
7.5	PS S 18/30-500	40	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU14	10 - 14	A12	A9	
	PS S 12-480B	40	170M1363	OS 160RD0380	TA25DU14	10 - 14	A12	Built-in	
14	PS S 18/30-500	50	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU14	10 - 14	A16	A9	
	PS S 25-480B	50	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU14	10 - 14	A16	Built-in	
11	PS S 18/30-500	50	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU19	13 - 19	A26	A9	
18	PS S 18/30-500	50	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU19	13 - 19	A26	A9	
15	PS S 25-480B	50	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU25	18 - 25	A26	Built-in	
	PS S 30/52-500	80	170M1366	OS 160RD0380	TA25DU32	24 - 32	A30	A9	

Example of co-ordination table: 500V, 65kA, normal start, type 2 (PSD5065LINE40)

ال co-ordination tables لاختيار الفيوز المناسب

سعة البدء والحماية من زيادة الحمل

- تيار البدء في البادئات الناعمة يكون من 3-4 التيار المقنن للمحرك
- في تطبيقات الخدمات الشاقة heavy duty يحتاج المحرك دائمًا لتيار بدء من 4-5 مرات تيار المحرك المقنن
- أقصى تيار بدء مسموح به للبادئ يعتمد على زمن البدء ويحدد الكثيف التالي العلاقة بين التيار والزمن
- تيار بدء عالي سوف يعطي زمن بدء قصير قدر الامكان مثل ذلك الطاحونة
- العكس صحيح اقل تيار بدء سوف يسمح بأطول زمن بدء مثل الطلبات



Typical starting capacity graph for a softstarter

سعة بدء البادئ عند استخدام باي باص كونتاكتور

يمكن في هذه الحالة استخدام بادئ = قدرة المحرك سيكون احسن الاحوال ذلك لأن البادئ سيعمل فقط لحظة الاقفال ولحظة البدء


عدد مرات البدء / الساعة:

يعتمد أقصى عدد مرات بدء للبادئ على عدة عوامل منها تيار بدء المحرك المطلوب ودرجة الحرارة ومعامل التقطيع

.intermittent factor :

معامل التقطيع

- معامل يحدد طول المدة التي سيعمل فيها البادئ (زمن البدء + زمن التشغيل) مقارنة بزمن الدورة الكلى
- من الهام تعريف معامل التقطيع عند التحدث عن عدد مرات البدء / ساعة لأن زمن توقف البادئ هو زمن تبريد للبادئ
- تيار بداء عالي و زمن بداء كبير يحتاجان لزمن توقف اطول عن ان كان زمن البدء اقل وتيار العزم اقل
- يتم حساب كل ذلك لضبط عدد مرات البدء / ساعة

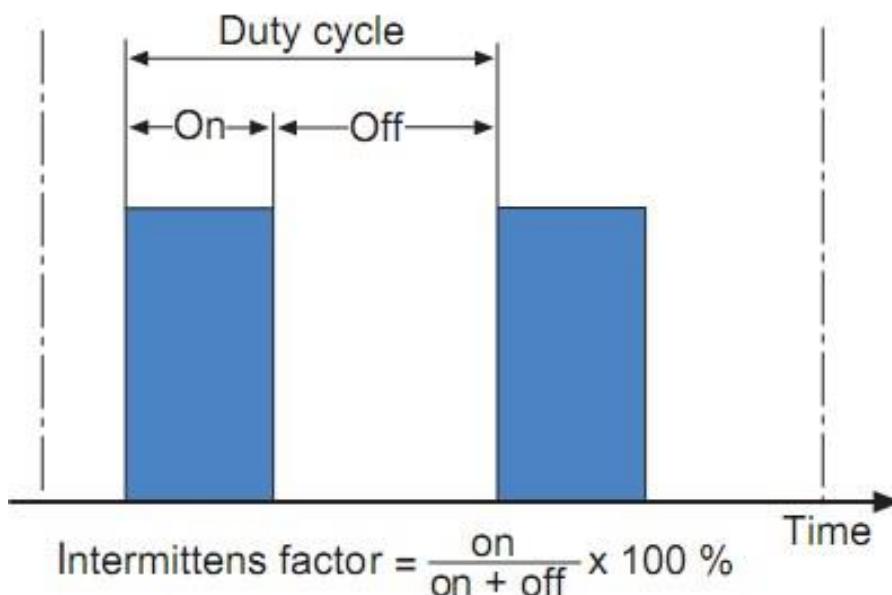**Derating when used at high altitudes OR temperature over 40 c**

عند العمل ارتفاعات عاليه او درجات حراره عاليه اعلي من 40 درجه يجب ان يحدث للتيار الاقصي الذي يتحمله السوفت ويكون التخفيض بناء على كاتالوج المصنع

Ambient temperature	Storage. -40 °C to + 70 °C (-40 °F to 158 °F) Operation: -25 °C to + 40 °C (-13 °F to 104 °F) without derating. + 40 °C to + 60 °C (104 °F to 140 °F) with derating 0.6 % / 1 °C (0.6% / 1,8 °F).
---------------------	---


هذا معناه اه كل ارتفاع درجة واحدة في الحرارة يناظر تخفيف 0.6% من ناحية القدرة

الاختلافات بين 2-phase and 3-phase control

2 phase control	3 phase control
In all different segments	Absolutely lowest starting current is required
When torque control is required	Inside delta connection is required
Normal start or heavy duty start	The unbalanced currents during start and stop is a problem
When a compact and cost effective solution is required	

differences between the two technologies.

البادئات الناعمة لديها طريقتين للتحكم ان لديها إما مجموعتين أو ثلاثة مجموعات من thyristors للسيطرة على جهد المحرك أثناء بدء أو إيقاف

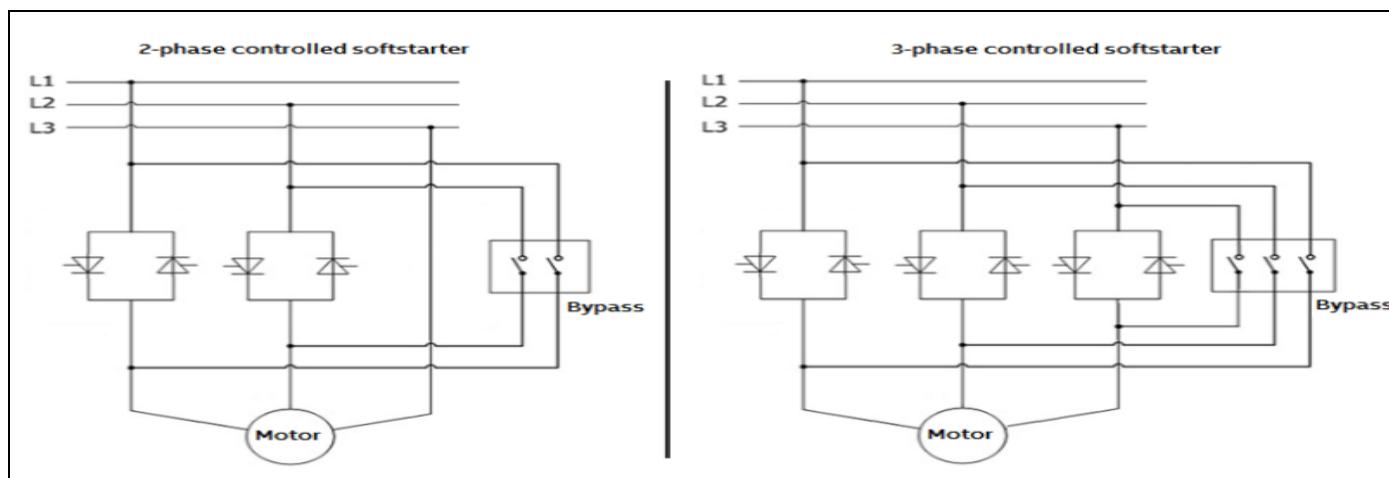

ما هو اختلال التيار **current imbalance** ومن أين يأتي وتأثيره

أولاً عند بدء تشغيل محرك ثلاثي الطور مع سويفت 2 مرحلة تتحكم فيه هو أن التيارات في المراحل ليست متساوية. بشكل عام، المراحل التي يتم التحكم فيها لديها تقريباً ! 30-50٪ تيار أقل بالنسبة إلى الفازه الغير متحكم فيها ولكن

الفازتين الخاضعين للتحكم لها قراءات تيارات متماثلة والثالثه مختلفه في الاطوار الخاضعة للتحكم ، يتحكم التايرستور في التيار إلى المحرك عن طريق التبديل switching أثناء دورة نصف الموجة الجيبية ، ثم إيقاف التشغيل (الدخول في حالة غير موصلة) عند نقطة العبور الصفرية. هذا يعني أن الاطوار الفازات الخاضعة للتحكم تجري فقط لجزء من الوقت ، في حين أن المرحلة غير المتحكم بها متابعة دائمة للتوصيل، وتتوفر مسار عودة للتيار

Limited impact of current imbalance

The differences mentioned above can have an impact only during ramping.

In a majority of

applications, the ramp time with a soft starter is less than 10 seconds.

العيوب

2-phase CONTROLLED soft starters can't be used with inside delta connection

لا يمكن استعمال السويفت 2 في توصيله داخل الدلتا

2phase مميزات

• مكونات اقل اعطال اقل Less components equals less failure:

• التواقيعات اقل A third less of harmonics during start:

• ارخص سعرا Less PRICE

• مكونات اقل تعني حجم اقل من نظيره المتحكم في 3 Fewer components.

اطوار

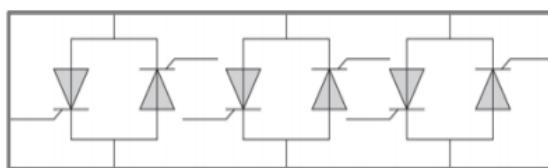


Figure 4: Thyristor topology of a “3-phase softstarter”: 3 sets of anti-parallel thyristors.



Figure 5: Thyristor topology of a “2-phase softstarter”: 2 sets of anti-parallel thyristors.

تحذير

يجب التحذير دائمًا في- 2 -phase CONTROLLED soft starters هناك دائمًا فازه من الخروج(المotor) عليها جهد باستمرار حتى وان كان السوف لا يعمل لهذا يجب فصل مصدر التيار دائمًا كما هو موضح من كاتالوج المصنع



Warning!

Depending on the two phase control, a connected motor terminal always carries live hazardous voltage. Do not touch terminals when voltage is applied. Output terminals will have live voltage even when the device is OFF. This can cause death or serious injury.

مشكلة الشحنات الكهروستاتيكية مع البادئات الناعمة(ESD)

- هناك مشكلة تحدث مع الدوائر الالكترونية وهي تفريغ الشحنات الكهربائية الاستاتيكية

- واساس حدوث هذه المشكلة هو التعامل الخاطئ مع الاجهزه والدوائر الالكترونية المطبوعة والعناصر التي تتلف نتيجة هذه الظاهرة تتعرض الى مستوى عالي من الجهد والان ومع اضغاط المكونات الالكترونية في صورة دوائر متكاملة iC اصبحت المشكلة اكبر حيث صارت المسافة بين ارجل الـ iC قليلة تصل الى حوالي 223.2 مم

وتتلخص مشاكل الشحنات الاستاتيكية في ثلاثة حالات:

تلامس بين موصلين كلاهما بالأخر

عزل موصلين عن بعض

التاثير الناشئ عن الكهرباء الاستاتيكية بدون أي تلامس بين المواد

ANALOG CIRCUITS ويسبب ذلك مع الدوائر المنطقية

اخطااء في دقة القياس

مستويات خاطئة للجهد تحتاج للضبط

تلف عناصر من الدائرة

اما مع النظم الرقمية والسوفت وير فقد:

تحول الـ (1) (الى) (2) والعكس بدون أي اسباب مما قد يسبب خطأ في تنفيذ الاجراءات.

الحرص عند التعامل مع الدوائر المطبوعة

احياناً تسمع صوت طقة CLICK عندما تلامس عنصر الكترونی وسبب ذلك هو الشحنات الاستاتيكية العالية وقد تسبب تلك الشحنات في تلف العنصر لذا يجب عند التعامل مع عناصر الكترونیة الحرص على ما يلى:

تجنب لمس العنصر بمواد مشحونة او بيدك


عند لمس العناصر الالكترونية حاول ان تكون متصلة مباشرة بالأرض

تجنب الرطوبة العالية

وصل ارضي الدائرة الى الارض

مثال عمل

توصيل سوفت شنايدر Altistart 48

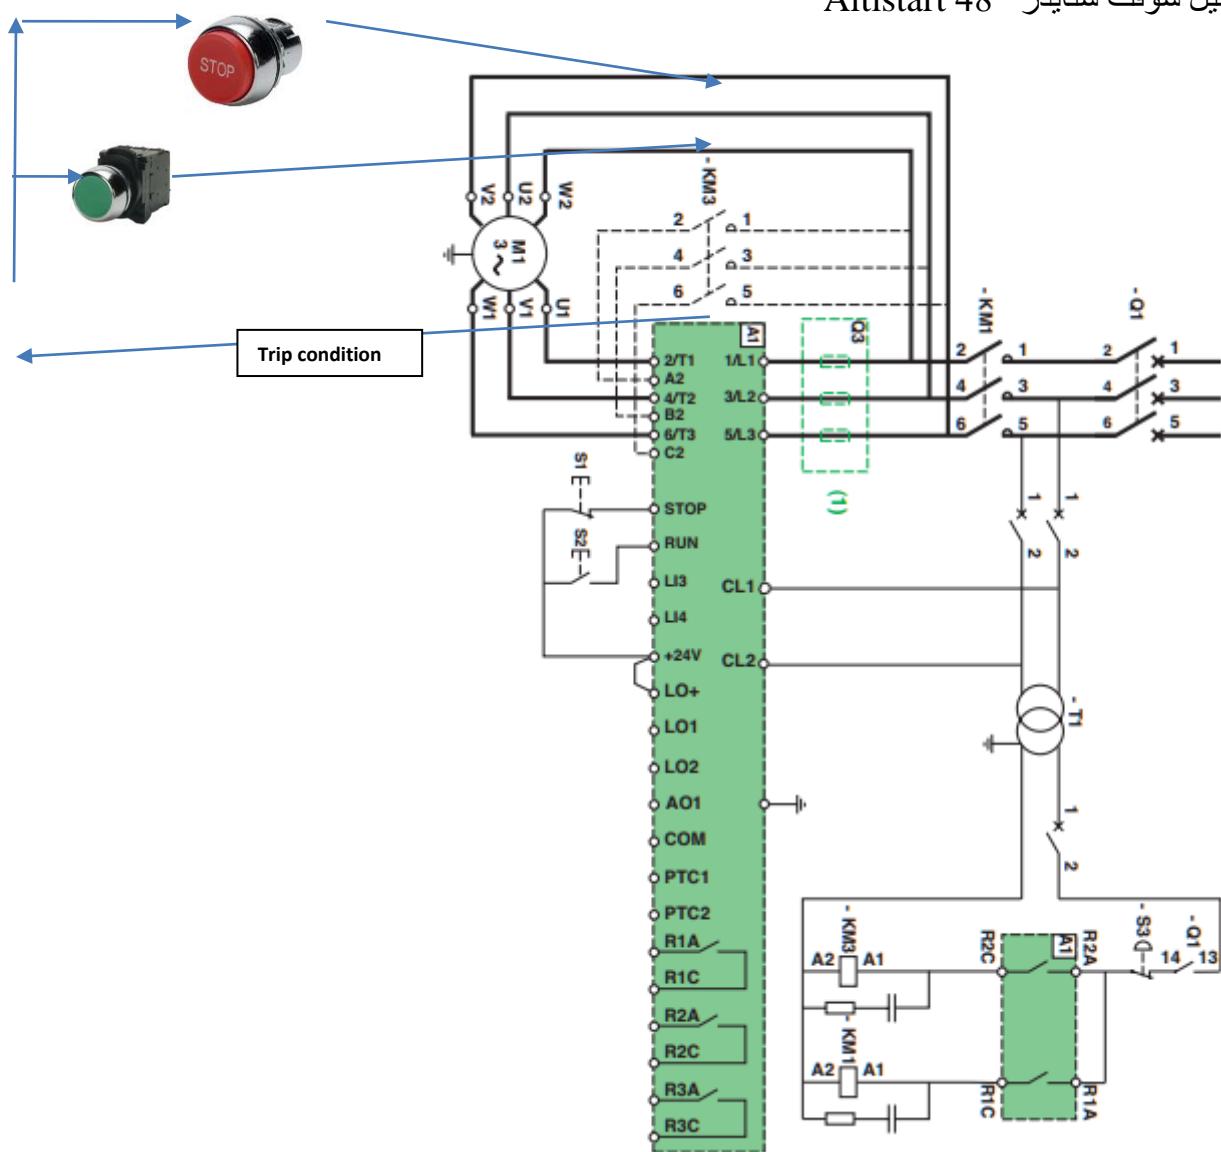

مع وجود كوناكتوري km1 line contactor و km3 bypass contactors

توصيل التغذية للسوفت ستارتر

- يتم توصيل مصدر الكهرباء ثلاثي الاطوار الى النقاط L1-L2-L3 بالجهاز ثلاثي الاطوار 380

فولت يوصي جميع المصنعين بتركيب **line contactor** على تغذية سوفت

- يتم توصيل مصدر الكهرباء احادي الطور (L-N) الى النقاط L-N بالجهاز احادي الطور 220 فولت

اذا تم توصيل الكهرباء بالخطا الى خرج سوفت مكان تركيب المحرك اي T1-T2-T3 بدلا من -L1-L2-L3 وتم توصيل الكهرباء قد يؤدي الى تلف الجهاز

ترتيب فازات التغذية للسوفت يؤثر على تشغيل الجهاز لأن به حماية ترتيب الفازات phase sequence على عكس الانفرتر تؤثر فقط اتجاه دوران المحرك

توصيل المحرك

يتم توصيل ثلاثة اطراف المحرك بـ T1-T2-T3 من البابي ترتيب توصيل اطراف المحرك بالجهاز
يؤثر على اتجاه الدورا

السوفت لا يقوم بتغيير اتجاه الحركة مثل الانفرتر ولكن يمكن تغيير الحركة عن طريق اضافه كونتاكتوري عكس حركة

البرمجة

Control mode	مصدر الاشاره (التشغيل)	terminal control-1
Startup mode	شكل نظام البدء	Voltage ramp startup-0
Startup delay time	تأخير البدء	2 ثانية
Ramp ascending time	زمن الوصول للجهد الكامل (البدء)	20 ثانية
Ramp descending time	زمن الوصول للجهد الالياف	20 ثانية
Startup current limit	تحديد اقصى تيار للبدء	%300
Line voltage	جهد التغذية	400V
Line frequency	تردد التغذية	50 HZ
Motor current	تيار المотор	----A
Motor POWER	قدرة المотор	----KW
Motor torque	عزم المотор	to 100% 0
Motor thermal PROTECT	درجة حرارة التشغيل	60C
Cosine φ	معامل قدره المотор	φ
MAX START PER HOUR	اقصى عدد مرات تشغيل	4
COOL DOWN TIME	الزمن الازم للسماح بالتشغيل	40 ثانية

	Parameter Group	Default Setting
5	Protection Levels	
5A	<i>Current Imbalance</i>	30%
5B	<i>Current Imbalance Delay</i>	00:03 (mm:ss)
5C	<i>Undercurrent</i>	20%
5D	<i>Undercurrent Delay</i>	00:05 (mm:ss)
5E	<i>Overcurrent</i>	400%
5F	<i>Overcurrent Delay</i>	00:00 (mm:ss)
5G	<i>Undervoltage</i>	350 V
5H	<i>Undervoltage Delay</i>	00:01 (mm:ss)
5I	<i>Overvoltage</i>	500 V
5J	<i>Overvoltage Delay</i>	00:01 (mm:ss)
5K	<i>Underpower</i>	10%
5L	<i>Underpower Delay</i>	00:01 (mm:ss)
5M	<i>Overpower</i>	150%
5N	<i>Overpower Delay</i>	00:01 (mm:ss)
5O	<i>Excess Start Time</i>	00:20 (mm:ss)
5P	<i>Restart Delay</i>	00:10 (mm:ss)
5Q	<i>Starts per Hour</i>	0
5R	<i>Phase Sequence</i>	Any Sequence
6	Protection Actions	
6A	<i>Auto-Reset Count</i>	0
6B	<i>Auto-Reset Delay</i>	00:05 (mm:ss)
6C	<i>Current Imbalance</i>	Soft Trip and Log
6D	<i>Undercurrent</i>	Soft Trip and Log
6E	<i>Overcurrent</i>	Soft Trip and Log
6F	<i>Undervoltage</i>	Soft Trip and Log
6G	<i>Overvoltage</i>	Soft Trip and Log
6H	<i>Underpower</i>	Log Only
6I	<i>Overpower</i>	Log Only
6J	<i>Excess Start Time</i>	Soft Trip and Log
6K	<i>Input A Trip</i>	Soft Trip and Log
6L	<i>Input B Trip</i>	Soft Trip and Log
6M	<i>Network Communications</i>	Soft Trip and Log
6N	<i>Remote Keypad Fault</i>	Soft Trip and Log
6O	<i>Frequency</i>	Soft Trip and Log
6P	<i>Phase Sequence</i>	Soft Trip and Log
6Q	<i>Motor Overtemperature</i>	Soft Trip and Log
6R	<i>Motor Thermistor Circuit</i>	Soft Trip and Log

10.4 Parameter List

	Parameter Group	Default Setting
1	Motor Details	
1A	<i>Command Source</i>	Digital Input
1B	<i>Motor Full Load Current</i>	Model dependent
1C	<i>Motor kW</i>	0 kW
1D	<i>Locked Rotor Time</i>	00:10 (mm:ss)
1E	<i>Locked Rotor Current</i>	600%
1F	<i>Motor Service Factor</i>	105%
1G	<i>Reserved</i>	
2	Motor Start/Stop	
2A	<i>Start Mode</i>	Constant Current
2B	<i>Start Ramp Time</i>	00:10 (mm:ss)
2C	<i>Initial Current</i>	200%
2D	<i>Current Limit</i>	350%
2E	<i>Adaptive Start Profile</i>	Constant Acceleration
2F	<i>Kickstart Time</i>	000 ms
2G	<i>Kickstart Level</i>	500%
2H	<i>Jog Torque</i>	50%
2I	<i>Stop Mode</i>	TVR Soft Stop
2J	<i>Stop Time</i>	00:00 (mm:ss)
2K	<i>Adaptive Stop Profile</i>	Constant Deceleration
2L	<i>Adaptive Control Gain</i>	75%
2M	<i>Multi Pump</i>	Single Pump
2N	<i>Start Delay</i>	00:00 (mm:ss)
2O	<i>DC Brake Torque</i>	20%
2P	<i>DC Brake Time</i>	00:01 (mm:ss)
2Q	<i>Brake Current Limit</i>	250%
2R	<i>Soft Brake Delay</i>	400 ms
3	Motor Start/Stop 2	
3A	<i>Motor Full Load Current-2</i>	Model dependent
3B	<i>Motor kW-2</i>	0 kW
3C	<i>Start Mode-2</i>	Constant Current
3D	<i>Start Ramp Time-2</i>	00:10 (mm:ss)
3E	<i>Initial Current-2</i>	200%
3F	<i>Current Limit-2</i>	350%
3G	<i>Adaptive Start Profile-2</i>	Constant Acceleration
3H	<i>Kickstart Time-2</i>	000 ms

Soft starter Parameter list

Troubleshooting for Soft starter

Display	Possible cause/Suggested solution
Network communication	<p>There is a network communication problem, or the network master may have sent a trip command to the starter. Check the network for causes of communication inactivity. Related parameters: 6M</p>
Not ready	<ul style="list-style-type: none"> The reset input may be active. If the reset input is active, the starter will not operate. The soft starter may be waiting for the restart delay to elapse. The length of the restart delay is controlled by parameter 5P <i>Restart Delay</i>. <p>Related parameters: 5P</p>
Overcurrent	<p>The current has exceeded the level set in parameter 5E <i>Overcurrent</i> for longer than the time set in parameter 5F <i>Overcurrent Delay</i>. Causes can include a momentary overload condition.</p> <p>Related parameters: 5E, 5F, 6E</p>
Overpower	<p>The motor has experienced a sharp rise in power. Causes can include a momentary overload condition which has exceeded the adjustable delay time.</p> <p>Related parameters: 5M, 5N, 6I</p>
Overvoltage	<p>There has been a voltage surge on the mains. Causes can include problems with a transformer tap regulator or off-loading of a large transformer load.</p> <p>Related parameters: 5I, 5J, 6G</p>
Parameter out of range	<p>This trip is not adjustable.</p> <ul style="list-style-type: none"> A parameter value is outside the valid range. The keypad will indicate the first invalid parameter. An error occurred loading data from the EEPROM to RAM when the keypad powered up. The parameter set or values in the keypad do not match the parameters in the starter. "Load User Set" has been selected but no saved file is available. <p>Reset the fault. The starter will load the default settings. If the problem persists, contact your local distributor.</p> <p>Related parameters: None</p>
Phase sequence	<p>The phase sequence on the soft starter's input terminals (L1, L2, L3) is not valid.</p> <p>Check the phase sequence on L1, L2, L3 and ensure the setting in parameter 5R is suitable for the installation.</p> <p>Related parameters: 5R, 6P</p>

Display	Possible cause/Suggested solution
Current imbalance	<p>Current imbalance can be caused by problems with the motor, the environment or the installation, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An imbalance in the incoming mains voltage • A problem with the motor windings • A light load on the motor • A phase loss on input terminals L1, L2 or L3 during Run mode • An SCR that has failed open circuit. A failed SCR can only be definitely diagnosed by replacing the SCR and checking the starter's performance. <p>Related parameters: 5A, 5B, 6C</p>
Current Read Err Lx	<p>Where 'X' is 1, 2 or 3.</p> <p>Internal fault (PCB fault). The output from the CT circuit is not close enough to zero when the SCRs are turned off. Contact your local supplier for advice.</p> <p>Related parameters: None</p>
Depth Sensor	<p>The smart card has detected a fault with the depth sensor.</p> <p>Related parameters: 30L, 36C</p>
EEPROM fail	<p>An error occurred loading data from the EEPROM to RAM when the keypad powered up. If the problem persists, contact your local distributor.</p> <p>Related parameters: None</p>
Excess start time	<p>Excess start time trip can occur in the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parameter 1B <i>Motor Full Load Current</i> is not appropriate for the motor • parameter 2D <i>Current Limit</i> has been set too low • parameter 2B <i>Start Ramp Time</i> has been set greater than the setting for 50 <i>Excess Start Time</i> • parameter 2B <i>Start Ramp Time</i> is set too short for a high inertia load when using Adaptive Control <p>Related parameters: 1B, 2B, 2D, 3D, 3F</p>
Firing Fail Px	<p>Where 'X' is phase 1, 2 or 3.</p> <p>The SCR did not fire as expected. The SCR may be faulty or there may be an internal wiring fault.</p> <p>Related parameters: None</p>
FLC too high	<p>If the soft starter is connected to the motor using inside delta configuration, the soft starter may not be correctly detecting the connection. Contact your local supplier for advice.</p> <p>Related parameters: None</p>

Display	Possible cause/Suggested solution
Internal fault 88	The soft starter firmware does not match the hardware.
Keypad disconnected	Parameter 1A <i>Command Source</i> is set to Remote Keypad but the VersiStart p III cannot detect a remote keypad. If a remote keypad is installed, check the cable is firmly connected to the soft starter. If no remote keypad is installed, change the setting of parameter 1A. Related parameters: 1A
L1 phase loss L2 phase loss L3 phase loss	This trip is not adjustable. During pre-start checks the starter has detected a phase loss as indicated. In run state, the starter has detected that the current on the affected phase has dropped below 10% of the programmed motor FLC for more than 1 second, indicating that either the incoming phase or connection to the motor has been lost. Check the supply and the input and output connections at the starter and at the motor end. Related parameters: None
L1-T1 shorted L2-T2 shorted L3-T3 shorted	During pre-start checks the starter has detected a shorted SCR or a short within the bypass contactor as indicated. Consider using PowerThrough to allow operation until the starter can be repaired. Related parameters: 6S
Input A trip Input B trip	The soft starter's programmable input is set to a trip function and has activated. Resolve the trigger condition. Related parameters: 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H
Instantaneous overcurrent	This trip is not adjustable. The current on all three phases has exceeded 7.2 times the value of parameter 1B <i>Motor Full Load Current</i> . Causes can include a locked rotor condition or an electrical fault in the motor or cabling. Related parameters: None
Internal fault x	Where 'X' is a number. This trip is not adjustable. The VersiStart p III has tripped on an internal fault. Contact your local supplier with the fault code (X).

TO OBTAIN	Single Phase AC power	Three Phase AC power
kilowatts electrical (kW)	$\frac{Volts \times Amps \times PF}{1000}$	$\frac{Volts \times Amps \times PF \times \sqrt{3}}{1000}$
kilowatts electrical (kW)	$kVA \times PF$	$kVA \times PF$
kilowatts mechanical (kWm)	$\frac{kVA \times PF}{Alternator Efficiency}$	$\frac{kVA \times PF}{Alternator Efficiency}$
kVA	$\frac{Volts \times Amps}{1000}$	$\frac{Volts \times Amps \times \sqrt{3}}{1000}$
Amps	$\frac{kVA \times 1000}{Volts}$	$\frac{kVA \times 1000}{Volts \times \sqrt{3}}$
Speed (rpm)	$\frac{120 \times Frequency}{\# Poles}$	$\frac{120 \times Frequency}{\# Poles}$
Reactive Power (kVAr)	$\frac{Volts \times Amps \times \sin\theta}{1000}$	$\frac{Volts \times Amps \times \sqrt{3} \times \sin\theta}{1000}$
% Voltage regulation (for Steady- Loads, from No-Load to Full-Load)	$\frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100$	$\frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100$
Horsepower required to drive alternator	$\frac{kW}{0.746 \times Alternator Efficiency}$	$\frac{kW}{0.746 \times Alternator Efficiency}$
First cycle RMS short circuit current ($\pm 10\%$)	$\frac{Rated Amperes}{puX''d}$	$\frac{Rated Amperes}{puX''d}$

Desired data	Single-phase	Three-phase	Direct current
Kilovolt-Amps (kVA)	$\frac{Volts \times Amps}{1,000}$	$\frac{Volts \times Amps \times 1.732}{1,000}$	
Kilowatts (kW)	$kVA \times Power Factor (PF)$	$kVA \times Power Factor (PF)$	$\frac{Volts \times Amps}{1,000}$
AMPS - When kW are known	$\frac{kW \times 1,000}{Volts \times PF}$	$\frac{kW \times 1,000}{1.732 \times Volts \times PF}$	$\frac{kW \times 1,000}{Volts}$
AMPS - When kVA is known	$\frac{kVA \times 1,000}{Volts}$	$\frac{kVA \times 1,000}{1.732 \times Volts}$	
AMPS - When Horsepower is known	$\frac{HP \times 746}{Volts \times \% Eff. \times PF}$	$\frac{HP \times 746}{1.732 \times Volts \times \% Eff. \times PF}$	$\frac{HP \times 746}{Volts \times \% Eff.}$
Electric Motor Horsepower Output (HP)	$\frac{Volts \times Amps \times \% Eff. \times PF}{746}$	$\frac{Volts \times Amps \times 1.732 \times \% Eff. \times PF}{746}$	$\frac{Volts \times Amps \times \% Eff.}{746}$

القوانين والتحويلات الهامة

Formula

Ohm's law

$$I = \frac{U}{R} \quad R = \frac{U}{I} \quad U = I \times R$$

I = Current (ampere)

U = Voltage (volt)

R = Resistance (ohm)

Rated motor torque

$$M_r = \frac{9550 \times P_r}{n_r}$$

M_r = Rated torque, NmP_r = Rated motor power, kWn_r = Rated motor speed, rpm

Moment of inertia

$$J = \frac{m(R^2 + r^2)}{2}$$

J = Moment of inertia, kgm²

m = Mass for the flywheel, kg

R = Outer radius, m

r = Inner radius, m

Flywheel mass

$$mD^2 \text{ or } GD^2 \quad (mD^2 \sim GD^2)$$

mD² = Flywheel mass, kpm²GD² = Flywheel mass, kgm²

Relation Moment of inertia and

Flywheel mass

$$J = \frac{1}{4} GD^2 = \frac{1}{4} mD^2$$

J = Moment of inertia, kgm²mD² = Flywheel mass, kpm²GD² = Flywheel mass, kgm²

Moment of inertia on load shaft recalculated to the motor shaft

$$J'_b = \frac{J_b \times n_b^2}{n}$$

J'_b = Moment of inertia recalculated to the motor shaft, kgm^2

J_b = Moment of inertia for the load, kgm^2

n_b = Speed of the load, rpm

n_r = Speed of the motor, rpm

Load torque on load shaft recalculated to the motor shaft

$$M'_b = \frac{M_b \times n_b}{n_r}$$

M'_b = Load torque recalculated to the motor shaft, Nm

M_b = Load torque, Nm

n_b = Speed of the load, rpm

n_r = Speed of the motor, rpm

Electrical power

$$P = \frac{U \times I \times PF}{1000}$$

P = Power in kW (1-phase)

PF = Power factor

$$P = \frac{U \times I \times PF \times \sqrt{2}}{1000}$$

P = Power in kW (2-phase)

$$P = \frac{U \times I \times PF \times \sqrt{3}}{1000}$$

P = Power in kW (3-phase)

Conversion factors

Length

1 mile	=	1,609344 km	1 km	=	0,621 mile
1 yd	=	0,9144 m	1 m	=	1,09 yd
1 ft	=	0,3048 m	1 m	=	3,28 ft
1 in	=	25,4 mm	1 mm	=	0,039 in

Velocity

1 knot	=	1,852 km/h	1 km/h	=	0,540 knot
1 mile/h	=	1,61 km/h	1 km/h	=	0,622 mile/h
1 m/s	=	3,6 km/h	1 km/h	=	0,278 m/s

Area

1 acre	=	0,405 ha	1 ha	=	2,471 acre
1 ft²	=	0,0929 m ²	1 m²	=	10,8 ft ²
1 in²	=	6,45 cm ²	1 cm²	=	0,155 in ²


Volume

1 ft³	=	0,0283 m ³	1 m³	=	35,3 ft ³
1 in³	=	16,4 cm ³	1 cm³	=	0,0610 in ³
1 gallon	=	4,55 l (UK)	1 l	=	0,220 gallon (UK)
1 gallon	=	3,79 l (US)	1 l	=	0,264 gallon (US)
1 pint	=	0,568 l	1 l	=	1,76 pint

Mass

1 lb	=	0,454 kg	1 kg	=	2,20 lb
1 oz	=	28,3 g	1 g	=	0,0352 oz

للافتراءات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)

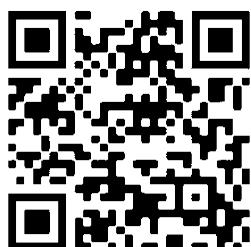

المراجع

• تم إعداد الإصدار الأول بمشاركة المشروع الألماني GIZ

• و مشاركة السادة :-

شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ أشرف لمعي توفيق
شركة مياه وصرف صحي البحيرة	مهندس/ السيد رجب شتيا
شركة صرف صحي الاسكندرية	مهندس/ أيمن النقيب
شركة مياه القاهرة	مهندس/ خالد سيد أحمد
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ طارق ابراهيم
شركة صرف صحي الاسكندرية	مهندس/ علي عبد الرحمن
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ علي عبد المقصود
شركة مياه وصرف صحي البحيرة	مهندس/ محمد رزق صالح
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ مصطفى سبيع
شركة مياه القاهرة	مهندس/ وحيد أمين أحمد
شركة مياه وصرف صحي الدقهلية	مهندس/ يحيى عبد الجواد

• تم التحديث V2

بمشاركة السادة :-

شركة مياه القاهرة	مهندس/ خالد سيد أحمد
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس / ريمون لطفي زاخر
شركة مياه وصرف صحي الغربية	مهندس/ علاء عبد المهيمن الشال
شركة مياه وصرف صحي الدقهلية	مهندس/ محمد عطية يوسف
شركة مياه وصرف صحي الدقهلية	مهندس/ محمد محمد الشبراوى
شركة مياه وصرف صحي الدقهلية	مهندس/ محمد صالح فتحى
شركة مياه وصرف صحي الدقهلية	مهندس/ هانى رمضان فتوح
شركة مياه وصرف صحي بنى سويف	مهندس/ عادل عزت عبد الجيد

تمت أعمال التنسيق بواسطة كل من : ♦

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	الأستاذ/ علاء محمد المنشاوي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	المهندسة / بسمة فوزى
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	الأستاذ / سيد محمود سيد