



برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل المتدرب



الاجراءات المتبعة لحل المشاكل الشائعة فى نظم امداد مياه الشرب

كيميائي مياه- الدرجة الثانية



تم إعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
قطاع تنمية الموارد البشرية - الإدارة العامة للمسار الوظيفي
الإصدار الثانى - 2020.

المحتوى

1. المشاكل الشائعة في مصادر المياه الخام ومراحل التنقية للمياه السطحية.....5
5. من مصادر المياه الشائعة في مصر المياه السطحية متمثلة في نهر النيل وفروعه والمياه الجوفية.....5
- 1.1 المشاكل الشائعة في مصادر المياه السطحية:.....5
- 1.1.1 مشكلة ارتفاع نسب الامونيا في المجرى المائي:.....5
- 1.1.2 مشكلة زيادة نسب العكارة في المجرى المائي :6
- 1.1.3 مشكلة زيادة اعداد الطحالب في المياه الخام :6
- 1.1.4 مشكلة ظهور أسماك نافقة في مأخذ المحطة :7
- 1.1.5 ظهور بقع زيتية على سطح المياه الخام :7
- 1.2 المشاكل الشائعة في مراحل التنقية بمحطات المياه السطحية :8
- 1.2.1 مشكلة ارتفاع العد الطحلبى لبيارة المياه العكرة عنه في المأخذ :8
- 1.2.2 مشكلات عمليات الترويب والتنديف :8
- 1.2.3 مشكلات عملية الترسيب:9
- 1.2.4 مشكلة اختلاف الجرعة المعملية عن الجرعة الفعلية (الحقلية)10
- 1.2.5 مشكلة ملاحظة وجود طبقة من الرغاوى اعلي سطح مياه المروقات11
- 1.2.6 مشكلة تصاعد فقاعات هوائية من أسفل الي اعلي بأحواض الترسيب11
- 1.2.7 مشكلة ضعف كفاءة المروقات النابضة وتغير ملحوظ في مواصفات المياه الخارجة منها : (معرفة).....12
- 1.2.8 زيادة عكارة المياه المرشحة وتكرار عملية غسيل المرشحات عن المعدل الموصى به.....13
- 1.2.9 تكون الكرات الطينية Mud Balls.....15
- 1.2.10 إزاحة الزلط في الوسط الترشيحي.....16
- 1.2.11 تداخل الهواء في وسط الترشيح.....17
- 1.2.12 فقد وسط الترشيح :18
- 1.2.13 التشققات18
- 1.2.14 عدم المطابقة البكتريولوجية للمياه الخارجة من المرشح19
- 1.2.15 ظاهرة تكون الثلج على جدران عبوات الكلور20
- ملحوظة : معدلات سحب غاز الكلور من الاسطوانات :20
- 1.2.16 مشكلة وجود البروتوزوا في مراحل التنقية :20

- 1.2.17. مشكلة انخفاض الكلور المتبقي بمراحل التنقية : 22.....
- 1.2.18. زيادة العكارة بطرد المحطة عن الحد المسموح به..... 23.....
- 1.2.19. زيادة الألومنيوم عن الحد المسموح به في طرد المحطة..... 23.....
- 1.2.20. ارتفاع تركيز المركبات الهالوجينية (THMs) في مياه الطرد..... 24.....
- 1.2.21. تغير الطعم والرائحة لمياه طرد المحطة : 25.....
- 1.2.22. عدم مطابقة مياه الروبة للمعايير : 26.....
- 1.3. المشاكل الشائعة في مصادر ومحطات المياه الجوفية : 26.....
- 1.3.1. مشكلة ارتفاع تركيز الحديد والمنجنيز في المياه الجوفية: 26.....
- 1.3.2. مشكلة الارتفاع المفاجئ لنسبة العكارة في المياه الجوفية : 27.....
- 1.3.3. مشكلة التلوث البكتيري للمياه الجوفية : 27.....
- 1.3.4. مشكلة ارتفاع تركيز الامونيا في المياه الجوفية : 28.....
- 1.3.5. انخفاض تصرف ضخ البئر مع التغير في مواصفات المياه : 28.....
- 1.1.1. تطهير الآبار والطمبات Disinfection of Wells& Pumps..... 30.....
2. المشكلات التي تواجه شبكات التوزيع..... 31.....
- 2.1.1. وجود عينات غير مطابقة بكتريولوجيا بالشبكات..... 31.....
- 2.1.2. الإجراءات المتبعة أثناء الكشف عن تلوث بالشبكة : 32.....
- 2.1.3. الإجراءات المتبعة عند ملاحظة ارتفاع نسب العكارة في الشبكات عن الحد المسموح:..... 33.....
- 2.1.4. الإجراءات المتبعة عند ظهور تسرب للمياه : 34.....

المقدمة

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة الكيميائيين العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها (درجة ثانية) وتنمية مهاراتهم ومعارفهم بالشكل الذي يضمن الوصول إلى كوب مياه نظيف وبيئة آمنة يرضى متطلبات وإحتياجات العملاء الكرام.

وقد إستند معدى البرنامج التدريبي على العديد من المراجع مثل كتاب ارشادات جودة مياه الشرب الصادر عن منظمة الصحة العالمية والكود المصري للشروط الفنية لأعمال التشغيل والصيانة لمحطات تنقية مياه الشرب وروافعها وشبكتها ومحطات الرفع والمعالجة لمياه الصرف الصحي (103) ومزيج من خبرات السادة خبراء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والذي تضمن سرد للعديد من المشاكل الشائعة في مختلف أنواع نظم إمداد محطات مياه الشرب (السطحية - الجوفية) من حيث أسباب حدوثها وقد اعتمدنا منهجية إختيار أنسب الحلول المقترحة وليس بالضرورة أمثلها وذلك لقابلية التطبيق . ونأمل أن يكون هذا العمل مفيداً للكيميائيين بقطاع المعامل في شركات المياه لما يشمله من معارف ومهارات فنية قيمة.

والله ولي التوفيق.

1. المشاكل الشائعة في مصادر المياه الخام ومراحل التنقية للمياه السطحية

من مصادر المياه الشائعة في مصر المياه السطحية متمثلة في نهر النيل وفروعه والمياه الجوفية.

1.1. المشاكل الشائعة في مصادر المياه السطحية:

1.1.1. مشكلة ارتفاع نسب الامونيا في المجرى المائي:

• وصف المشكلة:

- زيادة تركيز الامونيا عن الحد المسموح في المياه الخام .

 
• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- يحتمل ان يكون مصدر التلوث بالامونيا نتيجة صرف المخلفات السائلة (مثل مخلفات المصانع) بما تحوية من احماض وسموم وكيمواويات عضوية وغير عضوية يؤدي تحليلها الى زيادة نسب الامونيا .
- يحدث ظهور مفاجئ لنسب الامونيا بسبب السدة الشتوية او انخفاض منسوب المياه في المجرى المائي .
- زيادة نسب خلط المصارف (الرهاوى بالجيزة – عمر بيه في الغربية - الخ) مع المجارى المائية.
- وجود المزارع السمكية والحيوانات النافقة بالقرب من مأخذ محطات مياه الشرب .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:


من الطرق الشائعة للتخلص من الامونيا :

- اضافة جرعة الكلور بتركيز مناسب طبقاً (Breakpoint Chlorination)



- التهوية Air stripping

 ويتم فيها رفع قيمة الاس الهيدروجيني (10.8-11.5) لتحويل كل صور الامونيا الى غاز ثم تهوية المياه بواسطة ابراج تهوية للتخلص من الامونيا.



- المبادل الايوني Ion Selective Exchange

بإمرار المياه المحتوية على الامونيا على مبادل ايوني

- التناضح العكسي Reverse Osmosis

- مع التوصية بزيادة منسوب المياه في المجرى المائي والمعالجة من المنبع.

1.1.2. مشكلة زيادة نسب العكارة في المجرى المائي :**• وصف المشكلة:**

- زيادة نسب العكارة عن النسب المألوفة .

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- عمليات التكريك في المجرى المائي .
- صرف مخرات السيول .
- انخفاض منسوب المياه في المجرى المائي .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- تقليل تصريف المياه الخام للمحطة مع اعادة ضبط الجرعات و التأكيد على التواصل مع مديرية الري لمعرفة مواعيد التطهير المذمع حدوثها .
- في حالة عدم قدرة المحطة على التعامل مع نسب العكارة يتم ايقافها وايجاد مصدر بديل للتغذية.

1.1.3. مشكلة زيادة اعداد الطحالب في المياه الخام :**• وصف المشكلة:**

- زيادة العد الطحلبى عن العدد المألوف فى أوقات معينة من السنة مما قد يسبب الاتى :
 - ظهور طعم ورائحة لمياه الشرب .
 - الانسداد المبكر للمرشحات الرملية .
 - التآكل للانشاءات .
 - زيادة الحمل العضوي .

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- وجود بيئة مناسبة من المغذيات العضوية وغير العضوية (فوسفور – مصدر نيتروجينى – مصدر للكربون - سيليكات) مع توافر العوامل الفيزيائية من الضوء ودرجة الحرارة ومعدل سريان وشفافية المياه .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- الازالة الميكانيكية باستخدام موانع الاعشاب مع الحفاظ على دورية صيانتها .
- ضبط الجرعة المثالية فى حالة دخول الطحالب للمحطة .

1.1.4. مشكلة ظهور أسماك نافقة في مأخذ المحطة :

• وصف المشكلة:

- ظهور أسماك نافقة على سطح المياه الخام امام مأخذ المحطة .

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- قد يكون نتيجة وجود مواد سامة في المجرى المائي .
- نقص شديد في نسبة الاكسجين الذائب الناتج من زيادة نسب الملوثات غير العضوية وخاصة الامونيا ويظهر ذلك بكثرة في حال وجود اقفاص سمكية بالقرب من المآخذ .
- الصيد غير الشرعى (مثل : الصيد بالكهرباء)

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- يتم الايقاف الفورى للمحطة و البحث عن اسباب هذه الظاهرة .

1.1.5. ظهور بقع زيتية على سطح المياه الخام :

• وصف المشكلة:

- ظهور بقع زيتية على سطح المياه الخام

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- إنسكاب حاويات بترولية في المجرى المائي .
- تسرب بترولى من المراكب وماكينات الرى.
- وجود منشآت صناعية (مغاسل السيارات – ورش صيانة السيارات - ...) تقوم بصرف المخلفات البترولية على المجرى المائي .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- لمنع وصول هذه البقع إلى المحطات يتم تركيب مصدات وحواجز طافية و مواد ماصة للزيوت أو ظلمبات شفط سطحية.
- تشتيت البقع لإبعادها عن مدخل المحطة .
- إيقاف المحطة لحين مرور البقع البترولية .
- فى حالة دخولها للمحطة بالخطأ يتم التخلص منها كالاتى :
- باستخدام مراتب من الاسفنج أعلى مراحل المعالجة وذلك بالحرص على عدم وصولها

إلى الوسط الترشيحي .

- التخلص منها على سطح المرشح بإفازة المرشح وإعادة الفائض إلى الروبة .
- قيام معمل المحطة بقياس تركيز الزيوت والشحوم مع الفحص الظاهري.

1.2. المشاكل الشائعة في مراحل التنقية بمحطات المياه السطحية :

1.2.1. مشكلة ارتفاع العد الطحلبى لبيارة المياه العكرة عنه في المآخذ :

• وصف المشكلة:

- ارتفاع اعداد الطحالب فى بيارة المياه العكرة بفروق ملحوظة عنها فى المآخذ .

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- وجود مناطق ميتة فى بيارة المياه العكرة .
- بُعد المآخذ عن محطة التنقية .
- وجود تشققات وشروخ فى جدران البيارة .
- عدم التطهير الدورى لبيارة المياه العكرة وخطوط المياه العكرة .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- التطهير الدورى لبيارة المياه العكرة وخطوط المياه العكرة .

1.2.2. مشكلات عمليات الترويب والتنديف :

• وصف المشكلة:

- ضعف كفاءة عملية الترويب والتنديف

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- درجة الحرارة المنخفضة للمياه.
- الندف الضعيفة.
- التكون البطيء للندف.

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- بالنسبة لدرجة الحرارة المنخفضة للمياه:

- مع انخفاض درجة الحرارة تتزايد لزوجة المياه بما تحويه، وهذا يؤدي إلى إبطاء ترسب الندف مع تقليل معدلات تكونها.
- و للتغلب على هذه المشكلة:

○ يتم زيادة جرعة المروب بطريقة محسوبة طبقاً لاختبار الجرعة و هذا الإجراء يزيد من عدد الجسيمات المتاحة للتصادم والتجمع والترسب بصورة أكثر فعالية.

■ بالنسبة للندف الضعيفة:

الندف الضعيفة هي التي تتفتت ولا تتجمع لترسب بسهولة، وهذه لا تتلاصق بقوة مع وسط الترشيح عند دخولها للمرشحات حيث تتفتت بسهولة وتهرب إلى وسط الترشيح (الرمل في المرشحات) وتنتقل أعماق وأعمق داخل المرشحات مسببة في نهاية الأمر نوعية رديئة للمياه المرشحة الخارجة أو قد تسبب انسداد المرشحات. وغالبا ما تنتج هذه الحالة من التقليل غير الكافي في أحواض الخلط السريع أو التنديف.

و للتغلب على هذه المشكلة:

يتم تغيير سرعات الخلط وأخذ عينات من نقاط مختلفة للتحقق من حدوث تحسن في ترسيب الندف وكذلك يمكن مراجعة الجرعات المضافة من المروب (الشبه) عن طريق اختبار الجرعات Jar test لتحديد الجرعة التي تنتج ندف أفضل.

■ بالنسبة للتكون البطيء للندف :

غالبا ما تحتوي المياه الخام ذات العكارة المنخفضة على جسيمات قليلة مما يؤدي إلى تكون بطيء للندف مع قلة التصادمات اللازمة لتكون ونمو جسيمات الندف .

و للتغلب على هذه المشكلة:

يتم إعادة تدوير الروبة السابق ترسيبها من عملية الترسيب (بهدف زيادة الجسيمات مما يؤدي لزيادة تصادمها وتجمعها وزيادة نمو الندف وتجمعها بحيث تثقل وترسب بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية) كما أن الخلط الرديء للمروب مع المياه الخام ممكن أن يؤدي إلى تكوين بطيء للندف ولذلك يجب أيضاً مراجعة عملية الخلط في مثل هذه الحالات.

1.2.3. مشكلات عملية الترسيب:

● وصف المشكلة:

■ انخفاض جودة المياه المروقة مما يزيد من تحميل العكارة على المرشحات.

● الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة:

■ الندف الرديئة التكوين نتيجة التصرف الزائد في المياه العكرة والتي تكون غير متماسكة ومفككة لا تترسب بسهولة وتنتج عن الترويب والتنديف الرديء والخلط السريع غير الصحيح والمروبات أو الجرعات غير الملائمة .

● الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- مراعاة تشغيل المحطة على التصريف التصميمي .
- ضبط الجرعات مع التصريف .
- ويمكن اللجوء الى إعادة تدوير الروبة السابق ترسيبها من عملية الترسيب (بهدف زيادة الجسيمات مما يؤدي لزيادة تصادمها وتجمعها وزيادة نمو الندف وتجمعها بحيث تنقل وتترسب بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية). كما ان الخلط الرديء للمروب مع المياه الخام يمكن أن يؤدي إلى تكوين بطئ للندف ولذلك يجب أيضاً مراجعة عملية الخلط في مثل هذه الحالات.



1.2.4. مشكلة اختلاف الجرعة المعملية عن الجرعة الفعلية (الحقلية)

• وصف المشكلة :

- عدم تطابق كمية الكيماويات (شبة - كلور) المستهلكة فعلياً من واقع الاستهلاك المخزنى مع كمية الكيماويات المحددة طبقاً للجرعة المعملية.

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- عدم دقة اجهزة قياس التصريف للمياه الخام او التقدير العشوائى لكمية المياه .
- عدم دقة اجهزة الحقن للكيماويات .
- عدم القياس الدورى لتركيز حوض الشبة .
- عدم اتباع المشغلين تعليمات التشغيل القياسية .
- الحساب الخاطئ لاستهلاك الكيماويات طبقاً للمياه المنتجة مع التقدير العشوائى لكمية الفاقد .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- الصيانة الدورية لأجهزة التصريف والحقن ومعايرتها مع القياس الدورى لتركيز حوض الشبة .
- التأكيد على التنسيق بين المعمل والتشغيل لحساب الكميات المستهلكة من الكيماويات .
- اتباع المشغلين تعليمات التشغيل القياسية .
- الحساب اليومي للاستهلاك الفعلى للكيماويات مع كمية المياه بساعات التشغيل الفعلية والتصرف الفعلى .

1.2.5. مشكلة ملاحظة وجود طبقة من الرغاوى اعلي سطح مياه المروقات

• وصف المشكلة :

- وجود طبقة من الرغاوى اعلي سطح مياه المروقات



• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- وجود هواء في طرد ظلمبة المياه العكرة .
- حدوث تغير في مواصفة المياه العكرة.

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- مراجعة حشو ظلمبات المياه العكرة للتأكد من عدم وجود هواء في طرد المياه العكرة و يكون سبب في تصاعد طبقة الرغاوى .
- دراسة امكانية تركيب محبس لسحب الهواء بعد طرد الظلمبات العكرة.
- التأكد من عدم حدوث تغير في مواصفة المياه العكرة.

1.2.6. مشكلة تصاعد فقاعات هوائية من أسفل الي اعلي بأحواض الترسيب

• وصف المشكلة:

- تصاعد فقاعات هوائية من أسفل الي اعلي بأحواض الترسيب

● الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- يرجع تصاعد الفقاعات الهوائية الي تراكم كميات من الروبة متخمرة في قاع الحوض .
- زيادة ملحوظة في العد البكتيري للمروق ينتج عنها غازات تسبب فقاعات.
- تراكم الروبة يؤدي الي ظهور روائح كريهة بالمروق.
- الروبة المتراكمة تشغل حيز من حجم المروق مما يؤدي الي زيادة سرعة سريان المياه مما يؤثر علي سرعة ترسيب الندف و تهيجها و بالتالي هروبها الي المرشحات .
- تراكم الطحالب علي جدران الاحواض مسببه اخضرار وروائح كريهة .

● الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

تنفيذ خطة دورية لتطهير مراحل المروقات حيث يتم الاتي :

- يتم خروج المروق من الخدمة وتفریغة و كسح الروبة المتراكمة .
- يتم كشط الجدران وغسلها باستخدام محلول الكلور (الهيبيو) تركيزه من 10 إلى 15 ملجم /لتر .
- ترك الحوض جاف معرض للشمس لمدة لا تقل عن 6 ساعات للقضاء علي الطحالب.
- عمل صيانات لمحابس التخلص من الروبة و الكاسحات .
- دخول المروق الخدمة مع ترك محابس الروبة مفتوحة لفترة قصيرة عند بداية دخول المياه .
- التخلص الدوري من الروبة طبقا للتشغيل القياسي للمحطة .

1.2.7. مشكلة ضعف كفاءة المروقات النابضة وتغير ملحوظ في مواصفات المياه

الخارجة منها:

وصف المشكلة:

- ضعف كفاءة المروقات النابضة وتغير ملحوظ في مواصفات المياه

الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- عدم اتباع تعليمات التشغيل القياسي للمروق النابض .
- انسداد مواسير مروقات البلسيتور(المروق النابض) وتكسير المهدئات

● الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

ولتلافي هذه المشكلة يجب إتباع الآتي:

- يجب الحفاظ على وجود موانع الأعشاب الخارجية وكذلك وضع مانعة ضيقة (٥ سم) على دخول المروق.
- الحفاظ على كمية دخول المياه للمروق وثباتها.
- متابعة طبقة الروبة المعلقة والتأكد من استمرارية دخول الجزء الزائد منها إلى أقماع الروبة وذلك بالتحكم في :
 - ضبط عمود المياه من ٦٠ سم : ٨٠ سم
 - ضبط وقت الملو من ٢٠ ث: ٤٠ ث
 - ضبط وقت التفريغ من ٥ ث : ١٠ ث
- والتحكم في هذه المعطيات الثلاثة بالزيادة والنقصان حتى يتم رؤية دخول التصريف الزائد من الروبة المعلقة إلى أقماع تفريغ الروبة وخروجها من المروق ، وذلك يضمن عدم انسداد مواسير مياه البلسيتور وعدم ترسب الروبة وتكلسها فوق المهدئات وعدم تكسيرها ويضمن سلامة وجود المياه بالمروق.
- وفي حالة انخفاض كمية المياه العكرة الداخلة إلى المروق بشكل اضطراري يجب إيقاف النبضات وذلك لضمان عدم دخول الروبة إلى المواسير ولعدم تشتت الروبة عند زيادة المياه العكرة مرة أخرى ، وعند ثبات الكمية المناسبة للمروق يتم إعادة تشغيل النبضات مرة أخرى.
- عدم السماح بتشغيل المروق لمدة أكثر من ١٢ ساعة بدون تشغيل النبضات.
- يجب متابعة قياس تركيز السطح السفلي لطبقة الروبة المعلقة (C.B) و تركيز السطح العلوي لطبقة الروبة المعلقة (C.T) بصفة دورية لمعرفة مدى تماسك الروبة والحفاظ عليها في صورة جيدة.
- يجب متابعة الروبة الخارجة من بلوف الروبة وضبط أزمنة تفريغ الروبة والمدد البيئية لفتح بلوف الروبة وذلك لضمان عدم تهدير المياه بدون فائدة .

1.2.8. زيادة عكارة المياه المرشحة وتكرار عملية غسيل المرشحات عن المعدل الموصى

به

• وصف المشكلة:

- سرعة ارتفاع فاقد الضغط و انسداد المرشح و زيادة عكارة المياه المرشحة وتكرار عملية الغسيل في اليوم.

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة و الحلول المقترحة للتغلب عليها:

أ. عدم كفاءة المعالجة الكيميائية قبل الترشيح.

- ولحل هذه المشكلة يتم مراجعة وضبط جرعات المروب (الشبة) المضافة للمياه الخام بما يتناسب ودرجة العكارة ونوعية المياه الخام وكلما تطلب الأمر تلك المراجعة والضبط للجرعات مع تغيير العكارة.

ب. عدم كفاءة عملية الترويب/التنديف.

- ولحل هذه المشكلة يتم ضبط ومراجعة عمليات الترويب/التنديف بحيث تتم بكفاءة عالية وربما يلزم زيادة جرعة المروب.
- ويتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالعكارة والجرعات المضافة ومعدلات التصرف بكل دقة للرجوع إليها عند الحاجة.
- وإجراء خلط أفضل للمروب مع المياه.
- (وإذا لم يتم التحكم والسيطرة على هذه العناصر فإن نوعية المياه المرشحة سوف تتأثر وتظهر مشكلات صيانة إضافية).

ج. ارتفاع أو عدم التحكم في معدلات تصرف المياه المرشحة:-

ولحل هذه المشكلة يتم عمل الآتي:

- المحافظة على ارتفاع منسوب المياه فوق الوسط الترشيحي (الرمل) حيث أن فقد هذا المنسوب يؤدي إلى ذبذبة معدل التصريف وبالتالي يؤدي إلي اندفاع المواد الدقيقة والتي سبق ترسيبها خلال وسط الترشيح. وكلما زاد التذبذب في المعدل زادت نسبة العكارة في المياه المرشحة و كان سبباً في حدوث مشكلات أكثر.
- مراجعة أداء أجهزة التحكم في معدل التصرف حيث أن هذه الذبذبة قد تكون ناتجة من ذبذبة تصرف المياه العكرة المرفوعة لعملية التنقية.
- التحكم في كمية المياه الداخلة للمرشحات خاصة عند إيقاف تشغيل أحد المرشحات " المجاورة" لغسله أو بسبب خطأ من القائم على التشغيل وبالتالي عدم زيادة التصرف.

- إذا لزم الأمر زيادة معدلات الترشيح فيجب إجراؤها تدريجياً " وعلى امتداد فترة 10 دقائق " علي الأقل لتقليل التغيرات الفجائية إلى أدنى حد ممكن.
- عند إجراء غسيل لأحد المرشحات فإن المرشحات الموجودة في التشغيل لابد وأن تتلقى حمل المرشح الذي يتم إيقافه عن التشغيل تمهيداً لغسيله وبالتالي قد يحدث هذا اندفاعاً فجائياً خلال المرشحات وخاصة عند عدم استعمال أو كفاءة أجهزة التحكم في معدلات التصرف.
- (يمكن تلافي هذه المشكلة إذا روعي الاحتفاظ بمرشح احتياطي نظيف يتم تشغيله عند إيقاف أحد المرشحات لغسيله فيبدأ المرشح الاحتياطي في التشغيل لتلقى الحمل الإضافي - قد لا يكون ذلك حلاً عملياً بالنسبة للمحطات المحتوية على عدد قليل من المرشحات حيث يلزم تشغيل جميع المرشحات لمواجهة الطلب على المياه).
- في المحطات الصغيرة (خاصة محطات الترشيح السريع) التي تعمل جزءاً من اليوم يجب غسيل المرشحات- بعد التوقف وقبل بدء التشغيل- حيث أن المواد العالقة الدقيقة والمترسبة خلال الوسط الترشيحي يمكن أن تهتز وتتفكك وتتمر مع المياه المرشحة نتيجة الاندفاع الفجائي واللحظي الذي يحدثه بدء التشغيل للمرشحات في أول اليوم التالي، وبالتالي يمكن تلافي ذلك كله بغسيل المرشحات قبل بدء تشغيلها.
- يجب استمرار مراقبة وصيانة أجهزة التحكم في معدلات التصرف جيداً حتى تؤدي وظائفها بسهولة وكفاءة، فإن أجهزة التحكم رديئة الأداء قد تسببذبذبة ضارة في معدل التصرف أثناء بحثها عن الوضع الملائم للمحابس.
- د. عدم كفاءة عملية الغسيل العكسي للمرشحات:
- الغسيل العكسي الفعال ضروري جداً للمحافظة علي الوسط الترشيحي لإنتاج مياه عالية الجودة .

1.2.9. تكون الكرات الطينية Mud Balls

• وصف المشكلة:

- أثناء عملية الترشيح تصبح حبيبات الوسط الترشيحي مغطاة بمواد ندفية ذات خواص لاصقة. وما لم يتم إزالتها بالغسيل فإن الحبيبات تتكتل معاً وتكون كرات طينية Mud Balls، ومع تزايد حجم الكرات الطينية فقد تغوص إلى قاع المرشح أثناء عملية غسيله وتؤدي إلى انسداد المواضع التي تستقر فيها وتصبح هذه المناطق غير فعالة في عملية

الترشيح وتنسب في التوزيع غير المتساوي لمياه الغسيل وقد تسبب تشقق للوسط الترشيحي وانفصاله عن جدران المرشح وبالتالي تمر المياه بسرعة خلال هذه التشققات، وتتلقى القليل من الترشيح أو قد لا يحدث لها ترشيح بالمرّة. وكرات الطين هذه تحتوي بداخلها على بقايا المواد العالقة والطحالب والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة و باحتوائها على هذه الأشياء تمنع وصول الكلور إليها وتمنع أثره عليها وبذلك تمثل خطورة على نوعية المياه المرشحة وكذلك على المياه الناتجة منه .

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- عدم اتباع تعليمات التشغيل القياسي للمرشحات (الترشيح – الغسيل العكسي).

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- يتم مراقبة سطح الترشيح بعد عملية الغسيل-حيث يسهل مشاهدة كرات الطين.
- يتم إجراء فحص دوري للكشف عن وجود كرات الطين بتفريغ المياه فوق سطح الوسط الترشيحي.
- يتم العمل على منع تكون الكرات الطينية باستعمال معدلات تدفق كافية لمياه الغسيل العكسي، مع تقليب الوسط الترشيحي جيدا بما يسمح بتمام غسيل حبيبات الرمل جيدا.
- إذا كانت المشكلة حادة- بكرات طينية كثيرة-يجب إيقاف المرشح والعمل على التخلص منها بالكشط أولا وإذا تعذر ذلك يجب تغيير الوسط الترشيحي بكامله.
- وتتم المتابعة الدورية بعمل تجربة قياس كفاءة غسيل المرشحات لبيان المحتوى الطيني في الوسط الترشيحي .

1.2.10. إزاحة الزلط في الوسط الترشيحي

• وصف المشكلة:

- اندفاع فرشاة الزلط وإزاحتها في وسط الترشيح المفروش فوقها.

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة:

- إذا بدء غسيل المرشح بتشغيل طلمبة مياه الغسيل مباشرة (بمعدل عالي) أو فتح محبس الغسيل بسرعة أعلى من اللازم فإن ذلك :
○ يؤدي إلي اندفاع فرشاة الزلط وإزاحتها في وسط الترشيح المفروش فوقها. قد يحدث أيضا إذا كان جزء من شبكة الصرف السفلية مسدودا، مما يتسبب في

توزيع غير متساوي لتصرف مياه الغسيل وبالتالي إلى حدوث سرعات عالية في بعض المناطق تؤدي بالتالي إلى إزاحة الزلط وفوران الرمل (في المرشحات المحتوية على رمل وزلط) وبالتالي يندفع الرمل والزلط إلى داخل شبكة الصرف ويحدث فقد في طبقة الرمل.

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- يتم البدء في عملية الغسيل العكسي للمرشح بتشغيل نفاخات الهواء بالمعدل التصميمي ولفترة تتراوح بين دقيقتين إلى 8 دقائق (منفردة) لضمان تفكيك حبيبات الرمل ثم البدء بتشغيل طلمبة مياه الغسيل بالمعدل البطيء (أو فتح صمام مياه الغسيل جزئياً) والاشتراك مع الهواء لفترة تتراوح بين دقيقتين إلى أربعة دقائق أيضاً يلي هذا إيقاف نفاخ الهواء ثم تشغيل طلمبة المياه بالمعدل العالي للفترة الزمنية الباقية حتى إتمام تنظيف المرشح (عادة تصل إلى 8 دقائق).
- يتم التفتيش الدوري على المرشح مرة على الأقل كل ستة أشهر للتعرف على منسوب طبقة الرمل وتسجيله.
- التعرف على الأعماق التي استقرت عندها طبقة الزلط لتحديد ما إذا كانت قد حدثت عملية إزاحة خطرة للزلط، وذلك باستخدام سيخ معدني قطره حوالي 6 مم (عندما يكون المرشح خارج التشغيل)، فإذا تبين حدوثها، يجب العمل على:
 - إزالة وسط الترشيح بكامله وإعادة تدريج الزلط والرمل.

1.2.11. تداخل الهواء في وسط الترشيح

• وصف المشكلة:

- تتكون فقاعات الهواء داخل وسط الترشيح ينتج عنها مقاومة للتصرف خلال المرشح وتؤدي إلى تقصير فترات تشغيل المرشح.

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- عند بدء عملية الغسيل ودخول المياه من أسفل المرشح إلى أعلاه فإن انطلاق الهواء المحصور يسبب تقلباً عنيفاً مما يحدث اضطراباً للوسط الترشيحي قد ينتج عنه فقد في وسط الترشيح.
- محابس الهواء بين المرشحات غير محكمة .
- الاستخدام الخاطئ للهواء (تسليك المرشحات) .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- الحفاظ على ارتفاع مناسب من المياه على سطح الرمل مما يحافظ على التهدير المثالي .
- وجود منظومة للتحكم في تصرفات المرشح .

1.2.12. فقد وسط الترشيح :

• وصف المشكلة:

- عادة ما يتم فقد جزء من وسط الترشيح أثناء عملية الغسيل.

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

ملاحظة وجود رمال في الخزان اسفل المرشحات نتيجة بعض العيوب التصميمية والتشغيلية ومنها :

- عيوب في قاع المرشح (الفواني – المواسير المثقبة – البلاطات الخرسانية –الخ).
 - عيوب في تشغيل المرشحات (الترشيح – الغسيل العكسي).
 - عيوب في محابس المرشح .
 - عيوب في تدرج طبقات الوسط الترشيحي .
 - عدم مطابقة الحجم الفعال للرمال للمواصفات .
- ملاحظة وجود رمال في بيارة الروبة وهذا يرجع الى :

- عدم اتباع اجراءات الغسيل العكسي القياسى (بزيادة مدة ازدواج الغسيل للمياه و الهواء معاً).
- عدم مراعاة الارتفاع التصميمى للوسط الترشيحي ($L/d=1000$).

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- إذا كان المقدار المفقود ملحوظاً فيجب فحص إجراءات الغسيل، كما يجب أيضاً في هذه الحالة مراقبة عملية الترشيح وحالة المياه الخارجة من المرشح بكل دقة.
- يتم الحفاظ على توزيع مياه الغسيل توزيعاً متساوياً فإن ذلك يساعد على الإقلال من نسبة الفقد للوسط الترشيحي.
- قد يحدث ذلك أيضاً إذا ما حدث وتطايرت بعض الفواني من أماكنها في قاع المرشح فيجب إعادتها لموقعها بإجراء عملية صيانة للمرشح.

1.2.13. التشققات

• وصف المشكلة:

- عند صرف المياه من المرشح يجب أن يبدو سطحه أملساً وإذا ظهرت تشققات (أو كرات طين) أو تعرجات في السطح كان ذلك دليلاً على الأسباب الآتية:
- **الأسباب الشائعة لحدوث المشكلة :**

- عدم اتباع التعليمات القياسية في تشغيل المرشحات (الترشيح - الغسيل العكسي)

• **الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:**

- يتم استبدال وسط الترشيح تماماً إذا ما ثبتت الحاجة إلى مثل هذا الإجراء .

1.2.14. عدم المطابقة البكتريولوجية للمياه الخارجة من المرشح .

• **وصف المشكلة:**

- عدم المطابقة البكتريولوجية للمياه الخارجة من المرشح .

• **الأسباب الشائعة لحدوث المشكلة :**

- انعدام الكلور في المياه الداخلة الى المرشح مع سوء جودة المياه الداخلة للمرشح .
- سوء حالة الوسط الترشيحي .
- عدم اتباع تعليمات التشغيل القياسي (ترشيح - غسيل عكسي) .

• **الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:**

تطهير المرشح كالتالى :

- إجراء دورة غسيل مكثف له (أو مضاعفة مدة الغسيل).
- ملء المرشح عكسياً بمياه نقية بواسطة طلمبة الغسيل.
- إضافة جرعة كافية من محلول هيبوكلوريت الكالسيوم (بودرة كلور) إلى مياه المرشح وحساب كميتها بحيث تعطى تركيزاً يتراوح بين 10 إلى 15 جزء في المليون.
- ترشيح جزء من المياه المكلورة فوق سطح الرمل على الصرف لمدة 3 دقائق لكي يتخلل المحلول المكلور الوسط الترشيحي.
- يترك الماء المركز بالكلور في المرشح (الوسط الترشيحي) لمدة 24 ساعة ويعاد - قياس نسبة الكلور المتبقى به في مياه الترشيح. يجب ألا يقل هذه النسبة عن 50% من الجرعة المضافة.
- يعاد تطهير المرشح بنفس الخطوات في حالة تآكل الكلور بالكامل وعدم ظهور أى نسبة كلور متبقي في مياه الترشيح (أو أقل من 5 جزء في المليون).

- يتم غسيل المرشح مرة أخرى للتخلص من أى بواقي لبودرة الكلور ثم إعادة تشغيل المرشح.

1.2.15. ظاهرة تكون الثلج على جدران عيوب الكلور

يكون الكلور سائلاً داخل الأسطوانات أو الحاويات عند ضغط 6 جوى عند درجة حرارة 20 درجة مئوية تصل إلى 8 جوى عند درجة 34 درجة مئوية. عند زيادة معدلات السحب من الاسطوانات (كما سيتم ذكرها) ينخفض الضغط داخلها ويبدأ الكلور السائل فى سرعة التحول إلى غاز وهذا التحول يمتص حرارة من جدار الاسطوانة مما يؤدي إلى تكثيف بخار الماء الموجود فى الهواء المحيط بها وتكوين طبقة من الماء على جدران الأسطوانة وبازدياد معدلات السحب تنخفض الحرارة وتكون طبقة من الثلج فوق الجدار يزداد سمكها مع استمرار زيادة معدلات السحب مما يؤدي إلى عزل الاسطوانة عن الجو المحيط وعدم انتقال الحرارة إلى الكلور السائل وبالتالي عدم تحوله إلى غاز ويبدأ معدل السحب فى الانخفاض حتى ينعدم تماماً. يجب تقادى تعرض الاسطوانة للحرارة المرتفعة أو زيادة معدل السحب.

لتفادى حدوث المشكلة :

- خفض معدلات السحب بزيادة عدد الاسطوانات على الخط.
- يتم اللجوء للمبخرات للحفاظ على معدلات السحب العالية .
- ضرورة وجود خط الحقن الاحتياطي ويتم النقل عليه ويتم التعامل مع الاسطوانة .

ملحوظة : معدلات سحب غاز الكلور من الاسطوانات :

- اسطوانات الكلور سعة 50كجم (معدل السحب 0.7 كجم/ساعة)
- اسطوانات الكلور سعة 100كجم (معدل السحب 1 كجم/ساعة)
- اسطوانات الكلور سعة 500كجم (معدل السحب 7-9 كجم/ساعة)
- اسطوانات الكلور سعة 1000كجم (معدل السحب 8-10 كجم/ساعة)

1.2.16. مشكلة وجود البروتوزوا فى مراحل التنقية :

• وصف المشكلة:

- ظهور البروتوزوا الحية او احد أطوار الديدان المسببة للأمراض .

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة والحلول المقترحة للتغلب عليها :

- يرجع وجود البروتوزوا طبقاً لاماكن وجودها الى احد الاسباب الاتية :

○ وجود البروتوزوا الحية في مياه دخول المرشح :

الاسباب :

- عدم استخدام جرعة المروب المناسبة للتخلص من البروتوزوا في مرحلة الترسيب .

- زيادة معدل التحميل السطحي والهدارى للمروقات مما يقلل من كفاءة الترسيب .
- عدم اتباع خطة التطهير الدورى للمروقات والتخلص من الروبة .

الحلول المقترحة:

- استخدام جرعة المروب والكلور المناسبة مع كمية التصريف لزيادة نسبة الازالة .
- الالتزام بالتصرف التصميمى للمحطة .
- اتباع خطة التطهير الدورى للمروقات والتخلص من الروبة
- وجود البروتوزوا (حيه او ميتة) في خروج المياه من المرشح :

الاسباب :

- زياده معدل الترشيح للمرشحات عند الحد التصميمى للمرشح .
- وجود عيوب في الوسط الترشيحي (تشققات – انكماش فرشاة الوسط – كرات الطمي – حجم حبيبات الرمل ومدى التدرج في احجامها – ازاحة الزلط) .
- عيوب في قاع المرشح (الفوانى – المواسير – البلاطاتالخ)
- عدم اتباع تعليمات التشغيل القياسى للمرشحات (الترشيح – الغسيل العكسى) .
- انعدام الكلور فى مياه دخول المرشح .

الحلول المقترحة:

- الالتزام بالتصرف التصميمى للمرشح .
- مراجعة ومعالجة عيوب الوسط الترشيحي وقاع المرشح.
- اتباع تعليمات التشغيل القياسى للمرشحات (الترشيح – الغسيل العكسى) .
- اجراء تطهير دورى للمرشح (ميكانيكاً وكيمياوياً).
- الحفاظ على تواجد الكلور بنسبة لا تقل عن 0.5 ملجم/لتر .
- وجود البروتوزوا (حيه او ميتة) في طرد المحطة :

الاسباب :

- عدم التطهير الدورى للخزان الارضى .
- وجود عيوب انشائية في جدران الخزان الارضى (جدران غير ملساء بها نتوءات – وجود تسريبات او رشح ارضى) .
- وجود مناطق ميتة (Dead Zones) معدل سريان المياه بها ضعيف .
- ضعف كمية الكلور الموجودة فى الخزان الارضى .
- عدم تجانس كمية الكلور الموجودة فى الخزان الارضى .
- عدم التأمين الجيد لهوايات واغطية وسلالم الخزان الارضى .
- زيادة عكارة مياه خروج المرشحات عن NTU 1 .

الحلول المقترحة:

- التطهير الدورى للخزان الارضى .
- مراعاة عدم وجود نقاط ميتة بالخزان و ان تكون جدران الخزانات ملساء وليس بها عيوب انشائية مع التأمين الجيد للهوايات والاعطية مع رفع مستوى فتحات الخزان عن مستوى سطح الخزان .
- الاختيار الامثل لمكان نقطة الحقن (حقن الكلور النهائى) مع الحفاظ على نسبة كافية من الكلور في الخزان .
- يجب الا تزيد عكارة مياه خروج كل مرشح على حده عن 1 NTU .

1.2.17. مشكلة انخفاض الكلور المتبقي بمراحل التنقية :

• وصف المشكلة:

- انخفاض تركيز الكلور فى مراحل التنقية (بئر التوزيع - المروقات - المرشحات - الخزانات)

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- تغير في مواصفات المياه العكرة .
- عدم اتباع تعليمات التشغيل القياسى .
- ضعف كفاءة اجهزة حقن الكلور الابتدائى والنهائى .
- عدم دقة تصرف طلبات المياه العكرة .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- التأكد من صلاحية محاليل القياس (DPD-Ortho Toluedine) مع استخدام الكاشف المناسب.
- تشغيل اجهزة الكلور الطوارئ للحقن المباشر اذا كان الانخفاض فى الطرد .
- التأكد من عدم وجود تغير في مواصفات المياه العكرة.
- التأكد من كفاءة أجهزة حقن الكلور .
- مراجعة جرعة الكلور المعملية من خلال تجربة تحديد جرعة الكلور .
- مراجعة تصرف طلبات المياه العكرة .
- التأكد من حساب كمية الكلور المطلوبة حسب التصرف والجرعة بطريقة صحيحة.
- متابعة الكلور المتبقي في مراحل التنقية لتحديد بدء ظهور المشكلة .
- عمل فحص طحلي لجميع مراحل التنقية و قياس نسب الازالة لكل مرحلة.

1.2.18. زيادة العكارة بطرد المحطة عن الحد المسموح به

• وصف المشكلة:

- زيادة العكارة بطرد المحطة عن الحد المسموح به

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- وجود تغير في مواصفات المياه العكرة
- التقدير الخاطئ لجرعة المروب مع انخفاض كفاءة ظلمبات حقن الشبة .
- القياس الخاطئ لتركيز محلول الشبة وكذلك التصرفات .
- انخفاض كفاءة الوسط الترشيحي .
- اهمال الصيانة الدورية والوقائية لمراحل التنقية .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- التأكد من عدم وجود تغير في مواصفات المياه العكرة
- التأكد من تركيز محلول الشبة.
- التأكد من جرعة الشبة من خلال تجربة الجارتست.
- مراعاة تصميم المحطة في حسابات الجارتست والتأكد من استخدام معلومات دقيقة في عمل التجربة .
- معايرة ظلمبة الشبة و أن الجرعة الفعلية مناسبة للجرعة المعملية.
- التأكد من ضبط الجرعات مع التصرف.
- اتباع التشغيل القياسي للمروقات و التخلص من الروبة .
- التأكد من سلامة الوسط الترشيحي من حيث (ارتفاع الوسط الترشيحي – عدم تكون كرات الطمي – عدم ازاحة او انحسار طبقات الوسط الترشيحي)
- التأكد من سلامة طريقة الغسيل للمرشح .
- التأكد من سلامة قاع المرشح (الفواني – المواسير المثقبة – البلوكات الخرسانية)
- التأكد من احكام غلق محابس الترشيح اثناء الغسيل
- التأكد من سلامة ضغط ظلمبات مياه الغسيل و بلاورات الهواء
- التأكد من نظافة الخزانات الارضية

1.2.19. زيادة الألومنيوم عن الحد المسموح به في طرد المحطة

• وصف المشكلة:

- ارتفاع تركيز الألومنيوم في مياه طرد المحطة .

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- وجود تغير في مواصفات المياه العكرة
- التقدير الخاطئ لجرعة المروب مع انخفاض كفاءة ظلمبات حقن الشبة .
- القياس الخاطئ لتركيز محلول الشبة وكذلك التصرفات .
- انخفاض كفاءة الوسط الترشيحي .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- التأكد من تركيز محلول الشبة.
- التأكد من جرعة الشبة من خلال تجربة الجارتيست.
- معايرة ظلمبة الشبة و أن الجرعة الفعلية مناسبة للجرعة المعملية.
- التأكد من عدم هروب ندف الي سطح المرشح.
- التأكد أن الاس الهيدروجيني للمياه في الحدود المسموح بيها .
- إعادة إختبار تركيز الألومنيوم للتأكد من مطابقته للمواصفات .

1.2.20. ارتفاع تركيز المركبات الهالوجينية (THMs) في مياه الطرد

• وصف المشكلة:

- ارتفاع تركيز المركبات الهالوجينية (THMs) في مياه الطرد

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- ارتفاع الحمل العضوي(خاصة الطحالب) للمياه الخام مع زيادة جرعة الكلور المبدئي خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة .
- انخفاض نسبة ازالة المحطة للمواد العضوية مما يؤدي الى ظهور المركبات الهالوجينية (THMs) في الشبكات لتفاعل الكلور مع المواد العضوية وتوافر الزمن المناسب للتفاعل.
- زيادة فترة تلامس المياه مع الكلور مما يوفر البيئة المناسبة لتفاعل المواد العضوية مع الكلور .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- تجزئة اضافة الكلور المبدئي بتفعيل نقاط حقن الكلور للطوارئ (بدخول المرشحات).
- يتم تقليل الكلور المبدئي وتعويض ذلك بزيادة الكلور النهائي في حال عدم وجود نقاط الحقن للطوارئ.
- تحسين نسبة ازالة المواد العضوية برفع جرعات المروب .

1.2.21. تغير الطعم والرائحة لمياه طرد المحطة :

• وصف المشكلة:

- وجود طعم ورائحة غير مستساغة في مياه طرد المحطة .

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- عدم الاعتماد في جرعة الكلور المبدئي على نقطة الانكسار والاقتصار على التطهير بمركبات الكلورامين المتكونه قبل نقطة الانكسار مع عدم وجود كلور متبقى .
- تتسبب بعض المواد الكيميائية في تغير الطعم او الرائحة مثل :
- الامونيا عند 35 ملجم/لتر - الكلور (Chlorine) يسبب رائحة او طعم غير مستساغ عند الزيادة عن 5 ملجم/لتر والبعض قد يشعر بالتغير عند النقص اقل من 0.3 ملجم/لتر - احدى الكلورامين اكبر من 1.5 ملجم/لتر - ثنائى الكلورامين اكبر من 0.5 ملجم/لتر - الكلوريد اكبر من 200 ملجم/لتر - الكلوروبنزين اكبر من 20 ميكروجرام/لتر يظهر الطعم واكبر من 120 ميكروجرام/لتر تظهر الرائحة - الكلوروفينول اكبر من 2 ميكروجرام/لتر يظهر الطعم واكبر من 300 ميكروجرام/لتر تظهر الرائحة .
- ظهور انواع معينة من الطحالب مثل

(*Asterionella, Ceratium, Dinobryon, Peridinium.*)

(*Stephanodiscus, Synedra, Synura, Tabellaria and Uroglenopsis*، والفطريات والبكتريا (بكتريا الحديد- بكتريا الكبريت) وباعداد كبيرة.

- عدم تطهير ونظافة الخزان الارضى مما يؤدى الى تراكم الطحالب المسببة للرائحة او الطعم غير المستساغ مع وجود روبة متخمرة .
- استنزاف الاكسجين الذائب يوفر بيئة ملائمة لنمو البكتريا اللاهوائية المسببة للطعم والرائحة .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- التطهير الدورى لمراحل التنقية والخزانات .
- الحرص على التطهير بالكلور الحر باضافة جرعة الكلور المناسبة .
- تحسين نسب ازالة المواد العضوية والامونيا .
- اتباع اجراءات التشغيل القياسى .

- الكشف عن وجود أى مواد بترولية .

1.2.22. عدم مطابقة مياه الروبة للمعايير :

• وصف المشكلة:

- عدم مطابقة مياه الروبة للصرف على المسطحات المائية لزيادة تركيز بعض المؤشرات (المواد العالقة الكلية – الاكسجين الكيميائي المستهلك – الاكسجين الحيوى – الكلور المتبقى – العناصر الثقيلة).

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :

- عدم وجود منظومة معالجة للروبة .
- حجم بيارات صرف الروبة صغير او عدم وجود بيارة بديله مما لا يسمح بإمكانية معالجة مياه الروبة قبل صرفها .
- عدم فصل بيارة روبة المروقات عن بيارة روبة غسيل المرشحات .
- العيوب التصميمية في المروقات مما يؤدي الى تراكم الروبة وتخمرها في بعض المناطق .

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- انشاء منظومة معالجة للروبة (مغلظ مع أحواض تجفيف – السيور الضاغطة – الطرد المركزي -).
- ان يكون حجم بيارات صرف الروبة مناسب مع وجود بيارة بديله مما يسمح بإمكانية معالجة مياه الروبة قبل صرفها مثل المعالجة بالتخفيف .
- فصل بيارة روبة المروقات عن بيارة روبة غسيل المرشحات .
- تفادى العيوب التصميمية في المروقات.
- تطهير بيارات الروبة بصفة دورية .

1.3. المشاكل الشائعة في مصادر ومحطات المياه الجوفية :

1.3.1. مشكلة ارتفاع تركيز الحديد والمنجنيز في المياه الجوفية:

• وصف المشكلة:

- ارتفاع تركيز الحديد والمنجنيز في المياه الجوفية عن الحدود المسموح بها.
- **الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :**
 - طبيعة الخزان الجوفى .
- **الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:**
 - انشاء وحدة معالجة حديد ومنجنيز .

1.3.2. مشكلة الارتفاع المفاجئ لنسبة العكارة في المياه الجوفية :

- **وصف المشكلة:**
 - ارتفاع عكارة المياه الخارجة من البئر .
- **الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :**
 - انهيار شبكة المواسير المثقبة بسبب التآكل او السحب الجائر .
 - هبوط في قاعدة البئر .
- **الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:**
 - احلال وتجديد البئر .

1.3.3. مشكلة التلوث البكتيري للمياه الجوفية :

- **وصف المشكلة:**
 - عدم المطابقة البكتريولوجية عن الحدود المسموح بها .
- **الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :**
 - تلوث الخزان الجوفى بمياه الصرف الصحى بسبب الزحف العمرانى على حرم الابار مع قيام الاهالى بدق قايسونات ذات اعماق عالية مرتبطة بمجرور الصرف الصحى وتصل للمياه الجوفية .
 - تلوث الابار بسبب عطل فى صمام عدم الرجوع للابار .
- **الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:**
 - عمل خطة تطهير دورى للابار الجوفية .
 - معالجة المياه الجوفية بالكلور مع وجود فترة تلامس مناسبة للكلور مع المياه .
 - تطهير البئر الملوث كالتالى :

- يضاف محلول مركز من الكلور و يرفع تركيز الكلور بالبئر إلى 10مجم/لتر – وذلك من خلال فتحات التهوية للبئر أو للطللمبة ويعاد تشغيل وإيقاف الطلمبة عدة مرات متتالية بهدف خلط محلول الكلور جيداً بمياه البئر وتترك المياه بالبئر لمدة 24 ساعة ثم يعاد تشغيل الطلمبة (على الغسيل) حتى تمام انعدام تركيز الكلور، تؤخذ عينات بكتريولوجية بعد ذلك للتأكد من القضاء على التلوث فإذا ما ظهرت نتيجته ملوثة تعاد عملية التطهير وتعاد عملية الاختبار – أما إذا تكررت مرة أخرى فيتم إجراء الدراسة التفصيلية لجميع العناصر المحيطة بالبئر لاكتشاف السبب المؤدى لتلوث.

1.3.4. مشكلة ارتفاع تركيز الامونيا في المياه الجوفية :

- وصف المشكلة:
 - ارتفاع تركيز الامونيا عن الحدود المسموح بها .
- الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة :
 - تلوث المياه الجوفية بالملوثات العضوية او غير العضوية .
- الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:
 - الحفاظ على حرم البئر من مصادر التلوث.
 - التطهير بالكلور كما تم ذكره .
 - معالجة المياه الجوفية بالكلور مع وجود فترة تلامس مناسبة للكلور مع المياه .

1.3.5. انخفاض تصرف ضخ البئر مع التغير في مواصفات المياه :

- وصف المشكلة والاسباب المسببة لها:

العوامل المؤثرة على أداء البئر:

أ - الحالات المتضاربة:

هناك عوامل متعددة تؤثر على أداء البئر، فيلزم اتخاذ الحرص الكامل للتمييز بين العوامل المرتبطة بالتآكل العادى لأجزاء الطلمبة وبين الحالات المختلفة داخل البئر ذاته وحوله – فيمكن أن يقل إنتاج البئر إذا ما تأكلت أجزاء الطلمبة. وفى نفس الوقت فإن التآكل الزائد لأجزاء الطلمبة يمكن أن يكون بسبب سحبها لرمال مرت خلال المصافى الصداة – كما أن الصداة يمكن أن يقلل من قدرة الطلمبة ولكن لا تأثير له على أجزاء الطلمبة.

كما أن هناك بعض التداخل بين مشاكل البئر ومشاكل الطلمبة فالحالات التي تعتبر من مشاكل البئر قد تنتج من زيادة ضخ الطلمبة (Over pumping) وزيادة هبوط مستوى منسوب المياه وتؤدي إلى سد وتداوى المصافى.. وهكذا.

ب - زيادة السحب

يمكن بزيادة السحب تدهور الطبقة الحاملة للمياه aquifer وتقليل المخزون الجوفى وبالتالي تخفيض إنتاج المياه الجوفية. مع انخفاض منسوب المياه يزيد احتمال سحب الطلمبة للهواء.

ج - انسداد أو انهيار المصافى:

انخفاض إنتاجية البئر غالباً ما تكون بسبب انسداد فتحات المصافى لتكوين رواسب قشرية حولها بما يشبه الأسمنت والمتكونة من مركبات كربونات وكبريتات الكالسيوم والماغنسيوم أو بسبب تكون طبقة من الرواسب (Sludge) عبارة عن هيدروكسيدات الحديد والمنجنيز أو طبقة جيلاتينية من بكتريا الحديد، كما أن الحديد يمكن أن يتسرب على هيئة أكسيد الحديد (Ferric Oxide) وعلى شكل قشور من الصدأ ذات اللون البنى المحمر – وأقل الاحتمالات تكوين رواسب لمواد من التربة ذاتها كالطفلة والطينة.

د - الصدأ وتكوين القشور:

الصدأ عبارة عن عملية ناتجة عن تحلل تدريجى وتدمير للمعادن، فالمياه العدوانية (Corrosive) عادة ما تكون حمضية ويمكن أن تحتوى على تركيز عالى من الأكسجين الذائب الذى يسبب الصدأ – كما أن زيادة تواجد ثانى أكسيد الكربون والأملاح الذائبة الكلية (T.D.S) وكبريتيد الهيدروجين برائحته المميزة (الببيض الفاسد) عبارة عن مؤشرات على عدوانية المياه.

وبخلاف نوعية المياه باختلاف سرعة المياه تعمل على إزالة طبقة الحماية عن سطح المعدن وبالتالي تعرضها لسرعة التآكل وتكوين الصدأ – كما أن اختلاف وتباين أنواع المعادن المستعملة وتقراربها داخل البئر كوجود صلب لا يصدأ بجوار صلب عادى أو نحاس أصفر أو برونزى يساعد على ازدياد حالات الصدأ.

المعروف أن المياه العدوانية (Corrosive) تدمر القايسون الصلب ذاته نتيجة تكوين الصدأ وتؤدي إلى إنهياره بنفس سرعة انهيار المصافى والتي تؤدي بالتالى إلى دخول الطفلة والمياه الملوثة إلى داخل البئر.

تكوين القشور بعكس الصدأ لا يدمر المعدن ولكن يكون رواسب عليه تؤدي إلى نقص فتحات المصافى وتقليل إنتاجية البئر علاوة على أنها تعمل على تغيير الخواص الطبيعية والكيميائية للمياه.

المياه المسببة لتكوين القشور عادة تكون قلوية (Alkaline) وهى عكس المياه المسببة للصدأ والتي غالباً ما تكون حمضية acidic. وزيادة نسبة الكربونات هى أساس لتكوين القشور.

• الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة:

- الكبس التراكمى Surging
 - التنفيث بالسرعات العالية High Velocity Jetting
 - المعالجة بالحامض
 - المعالجة بالكلور
 - المعالجة بمتعدد الفوسفات Ploy Phosphate
- للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للكود المصرى رقم 103 (الشروط الفنية لأعمال التشغيل والصيانة لمحطات تنقية مياه الشرب وروافعها وشبكاتها وكذلك شبكات ومحطات الرفع والمعالجة لمياه الصرف الصحى الباب الثالث).

1.3.6. تطهير الآبار والطمبات Disinfection of Wells& Pumps

تطهير الآبار القائمة بعد إصلاح أو صيانة البئر أو الطلمبة:

خلال عمليات الإصلاح يلاحظ أن كميات من الرواسب الطينية والنمو البكتيري قد تسربت على السطح الداخلى للقاييسون وكذا على السطح الخارجى للطللمبة وغالباً ما يترسب جزء من هذه المواد فى قاع البئر. فبالنسبة للرواسب التى ترسبت على السطح الداخلى للقاييسون فوق سطح المياه فهى صعبة فى تطهيرها بالوسائل المعتادة ويمكن اتباع الخطوات التالية:

- استعمال منظفات غير رغوية مثل فوسفات الصوديوم الثلاثى (Sodium Tri Phosphate).
- تحسب كمية الكلور اللازمة لتحضير محلول مركز 15-20 مجم/لتر يصل إلى 20 مجم/لتر فى حجم مياه القاييسون مبنياً على قطر البئر وعمق المياه به.
- يضاف محلول الكلور من خلال خرطوم حول السطح الداخلى للبئر فوق سطح المياه.
- تستعمل الطلمبة بعد ذلك – فى التشغيل والإيقاف لتقليب الكلور داخل البئر كما فى الخطوات السابقة فى حالة الآبار الجديدة.

2. المشكلات التي تواجه شبكات التوزيع

1.1.1. وجود عينات غير مطابقة بكتريولوجيا بالشبكات

• وصف المشكلة:

- وجود عينات غير مطابقة بكتريولوجيا بالشبكات .

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة والحلول المقترحة للتغلب عليها :

▪ عدم اتباع الاجراءات القياسية لرفع العينة

- اتباع الطريقة الصحيحة في سحب و نقل و تداول و حفظ و تحليل العينة .

▪ عدم وجود كلور متبقى كافي للقضاء على التلوث البكتيري بالشبكات.

- مراجعة جرعة الكلور النهائي للمصدر المغذي.

▪ وجود تآكل بالشبكات القديمة و المتهاكلة تستهلك الكلور المتبقى خاصة بالاماكن غير

المخدومة بشبكة صرف صحي

- احوال و تجديد الشبكات المتهاكلة.

- ادخال المناطق محل الشكوي في خدمة الصرف الصحي.

▪ عدم غسيل الشبكات بشكل دوري و بطريقة صحيحة مما يؤدي الي تكون طبقات بكتيرية

(biofilm) تستهلك الكلور

- إجراء برنامج غسيل دوري للشبكات يتم تنفيذه و مراقبته.

▪ انخفاض الضغوط داخل الشبكات و حدوث ضغط سلبي مع وجود كسور والوصلات و

المحابس غير المحكمة مما يؤدي الى اختلاط مياه الشرب بمياه خارجية

- المحافظة علي ضغط الشبكة بقدر المستطاع.

- عمل الصيانة الوقائية للوصلات و المحابس.

▪ عدم غسيل الشبكة بعد عمليات الاصلاح وتوصيلات المواطنين

- الالتزام بغسيل الشبكات فور الانتهاء من اعمال الاصلاح و التوصيل.

▪ عدم وجود محابس غسيل كافية او وجودها في اماكن غير فعالة

- العمل علي تركيب محابس غسيل كافية و في نقاط فعالة في الشبكة.

▪ اتباع بعض المناطق نظام المناوبات مما يسبب تفريغ الشبكة من المياه و عند التشغيل

يسبب خلخلة نتيجة الضغوط

- المحافظة علي تواجد المياه بالشبكات طوال اليوم قدر الامكان .

▪ الطلب المتزايد علي المياه يضاعف الضغوط مما يقلل من كفاءة عملية الغسيل

- التأكد من ان عملية الغسيل فعالة و تتم تحت الضغط المطلوب و في موعد يتوفر فيه

ذلك (غير اوقات الذروه).

- توجيه المياه بالخطوط التي يتم بها عملية الغسيل.

- وجود بعض النهايات الميتة بالشبكة و التي تمثل بيئة خصبة لنمو البكتريا
 - القضاء علي النهايات الميتة بربطها ببوش حريق او محبس غسيل او اعادة توصيلها بخط آخر او توصيلها بالخط المغذي.
- ركود المياه في الشبكات الفرعية نتيجة عدم تناسب اقطار الشبكات مع الاستهلاك
 - مراعاة ان تكون اقطار الخطوط متناسبة مع عدد المستهلكين.
- امتلاء بعض غرف المحابس بالمياه نتيجة تسريب او رشح
 - عمل غرف محابس معزولة ضد التسربات و الرشح
 - عمل صيانة دورية لمحابس الربط و الغسيل
- اختلاط مياه الشبكات مع مياه طلبات خاصة بالاهالي عن طريق وصلات الربط
 - فصل الطلبات الخاصة والاهلية عن شبكة مياه الشركة
 - توعية المواطنين بخطورة الاعتماد علي مصدر مياه مجهول
- عدم اتباع اجراء التطهير الجيد في الشبكات الجديدة
 - لا يتم استلام اي خطوط جديدة بدون غسيلها و تطهيرها ووجود محبس غسيل في أماكن فعالة.
 - عدم ربط الخطوط الجديدة و التوصيل للمواطنين الا بعد التحقق من جودة المياه بواسطة المعمل.
- سحب عينات بالخطأ
 - يراعى عند رفع العينة انها تمثل شبكة المياه.
 - توعية المواطن بضرورة غسيل الخزانات
- تآكل في الوصلات الداخلية للمستهلك او تلف في محبس عدم الرجوع للمواطنين
 - توعية المواطنين بضرورة الكشف علي وصلاتهم وعمل الصيانة اللازمة لها .
 - رفع عينة قبل و بعد المنزل محل الشكوي
- ارتفاع نسب العكارة مما توفر بيئة آمنة لنمو البكتريا
 - الحرص علي ان تكون نسبة العكارة في الشبكات في الحدود المسموح بها.

1.1.2. الإجراءات المتبعة أثناء الكشف عن تلوث بالشبكة :

- التأكد من سلامة الاجهزة الحقلية و دقتها و صلاحية المحاليل المستخدمة
- التأكد من جودة مصدر المياه المغذي لمكان الشكوي.
- الحصول علي معلومات دقيقة عن الخطوط المغذية للشبكة محل الشكوي.

- رفع عينة من المنطقة محل الشكوي.
- في حالة وجود تلوث بالشبكة يتم مسح منطقة قبل الشبكة الملوثة وبعدها لحصر مكان التلوث من خلال القياسات الحقلية.
- اذا اقتصر التلوث علي منطقة بعينها او منزل بعينة يتم الكشف عن الوصلات المغذية لهم.
- اما في حالة عدم حصر منطقة التلوث يتم مسح الشبكة رجوعا للمصدر لتحديد بداية التلوث وسببه ان امكن.
- يتم فتح محابس الغسيل للشبكة الملوثة علي ان تكون المياه بها ضغط كافي للغسيل.
- متابعة المياه الخارجة من محبس الغسيل و عمل القياسات الحقلية علي فترات من مياه المحبس للتأكد من تحسن جودة المياه .
- يتم غلق المحبس و تترك الشبكة فترة للاستقرار ثم يعاد سحب العينات وتحليلها بالمعمل .
- في حال استمرار عدم المطابقة يتم اللجوء الي الغسيل الكيماوي للشبكة باستخدام الهيبو مع اخذ الاحتياطات اللازمة.

1.1.3. الإجراءات المتبعة عند ملاحظة ارتفاع نسب العكارة في الشبكات عن الحد المسموح:

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة والحلول المقترحة للتغلب عليها :

- وجود تآكل بالشبكات القديمة و المتهاالك منها
 - احلال و تجديد الشبكات المتهالكة
- عدم غسيل الشبكات بشكل دوري و بطريقة صحيحة
 - عمل برنامج غسيل دوري للشبكات يتم تنفيذه و مراقبته
- البطء في اصلاح الكسور في الشبكات و عدم الغسيل بعد عملية الاصلاح
 - غسيل الشبكات بعد الكسور
 - سرعة التعامل مع الكسور
- انخفاض الضغوط داخل الشبكات و حدوث ضغط سلبي مع وجود كسور والوصلات و
 - المحابس غير المحكمة مما يؤدي الي اختلاط مياه الشرب بمياه خارجية
 - المحافظة علي ضغط الشبكة بقدر المستطاع
 - اصلاح الكسور و الوصلات
- عدم اتباع اجراء الغسيل الجيد في الشبكات الجديدة

- لا يتم استلام اي خطوط جديدة بدون غسيلها و تطهيرها ووجود محابس غسيل
- عدم ربط الخطوط الجديدة و التوصيل للمواطنين الا بعد التحقق من جودة المياه بواسطة المعمل.
- اتباع بعض المناطق نظام المناوبات مما يسبب تفريغ الشبكة من المياه و عند التشغيل يسبب خلخلة نتيجة الضغوط
 - المحافظة علي تواجد المياه بالشبكات طوال اليوم بضغط ثابت
- اكسدة الحديد و المنجنيز بشبكات المياه الجوفية
 - عمل وحدات معالجة حديد و منجنيز
 - تفعيل خزانات المحطات الجوفية لتوفير فترة تلامس مع الكلور لأكسدة الحديد و المنجنيز قبل دخولها للشبكة
 - في حالة الضخ المباشر يتم اضافة جرعة من الكلور لا تسبب اي تغير في اللون
- خلط مصدرين أحدهما جوفي يحتوي علي نسب عالية من الحديد و المنجنيز و الآخر سطحي بالشبكات
 - فصل المصادر الجوفية عن السطحية الا في حالة مطابقة المصدرين

1.1.4. الإجراءات المتبعة عند ظهور تسرب للمياه :

• وصف المشكلة:

- ظهور تسرب مياه بالارضيات و البدرومات أو في صورة رشح علي جدران المنازل.

• الاسباب الشائعة لحدوث المشكلة:

- وجود كسر او تسريب من وصلات بشبكة مياه الشرب.
- وجود تآكل في الوصلات الداخلية الخاصة بالمواطنين.
- ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض الاماكن.
- تسريب من شبكة الصرف الصحي او المطابق.
- وجود تسريب صرف زراعي من الترع و المصارف .
- وجود تسريب بغرف المحابس .

الاجراءات المتبعة :

- الحصول علي معلومات عن شبكة مياه الشرب بالمنطقة محل الشكوي خاصة محابس الربط و الوصلات و الضغط ان امكن.
- يتم فحص محل الشكوي ظاهريا علي الطبيعة بدقة و تحديد اي مصادر مياه محيطة بالمنطقة (ترع – مصارف – مدي وجود خدمة الصرف الصحي و نوعها حكومي او اهالي – مدي القرب من المناطق الزراعية – وجود غرف محابس مياه الشرب – طبيعة

الوصلات بالشبكة – مدي ارتفاع او انخفاض مستوى مكان التسرب عن مستوى سطح الارض) .

- يتم كسح المياه الموجودة (بشكل كامل إن أمكن) و لا يتم رفع اي عينات من المياه الراكدة .
- لا يعتد بالعينة التي تم رفعها بواسطة الشاكي.
- يتم ملاحظة غرف محابس الربط الخاصة بالشبكة المحيطة وهل هي ممتلئة بالمياه ام لا.
- يتم ملاحظة مطابق الصرف الصحي المحيطة و التحقق ان كانت شبكة الصرف بها طفح او شبكة مثالية .
- في حالة وجود طفح يتم التنسيق مع مسئول الصرف بسحب مياه الصرف من الشبكة ان امكن من خلال تشغيل محطات الرفع .
- عمل حفرة صغيرة لتجميع المياه المتسربة وملاحظة سرعة امتلاء الحفرة بالمياه.
- اذا كان معدل امتلاء الحفرة بطئ و ثابت علي مدار اليوم يرجح ان لا تكون مياه شرب.
- اذا كان معدل امتلاء الحفرة سريع خاصة في فترات الليل و زيادة الضغوط و يصل الي ان تزيد عن منسوب الحفرة يرجح ان تكون مياه شرب نظرا لانها تتدفق بضغط عال.
- يتم الاستعانة بأجهزة كشف التسرب للكشف علي وصلات الشبكة المختلفة للتأكد ان كانت مياه شرب ام لا .


■ وفي جميع الحالات يتم اتباع الاجراءات الاتية بالموقع :-

- سحب عينات مياه شرب من منازل المواطنين محل الشكوي و التأكد مطابقتها للمواصفات و معرفة نسبة الكلور المتبقي بها.
- سحب عينة من الحفرة من مياه متجمعة حديثا و يفضل قياس الكلور المتبقي باستخدام اقراص DPD1 إذا كانت نسبة الكلور المتبقي متقاربة من قيم الكلور المتبقي للعينات المأخوذة من منازل المواطنين تكون المياه المتسربة مياه شرب
- في حالة اختلاف قيمة الكلور المتبقي للمياه المتسربة عن المأخوذة من منازل المواطنين لا يتم الحكم علي نوعية المياه الا بالرجوع الي المعمل ويتم تسجيل قيمة الكلور المتبقي لاستخدامها في استقراء نتائج التحليل.
- في حالة عدم ظهور كلور متبقي باستخدام DPD1 يضاف علي نفس العينة DPD3 لتحديد قيمة الكلور المتحد.

- يتم عمل اختبار نسلر للكشف عن الامونيا بالموقع و في حالة ظهور لون متدرج من الاصفر الي البرتقالي مع حرارة في جسم الانبوبة فهذا دليل علي وجود نسب عالية من تركيزات الامونيا و ترجح ان تكون مياه صرف .
- يتم قياس التوصيل الكهربائي و في حالة أن تكون قيمتها متقاربة تماما من العينات المرفوعة من منازل المواطنين ينفي أن تكون مياه صرف او مياه جوفية.
- يتم تثبيت الاكسيجين الذائب في عينة و يتم قياس DO لها في المعمل.
- يتم رفع عينة لقياس النترات و الفوسفات.
- يتم رفع عينة للفحص الطحلي مع مراعاة تثبيتها لفحصها بالمعمل.
- يتم رفع عينة لقياس نسبة THM .

■ الاجراءات المتخذة بالمعمل :-

- يتم قياس نسبة الاكسيجين الذائب بالمعمل و في حالة ان قيمة الاكسيجين الذائب اقل من 3 جزء في المليون يرجح أن تكون العينة صرف صحي .
- يتم قياس نسبة النترات و الفوسفات و في حالة وجودها بنسب عالية عن ما تم قياسه في العينات المرفوعة من منازل المواطنين يرجح ان تكون مياه صرف صحي .
- يتم فحص طحلي و مقارنتها بالعينات المرفوعة من منازل المواطنين
- وجود THM دلالة علي انها مياه شرب.
- يتم ربط الشواهد والملاحظات الحقلية مع نتائج التحاليل لتحديد نوعية المياه المتسربة.
- يتم الاستعانة بالمخطط التالي لتحديد نوعية المياه المتسربة .

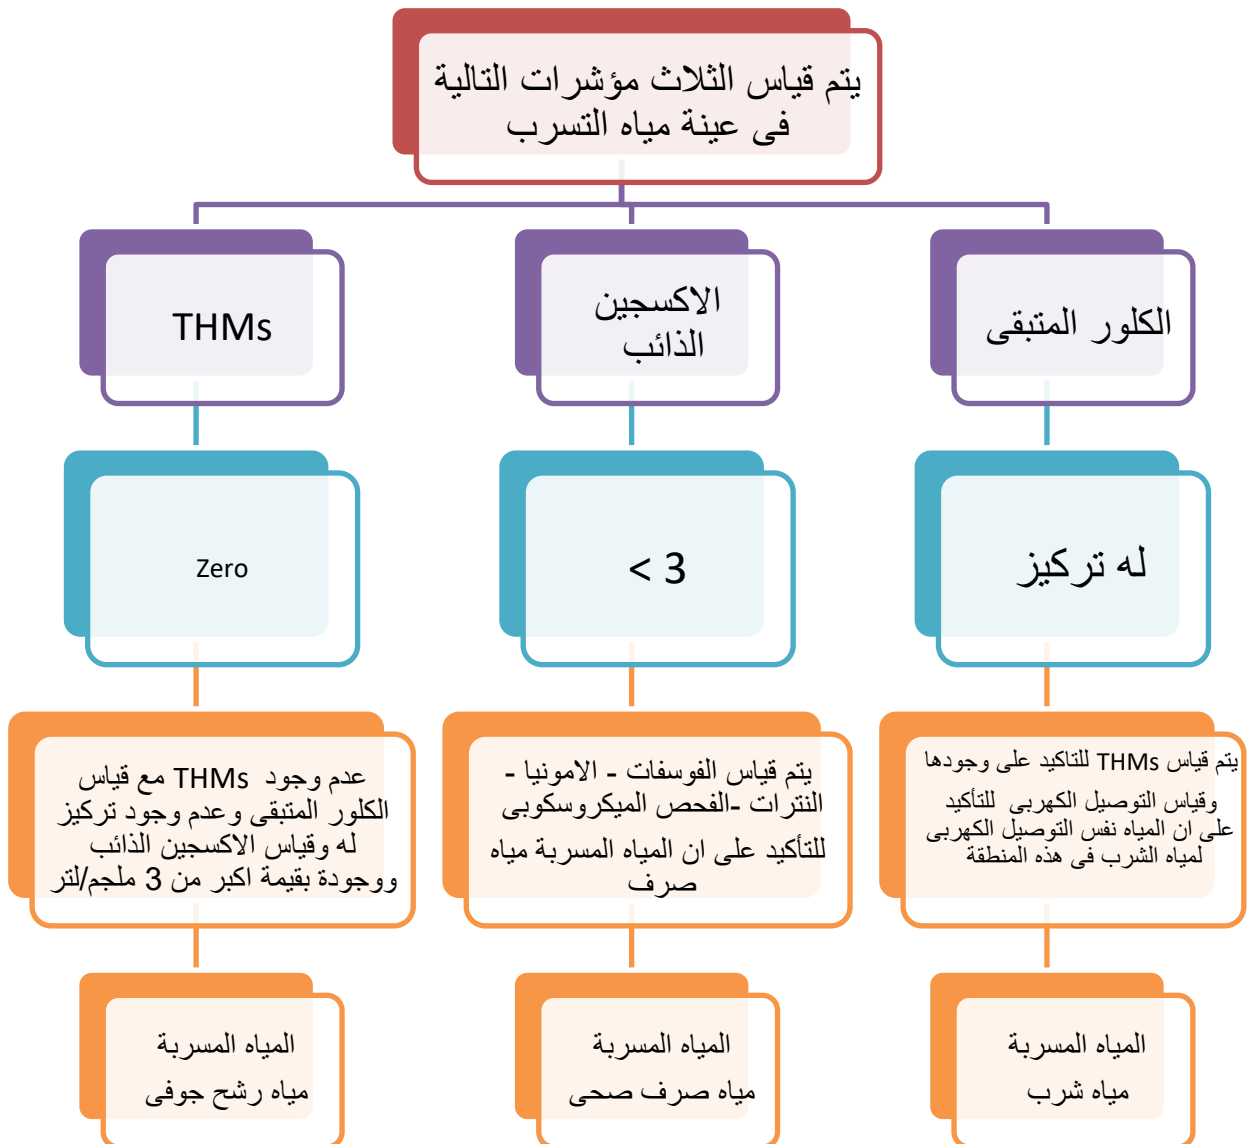

نموذج

فحص شكاوي التسرب

اسم الشاكي : تليفون :

عنوان الشكوي:

أولا : الفحص الظاهري

- 1 . ما هو تقديرك لحجم المياه المتسربة؟
(كبيرة جدا - كبيرة - متوسطة - صغيرة)
- 2 . اين توجد المياه المتسربة؟
(داخل منزل - شارع)
- 3 . مدي قرب المياه المتسربة من غرفة محابس شبكة مياه الشرب ؟
(قريبة - بعيدة)
- 4 . مدي قرب المياه المتسربة من الأراضي الزراعية - الترع - المصارف؟
(قريبة - بعيدة)
- 5 . هل المنطقة مخدومة بالصرف الصحي؟
(نعم - لا)
- 6 . ما هي حالة اقرب مطبق صرف صحي؟
(ممتلئة و يوجد طفح - ممتلئة - مثالية)
- 7 . ما هو مستوي المنطقة محل الشكوي بالنسبة لسطح الأرض؟
(مرتفعة - منخفضة)
- 8 . حالة ضغط المياه في هذه المنطقة ؟
(مرتفع - منخفض)

ثانيا: الاجراءات الحقلية

- 1 . يتم كسح المياه الموجودة (بشكل كامل إن أمكن) ولا يتم رفع اي عينات من المياه الراكدة.
ملاحظات:
- 2 . يتم عمل حفرة صغيرة لتجميع المياه وملاحظة سرعة امتلاء الحفرة بالمياه.
ملاحظات:
- 3 . يتم الاستعانة بأجهزة كشف التسرب للكشف علي وصلات الشبكة المختلفة
ملاحظات:

ثالثا: التحاليل المعملية

- 1 . تحليل الكلور المتبقي : يتم سحب عينات من الشبكة بالمنطقة بالإضافة الي عينة المياه المتسربة
في الشبكة=..... في المياه المتسربة =.....

2. تحليل الاكسجين الذائب : يتم سحب عينة من المياه المتسربة و تثبيتها او قياسها
في الشبكة = في المياه المتسربة =

3. قياس التوصيل الكهربى :

في الشبكة = في المياه المتسربة =

4. اختبار نسلر (كفي للكشف عن وجود الامونيا) :

في الشبكة = في المياه المتسربة =

5. قياس النترات :

في الشبكة = في المياه المتسربة =

6. قياس الفوسفات :

في الشبكة = في المياه المتسربة =

7. الفحص الطحلي :

في الشبكة = في المياه المتسربة =

8. قياس THM :


في الشبكة = في المياه المتسربة =

القرار النهائي:

.....
.....
.....

.....

للاقتراحات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)

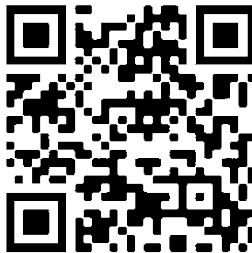

قام بإعداد الإصدار الثاني من هذا البرنامج:

كيمياءى/ إيمان ابراهيم العزبى	شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط
كيمياءى/ سعيد أحمد عباس الضاحى	شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
كيمياءى/ شعبان شعبان محمد	شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
كيمياءى/ صابر داوود عبد الله	شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
كيمياءى/ عمر محمد حلمى	شركة مياه الشرب بالقاهرة
كيمياءى/ قدري عبد الشافي	شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة
كيمياءى/ محمد طه	شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية
كيمياءى/ محمود أحمد السيد عز العرب	شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
كيمياءى/ منصور نفاذى	شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
كيمياءى/ هالة عزت القط	شركة مياه الشرب والصرف الصحى

قام بالتنسيق الفني والإخراج لهذا الإصدار:

كيمياءى/ محمود جمعه	الإدارة العامة للمسار الوظيفى - الشركة القابضة
---------------------	--