



برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي



دليل المتدرب

برنامج وصف مشاكل التشغيل

فنى تشغيل مياه – درجة رابعة



تم اعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
قطاع تنمية الموارد البشرية - الادارة العامة للمسار الوظيفي 2019- V2

الفهرس


- 5مشاكل التشغيل بالمأخذ.....
- 6مشاكل الطلمبات تشغيل طلمبات المياه.....
- 7الخطوات الواجب مراعاتها عند التشغيل والايقاف للطلمبات.....
- 133- أحواض الترويب والتنديف.....
- 13مشاكل التشغيل للترويب والتنديف والإجراء المتبع.....
- 144. مشاكل التشغيل فى المروقات.....
- 25المولدات الأعطال وطرق الإصلاح.....

مشاكل التشغيل والتغلب عليها

مقدمة:

تتعدد مشاكل التشغيل بمحطات تنقية مياه الشرب ولكل مرحلة من مراحل التشغيل مشاكلها الخاصة التي يجب على المشغل إدراكها جيدا والتعرف على مسبباتها وأساليب التغلب عليها. وخلال هذا الجزء سوف نتعرض لهذه المشاكل بناء على خبرات وتجارب عملية وسوف نضع أهم أسباب حدوث هذه المشاكل التي تؤثر على مخطط المياه بالمحطة وكذا على الوحدات المساعدة الملحقة مثل عنابر الكيماويات ولوح التشغيل الكهربائية وسوف يتم وضع تصور لكيفية حل هذه المشاكل وكيفية التغلب عليها وسوف يتم صياغة هذه المشاكل وأسبابها وكيفية حلها من خلال بعض الجداول البسيطة التي تتيح تسهيل عملية الفهم والمعرفة.

مكونات محطات تنقية المياه

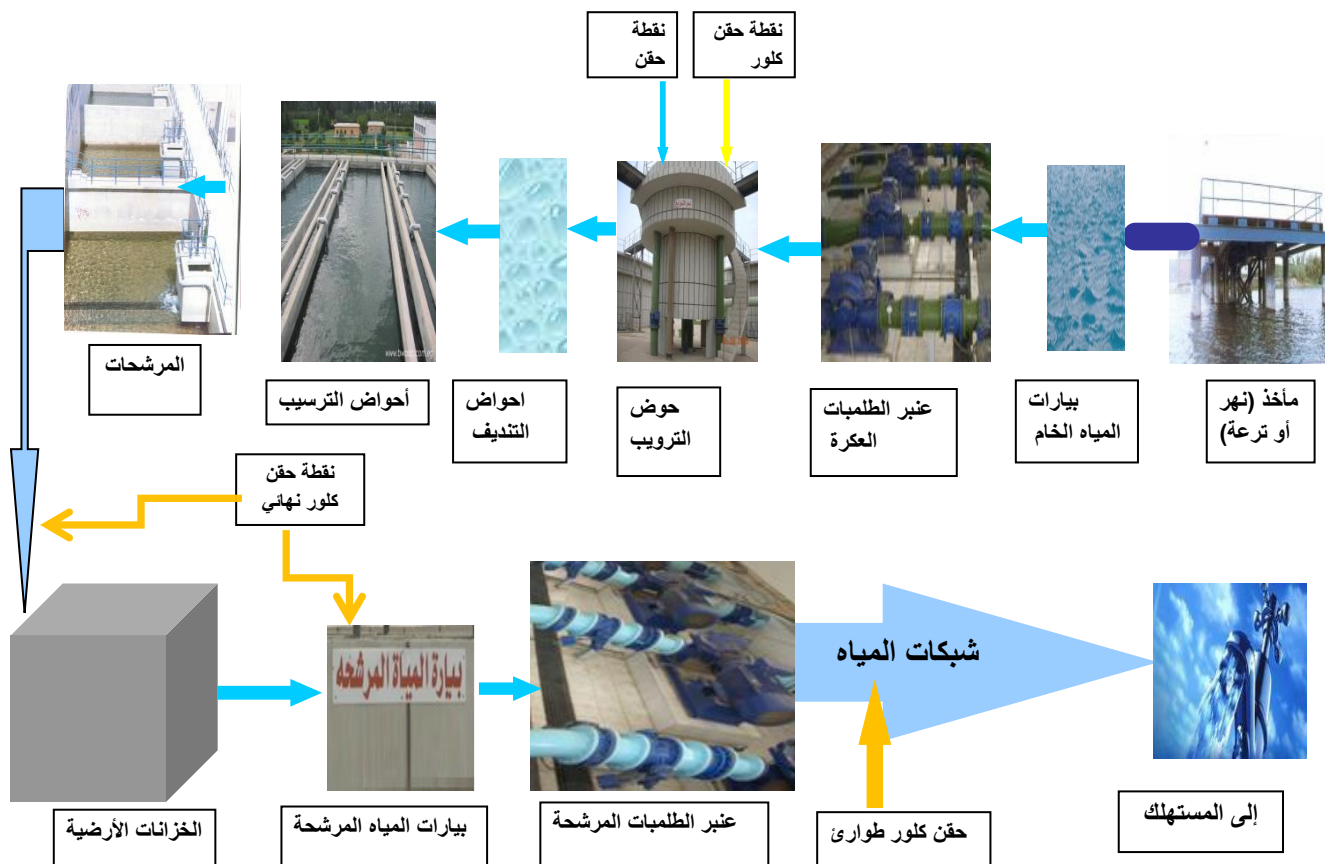

أولا المآخذ

مآخذ شاطئى



مآخذ ماسورة



مشاكل التشغيل بالمأخذ

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
	انسداد خطوط السحب	إيقاف الطلمبات وابلغ الصيانة لتسليك خطوط السحب	تسليك خطوط السحب
ظهور صوت مرتفع داخل الطلمبات العكرة	محابس عدم الرجوع على خط السحب لا تعمل	مراجعة عمل محابس عدم الرجوع والتأكد من عملها بكفاءة و ابلغ الصيانة فى حالة وجود عطل بالمحبس	صيانة محبس عدم الرجوع
	انخفاض منسوب المياه ببيارة العكرة عن الحدود المسموح بها للتشغيل	- وخفض تصرف العكرة بإيقاف بعض الطلمبات لحين رفع المنسوب	
	عدم التحضير الجيد للطلمبة	إيقاف الطلمبة والتحضير الجيد قبل التشغيل	
نقص المياه الداخلة	سد في المصافي	تنظيف المصافي	
	حدوث اطماء	- ابلغ مدير المحطة - متابعة التشغيل	اجراء تطهير لقاع المأخذ
وجود اسماك ببيارة العكرة	كسر في المصافي	إبلاغ مسئول الصيانه	القيام بأصلاح المصافي
ظهور حيوانات أو أسماك نافقة بصورة كبيرة أمام المأخذ	وجود ملوثات أو كيماويات بالمياه الخام	- الإيقاف المباشر لوحدات العكرة و وحدات المحطة بشكل عام - ابلغ مدير المحطة لاتخاذ اللازم	
ارتفاع العكارة بالمأخذ	حدوث اطماء	ابلاغ مدير المحطة	اجراء تطهير للمأخذ
	وجود مصدر خارجي للعكارة قرب المأخذ	ابلاغ مدير المحطة يتم تخفيض الانتاج وتعديل الجرعات	الإبلاغ عن مصدر التلوث وأزالته
	وجود سيول	ابلاغ مدير المحطة	
وجود تلوث بمياه المأخذ	وجود مصدر تلوث صناعي	- الإيقاف المباشر لوحدات العكرة و وحدات التنقية و ابلغ مدير المحطة لاتخاذ اللازم	
	وجود أسماك أو حيوانات نافقة	- رفع الأسماك والحيوانات النافقة من المأخذ ان امكن - ابلغ مدير المحطة لاتخاذ اللازم	الإبلاغ عن مصدر التلوث وأزالته

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
وجود بقع زيتية بالمياه	- وجود صرف صناعي - تسرب من إحدى العائمات	- ابلاغ مدير المحطة لاتخاذ اللازم - وابلاغ المعمل للمتابعة وعمل اللازم - اذا كانت كمية صغيرة يتم متابعة عمل موانع الزيوت والشحوم بالمأخذ - اذا كانت كمية كبير يتم ايقاف التشغيل لحين التأكد من صلاحية المياه	
ظهور دوامة فوق خطوط المأخذ	وجود كسر أو ثقب بخط المأخذ	ابلاغ مسئول الصيانه	اصلاح الكسراو الثقب او تغيير الماسورة اذا لزم الأمر

ملاحظات هامه

يجب المرور يوميا علي المأخذ للوقوف علي حاله الفنيه للمأخذ واتخاذ اللازم نحو المشاكل التي قد يواجهها المأخذ كما سبق ذكرها والقيام بالتخلص من الحشائش المحتمل وجودها حول المأخذ أولاً بأول والابلاغ الفوري وعند حدوث قطع أو تلف بالشبك المحيط بالمأخذ يجب سرعة إصلاحه أو تغييره إن لزم الامر علي وجه السرعة.

مشاكل الطلمبات تشغيل طلمبات المياه

عنبر الطلمبات

وهو إما أن يكون مبنى واحد يحتوى على كل معدات التشغيل (طلمبات المياه العكره و المرشحه و الغسيل) أو في مباني منفصله أحدهما للمياه العكره (الخام) والأخر لمعدات المياه المرشحة وأخر لطلمبات الغسيل ويكون ذلك حسب المساحات المتاحة بالمحطة وقرب أو بعد مصدر المياه الخام والمرشحة بالمحطة

وصف مشاكل التشغيل



طلمبات المياه المرشحه



طلمبات المياه العكره

يتم التشغيل والتحكم للطلمبات طبقاً لكميات المياه العكرة المطلوبة مع مراعاة احتياطات التشغيل والحمل التصميمي للمحطة .

- * يتم تشغيل طلمبات المياه العكرة بناء على الجدول الزمنى المحدد للتشغيل بمعرفة مدير المحطة
- * قبل تشغيل الطلمبة يتم فتح محبس السحب لكى تمتلئ الطلمبة بالمياه وطردها من الهواء من الطلمبة (منسوب المياه ببيارة الطلمبات العكرة أعلى من مستوى سحب الطلمبة) وبذلك تكون الطلمبة جاهزة للتشغيل.

الخطوات الواجب مراعاتها عند التشغيل والايقاف للطلمبات.

1- مراجعة قبل التشغيل

يجب اختيار الطلمبة والتأكد من :-

- 1- يجب أن يكون منسوب المياه كافي لتشغيل الطلمبة.
- 2- يجب فتح المحبس الموجود على خط السحب .
- 3- يجب التأكد من قفل محبس الطرد قبل بدء التشغيل .
- 4- يجب التأكد من توصيل التيار للمحرك الكهربى للوحة .

ب- لبدء التشغيل :

- 1- الضغط على زر البداية من لوحة المفاتيح لتبدأ الطلمبة.
- 2- فتح محبس الطرد تدريجياً و التأكد من عداد الضغط على خط الطرد عند الحمل الكامل (يجب أن تكون 1 بار).
- 3- مراجعة مقياس شدة التيار عند الحمل الكامل.
- 4- مراجعة أي أصوات غريبة ، اهتزازات ، ارتفاع في درجة الحرارة أو تسرب مياه.
- 5- مراجعة معدل تسرب المياه من حشو الجلندات في صندوق الحشو (15- 30 نقطة في الدقيقة).
- 6- ضبط مسامير الجلندات للتحكم في معدل تسرب المياه حسب الحاجة.

ج- إيقاف التشغيل:

1. قفل محبس الطرد جيداً.
2. الضغط على زر التوقف من لوحة المفاتيح لإيقاف الطلمبة.

مشاكل التشغيل المشتركة لظلمبات العكره و ظلمبات المياه المرشحه او ظلمبات مياه الغسيل

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
تأخر التحضير	تلف الحشو أو غير مضغوط	ربط الجلند أو تغيير الحشو	
	تهريب في خطوط التحضير	يتم إبلاغ الصيانة	اصلاح الخطوط
	عطل بظلمبة التحضير	يتم إبلاغ الصيانة	اصلاح الظلمبة
سخونة أحد كراسى البلى	يحتاج لتشحيم	يتم إبلاغ الصيانة	تشحيم الكرسي
	يحتاج لتغيير البلى	يتم إبلاغ الصيانة	تغيير البلى
	عدم ضبط الاتزان	يتم إبلاغ الصيانة	ضبط الاتزان
تهريب شديد في مياه الجلند مع ربطه جيدا	تلف في الحشو	إيقاف الوحدة وإبلاغ مسئول الصيانة	تغيير الحشو
سخونة بجسم الظلمبة بالكامل	محبس الطرد مغلق	يتم فتح المحبس	
سماع صوت حاد داخل جسم الظلمبة	كسر بأحد شنابر الظلمبة	إيقاف الوحدة وإبلاغ مسئول الصيانة	عمل الصيانة اللازمة
	دخول جسم معدني داخل الظلمبة		اخراج الجزء المعدني
عدم وصول الظلمبة للضغط التصميمي	زيادة الخلووص في حلقات التآكل(الشنابر)	إيقاف الوحدة وإبلاغ مسئول الصيانة	تغيير الشنابر
	انخفاض ضغط الشبكة	- إدخال ظلمبة إضافية - ضبط محبس الطرد على نقطة الأداء	
بمجرد تحميل الظلمبة تخرج من	حمل زائد	مراجعة محبس الخروج مراجعة امبير الظلمبة	

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
الخدمة مباشرة	الافرلود غير مضبوط	إيقاف الوحدة واستدعاء مسئول الصيانة	ضبط الأوفرلود طبقاً لمنحنى اداء الطلمبة
لايوجد مياه متدفقة	محبس المص أو الطرد مغلق	افتح محبس المص والطرد	
	لم يتم التحضير الجيد للطلميات	أعد تشغيل الطلمبة بعد التحضير الجيد	
	ضغظ المص السالب على	انتظر حتى يرتفع منسوب المياه ببيارة السحب	
	فانوس المص مسدود	استدعاء مسئول الصيانة	نظف فانوس المص للطلمية
	تسرب هواء من خلال خط السحب	استدعاء مسئول الصيانة	مراجعة الفلانشات والتأكد علي ربط مساميرها على خط المص
	وجود فقائيع هواء بخط المص	أعد عملية التحضير	
	تسرب من حشو العمود	غير الحشو واربط الجالندات	
	تسرب الهواء من صندوق الحشو	اربط مسامير الجالند أو غير الحشو	
كسر المروحة	ابلاغ مسئول الصيانه الميكانيكيه	عمل الاصلاحات اللازمة	

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
	الظلمبة تدور فى عكس اتجاه الدوران	ابلاغ مسئول الصيانه الكهربيه	
	قواطع الكهرباء فى وضع اغلاق (OFF)	توصيل القواطع فى وضع التشغيل (ON)	
عدم دوران المحرك	فصل التغذية لانخفاض او ارتفاع الجهد عن الحد المسموح بالتشغيل لجهاز الحماية Over -Under voltage	ابلاغ الصيانة	-ضبط أجهزة الحماية -ضبط الجهد بالتنسيق مع شركة الكهرباء ليكون مناسب للتشغيل
	تلف المحرك		اصلاح او استبدال المحرك
	تلف أجهزة الحماية والفيوزات		اصلاح او استبدال التالف

ملاحظات هامة لظلمبات المياه العكرة

المشكلة	السبب	الاجراءات التي يقوم بها المشغل
ظهور صوت مرتفع داخل الظلمبات العكرة	-انسداد خطوط السحب -محابس عدم الرجوع على خط السحب لا تعمل	-إيقاف الظلمبات وتسليك خطوط السحب -مراجعة عمل محابس عدم الرجوع والتأكد من ميكانيزم التشغيل وعدم وجود أي انسداد أو إعاقة للغلق الطبيعي
	-انخفاض منسوب المياه بببارة العكرة عن الحدود المسموح بها للتشغيل -عدم التحضير الجيد للظلمبة	-إيقاف بعض الظلمبات وخفض تصرف العكرة لحين رفع المنسوب وفحص وجود انسداد بالمصافي الميكانيكية واعادة تسليكها - إيقاف الظلمبة واعادة التحضير مرة أخرى والتأكد من امتلاء جسم الظلمبة وخروج الهواء من أعلى نقطة بجسم الظلمبة

ملحوظة : جميع الأعمال التي تشمل أعمال صيانة أو إصلاح لا يقوم بتنفيذها فنى التشغيل ولكن يتم

إبلاغ مسئول الصيانة بها لتنفيذ عمليات الفحص والإصلاح

3- أحواض الترويب والتنديف

مشاكل التشغيل للترويب والتنديف والإجراء المتبع

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى انصيانه
خروج المياه من فتحة (الفايظ) فائض بالموزع	المياه العكرة أعلى من المعدل	ضبط الإنتاج مع التصميم	-
	توقف أحد المروقات للصيانة	ضبط الإنتاج مع عدد المروقات	-
عدم دوران القلاب الميكانيكي	وجود عطل كهربى او ميكانيكى للقلاب	استدعاء مسئول الصيانه	صيانة العطل
عدم تكون الندف بشكل صحيح	زيادة سرعة المياه عن المعدل	ضبط كمية المياه لمعدل مناسب	
	خلل فى محابس توزيع المياه	ضبط المحابس للتوزيع الجيد	
	عدم تناسب سرعة التقلاب	استدعاء الصيانة	ضبط سرعة القلاب
	خلل فى جرعة الشبه	اعادة ضبط الجرعة	
تغير في تركيز الشبة مع الوقت	عطل في قلاب حوض التركيز	استدعاء الصيانة	اصلاح القلاب واعادة التقلاب
تلف في ظلمبة الحقن متكرر	وجود رواسب صلبة في محلول الشبة	استدعاء الصيانة	عمل نظافة لحوض التركيز وترميمه إذا لزم الأمر
معدل الشبة المحقونة أقل من المسجلة على الظلمبة	عطل بظلمبة حقن الشبة	استدعاء الصيانة	الكشف على ظلمبة الحقن وعمل معايره لها
محرك القلاب السريع / البطيء لا يدور في الاتجاه الصحيح	زيادة سرعة دخول المياه للمروق	اخفض سرعة المياه بتقليل الكمية أولاً ثم شغل المحرك ليأخذ حركته في الاتجاه الصحيح ثم زود كمية المياه بالتدريج.	

4. مشاكل التشغيل فى المروقات

أولا : مروقات التى تعمل بنظرية بطانية الروبه

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
تكسر طبقة الروبه فى المروق النابض	خطأ فى زمن فتح محبس الروبه	يراجع زمن الفتح للروبه	
	عطل فى محبس الروبه	إبلاغ مسئولى الصيانه	أصلاح العطل
	مشكلة فى ضغط الهواء	مراجعة هواء المحابس	
نقص الانتاج فى المروق النابض	سد فى خطوط الدخول بالقاع	إبلاغ مسئولى الصيانه	عمل التطهير اللازم ويستوجب إيقاف المروق
توقف النبضة فى المروق النابض	عطل فى ضواغط الهواء الخاصة بفتح المحابس	إبلاغ فريق الصيانه	إصلاح الضواغط وتشغيلها
	عطل فى عوامة البلسيتور		اصلاح العوامة وتشغيلها
	عطل فى ظلمبة الفاكيوم		اصلاح الظلمبة وتشغيلها
عكارة عالية بعد الترسيب	طبقة الروبه لم تتكون	-صرف المروق وطبقة الروبه -تشغيل بنصف معدل التصرف حتى يتم إعادة تكوين طبقة الروبه.	
	أخطاء كيماويات	استدع المعمل وأعد ضبط الكيماويات طبقاً للنتيجة	
	محتوى المادة العضوية أعلى فى المياه الخارجة من المروق عن الداخلة فيه	إبلاغ فريق الصيانه	افراغ المروق وتنظيفه بدش مياه مضغوط

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
ارتفاع سحابة الروبة	نبضة قوية بدرجة شديدة.	-أعد ضبط النبضات قتل زمن التدفق (10ث كحد أقصى) -إذا استمرت المشكلة - زود زمن السحب (50ث كحد أقصى) -قبل تقليل ارتفاع التدفق بعد التعديل افحص مدى تجانس طبقة الروبة	
	معدل التصرف عالي جداً	اضبط تصرف المياه العكرة.	
	عدم تشغيل كساحة الروبة بانتظام	مراجعة تشغيل الكساحة	
ارتفاع منسوب طبقة الروبة	أقماع تركيز الروبة ممتلئة وصرف الروبة ليس في المعدل.	اختبر نظام صرف الروبة الأوتوماتيكي وافحص محابس الروبة. اصرف الروبة يدوياً لتسرع بصرف الروبة الزائدة.	
	انسداد مواسير الصرف.	استدع الصيانة	تسليك مواسير الصرف
	تشغيل خاطئ لمحابس صرف الروبة.	أعد ضبط معدل الصرف	

ثانياً : المروقات الدائرية

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
توقف فجائى للكوبرى بالمروقات الدائرية	تلف بالكساحات السفلية	تفريغ المروق والإصلاح	
	تلف بكاوتش عجلات الكوبرى أو بالقضبان إذا كان العجل حديد	استدعاء الصيانة	تغيير العجلات أو استعدّل القضبان
	عطل بمحرك عجلات الكوبرى		تغيير المحرك وإصلاح التالف
	تكسير في مسار العجلات	ترميم المسار (مدنى)	
زيادة العكارة في خروج المروق (اللاميلا)	عدم انتظام سحب الروية	الالتزام بالمواعيد	
	سقوط بعض الواح اللاميلا	استدعاء الصيانة	أعادة تثبيت الألواح
	جرعة الشبة غير مضبوطة	ضبط الجرعة	
خروج المياه من جانب واحد من محيط المروق	عيوب في هدار الخروج	استدعاء الصيانة	ضبط الهدار

ثالثاً : المروقات المستطيلة



المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
تراكم الروبة والندف وارتفاع معدل تواجدها في أماكن معينة من المروق	عدم انتظام فتح محابس صرف الروبة	الالتزام بمواعيد فتح المحابس	
زيادة العكارة في خروج المروق	عدم انتظام فتح محابس صرف الروبة	الالتزام بمواعيد فتح المحابس	
	جرعة الشبة غير مضبوطة	مراجعة الجرعات وطمبات الحقن مع المعمل	
	معدل التصرف اعلى من التصميمى	خفض معدل التصرف	
	عدم انتظام تشغيل الكساحات	مراجعة وضبط ازمدة تشغيل الكساحات	
زيادة تكتل الترسيبات بشكل غير طبيعى في مرحلة الترويب والتنديف	نتيجة انخفاض التصرف عن المعدل الطبيعى	ضبط معدل التصرف	
الندف تعوم بدلاً من الترسيب	تشبع المياه بالهواء	-ضبط محابس خروج بئر التوزيع للمروقات (الترويب الهيدروليكي) -ابلاغ الصيانة لمراجعة منظومة المياه العكرة	- مراجعة منظومة المياه العكرة (طلمبات - خطوط سحب - خطوط طرد - محابس هواء)
	الشبه سيئة	ابلاغ المعمل لاتخاذ اللازم	

5. مشاكل التشغيل فى المرشحات

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
ظهور رمال المرشح بدون وجود تغطية مياه	عطل بالعوامه عطل بالمنظم	استدعاء الصيانة	إصلاح العوامه إصلاح المنظم
ظهور دوامة أثناء الغسيل (فوران)	كسر بأحد الفوانى أو بأحد بلوكات ال M block	استدعاء الصيانة	رفع الرمل وتغيير الفوانى او البلوكات التالفة
عند تعقيم المرشح تنخفض المياه لمنسوب الرمل	تسريب فى محابس المرشح	استدعاء الصيانة	فحص محابس المرشح (الترشيح - التصافى- الهواء)
اثناء الغسيل يظهر الهواء بمرشح آخر	تلف بمحبس الهواء بالمرشح الآخر	استدعاء الصيانة	إصلاح محبس هواء المرشح الأخر
زيادة عدد مرات الغسيل للمرشح عن المعدل الطبيعي	سوء حالة الرمل عملية غسيل سيئة	يتم تغيير الرمل	مراجعة عمليات الغسيل وتوقيت كل مرحلة ومعدل تصرف الهواء ومياه الغسيل
فقد كمية كبيرة من رمل المرشحات تظهر في بيارة الكسح	زيادة العدد الطحلي في المياه	يتم استدعاء المعمل لمراجعة جرعة الكلور	إتباع تعليمات الغسيل من حيث ضغط وتصرف الطلمبات والنوافخ
ظهور تشققات في طبقة الترشيح	عمل غسيل لمرشح أثناء التشغيل (الإنعاش)	عدم استخدام طريقة الإنعاش للمرشح	إبلاغ المعمل لعمل اختبار المحتوى الطيني عدم استخدام طريقة الإنعاش للمرشح

مشاكل الخزانات الأرضية

يقوم الخزان الأرضى بإستقبال المياه المرشحة وتحقيق فترة تلامس بين المياه المرشحة والكلور النهائى الذى يتم حقنة فى مدخل الخزان الأرضى لتحقيق التطهير

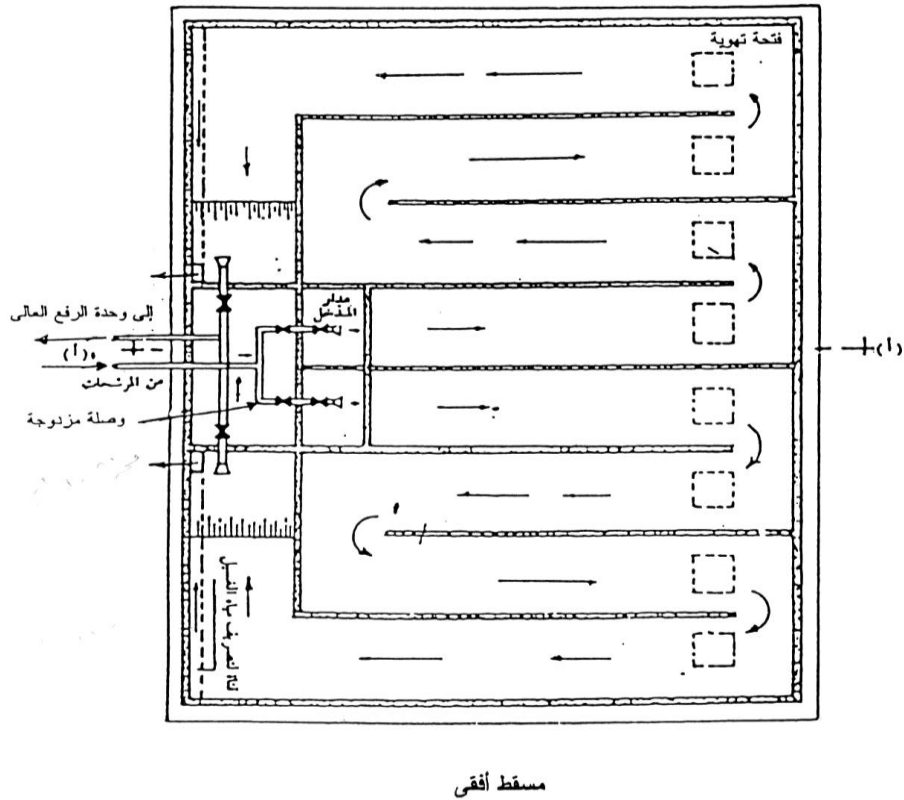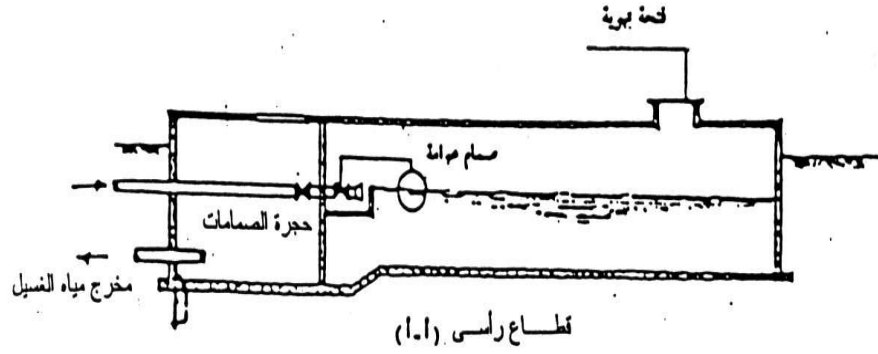

مشاكل التشغيل

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
ارتفاع منسوب المياه المرشحة بالخران ووجود فائض	-عدم دقة أجهزة قياس المنسوب للخران	-خفض تصرف العكرة للحدود المناسبة وإيلاغ مسئولى الصيانة	ضبط ومعايرة أجهزة قياس المنسوب
ارتفاع العكارة في خروج الخزان عن الحدود المسموحة	-العكارة الخارجة من المرشحات غير مطابقة - وجود رواسب بالخران	- ضبط تشغيل المرشحات ومراجعة ساعات التشغيل وعمليات الغسيل العكسية -إيلاغ مدير المحطة	

مشاكل عنابر الكيماويات

أولا : عنبر الشبة

يجب عمل الصيانات الدورية لطلبات حقن الشبه لضمان استمرارية تشغيلها وتقليل حدوث الاعطال الفجائيه سواء اعطال كهربيه او ميكانيكيه وفي حالة حدوث هذه الاعطال يتم نقل التشغيل للوحده الاحتياطيه حتي لا تتأثر عملية التنقيه والعمل السريع لاصلاح المعده المعطله

مشاكل التشغيل بعنبر الشبة


المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
خرج الطلمبة لا يطابق منحنى الأداء	عيب في الدايفرام	استدعاء الصيانة	ضبط الدايفرام او تغييره
	ضغط الزيت غير كافي		مراجعة زيت الطلمبة
تركيز الشبة يتغير	تعطل قلاب الشبة	استدعاء الصيانة	إصلاح القلاب
	كسر أو سقوط المروحة		تركيب المروحة وتثبيتها
محبس الأمان على طلبات حقن الشبة يعمل باستمرار ووجود فاقد لمحلول الشبة	وجود محابس مغلقة على خط الحقن أو انسداد في الخط	مراجعة المحابس على طول خط الطرد حتى نقطة الحقن والتأكد من عدم غلق أي محبس	تسليك الخطوط
وجود اهتزاز شديد بمواسير الحقن	وجود عطل بماص الصدمات	ابلاغ مسئول الصيانه	مراجعته وعمل الصيانه اللازمه له

ثانياً عنبر الكلور

المكونات الرئيسية لأجهزة حقن الكلور

يكون سريان الغاز ناتجا عن الضغط الموجود فى الإسطوانة أو الحاوية والتفريغ (الضغط السالب) الذى يحدث فى الحاقن عند مرور الماء به ويتم التحكم فى سريان الغاز بواسطة مجموعة من الصمامات ذات القرص (الرق) والسوستة والمكونات الرئيسية هى:-

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| Pressure Regulating Valve | صمام تنظيم الضغط |
| Pressure Reducing Valve | صمام تخفيض الضغط |
| Flowmeter | مقياس السريان (التصرف) |
| Meter Valve | صمام السريان (التصرف) |
| Vacume Regulating Valve | صمام تنظيم التفريغ |
| Injector | الحاقن |

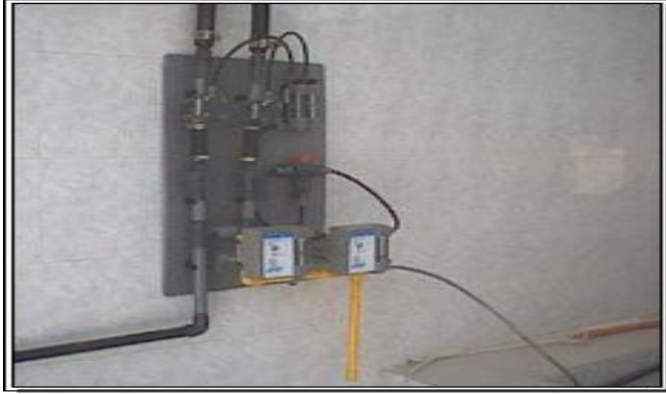

اجهزة حقن الكلور

عنبر اسطوانات الكلور



اجهزة حقن الكلور



كباين الحقن

مشاكل التشغيل

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
كمية الكلور المحقونة لا تزيد عن حد معين	انخفاض ضغط البطارية بسبب التجمد	النقل على البطارية الثانية	
	الأسطوانات في التصافي	النقل على البطارية الثانية	
	تلف بالحاقن	استدعاء الاصيانه	تغيير الحاقن
وجود تسريب كلور ونظام التعادل لا يعمل	ضعف ضغط مياه البوستر	زيادة ضغط البوستر	
	تلف بالحساسات	استدعاء الاصيانه	تغيير الحساسات
	الكونترول غير مفعّل	تشغيل نظام التحكم	
نظام التعادل يعمل ورائحة الكلور مستمرة	انخفاض تركيز الصودا الكاوية	أعادة تركيز الصودا	
	ظلمية الصودا عاطلة	تشغيل الظلمبة الاحتياطي واستدعاء الصيانة	عمل الصيانة اللازمة
	محبس البلاور مغلق	فتح محبس البلاور	
لوحة الانذار توضح أن التسرب في جزء معين وتبين التسريب في جزء آخر	الحساس القريب من الأسطوانة التي بها تسريب عاطل وقام الحساس التالي بالإحساس متأخرا	تحديد الحساس العاطل وإبلاغ الصيانة	تغيير الحساس التالف
التعادل يعمل والهواء الخارج من برج التعادل به رائحة كلور	تسييل بفوانى التزير بالبرج	استدعاء الصيانة	ضبط الفوانى
	انخفاض تركيز الصودا	استدعاء المعمل لفحص وضبط تركيز الصودا	
يحدث تجمد سريع للأسطوانات	يتم السحب من الاسطوانات اكثر المسموح به	يجب زيادة عدد الأسطوانات على الخط	
الكلور يخرج سائل من المحبس العلوى للأسطوانة	كمية الكلور بالأسطوانة زيادة عن المقرر ويصل للمحبس العلوى	يتم رفع الأسطوانة من جهة المحابس قليلا	
الكبائن تعمل بكفاءة ولكن لا تعطى الجرعة المقررة	تسريب فى مواسير نقل الغاز الواصلة بين منظم الضغط وكابينة الحقن	استدعاء الصيانة	اصلاح التسريب

8. لوحات التشغيل الكهربائية وملحقاتها - المحركات

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
صوت مرتفع بكراسى المحركات	دورة التشحيم الدورية لم تتم	استدعاء الصيانة	تزويد شحم للكراسى
	حمل زائد	استدعاء الصيانة لمراجعة الأحمال	
	عدم اتزان المحرك مع الطلمبة		
ارتفاع درجة حرارة لوحة تشغيل كهربية	حمل زائد	استدعاء الصيانة	مراجعة الأحمال وضبطها عند الحدود المقننة
	تهوية غير جيدة للعنبر أو مكان اللوحة	عمل تهوية جيدة للعنبر	

المولدات الأعطال وطرق الإصلاح

مشاكل التشغيل للمولدات

المشكلة	السبب	الأجراء لفنى التشغيل	الاجراء لفنى الصيانه
لا يوجد فولت متردد على الفولتميتر الخاص بالمولد	خلل في الفولتميتر	استدعاء الصيانة	فحص الفولتميتر وتغييره إذا لزم الأمر.
	تلف الفيوز أو الحماية الحرارية	سابقاً لأن هذه النوعية من الفيوزات مصممة للفصل اللحظي السريع لحماية مجموعة أشباه الموصلات المستخدمة في دائرة التحكم	يجب تغيير الفيوز بنفس نوع الفيوز المركب
	سرعة المولد أقل من السرعة المقننة لتقويم الماكينة	زيادة طفيفة في سرعة الماكينة حوالى من 100 إلى 150 لفة / د	
الماكينة لا تقوم	تلف البطارية	اطلب فريق الصيانة	تغيير البطارية
	انسداد دورة الوقود	اطلب فريق الصيانة	تسليك دورة الوقود
	عدم وجود وقود	املاء الخزان بالوقود	
	تلف توصيلات البطارية	قم بالتنظيف	
	وجود هواء في دورة الجاز	يتم سحب الهواء بالكاركة	
	نقص المياه بالرادياتير	استكمل المياه	
سخونة المحرك بعد التشغيل	نقص الزيت أو تلفة	اطلب فريق الصيانة	قم بتغيير الزيت او تزويده
	انقطاع سير المروحة	اطلب فريق الصيانة	غير السير
	عطل المنظم		عمل الصيانة اللازمة
المحرك يفصل عند التحميل	انسداد دورة الوقود	اطلب فريق الصيانة	تسليك دورة الوقود
	انسداد فلتر الجاز		تسليك الفلتر او تغييره

المراجع

V1

- تم الإعداد بمشاركة المشروع الألماني GIZ
- و مشاركة السادة :-

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة	➤ مهندس / محمد غنيم
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة	➤ مهندس / محمد صالح
شركة مياه الشرب القاهرة	➤ مهندس / يسري سعد الدين عرابى
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية	➤ مهندس / عبد الحكيم الباز محمود
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية	➤ مهندس / محمد رجب الزغبى
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج	➤ مهندس / رمضان شعبان رضوان
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة	➤ مهندس / عبد الهادي محمد عبد القوي
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة	➤ مهندس / حسنى عبده حجاب
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج	➤ مهندسة / إنصاف عبد الرحيم محمد
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا	➤ مهندس / محمد عبد الحلیم عبد الشافى
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية	➤ مهندس / سامى موريس نجيب
شركة مياه الشرب بالأسكندرية	➤ مهندس / جويده على سليمان
شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف	➤ مهندسة / وفاء فلييب إسحاق
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى	➤ مهندس / محمد أحمد الشافعى
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط	➤ مهندس / محمد بدوي عسل
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط	➤ مهندس / محمد غانم الجابري
شركة مياه الشرب بالقاهرة	➤ مهندس / محمد نبيل محمد حسن
شركة مياه الشرب القاهرة	➤ مهندس / أحمد عبد العظيم
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة	➤ مهندس / السيد رجب محمد
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا	➤ مهندس / نصر الدين عباس
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى	➤ مهندس / مصطفى محمد فراج
المعونة الألمانية (GIZ)	➤ مهندس / فايز بدر
المعونة الألمانية (GIZ)	➤ مهندس / عادل أبو طالب

- تم تحديث المادة العلمية بمشاركة السادة :

- مهندس / محمد غنيم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة
- مهندس / محمد صبرى محمد موسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة
- مهندس / أيمن سعيد عبدالعاطى شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
- مهندس / فوزى السيد محمد سلمونة شركة مياه الشرب بالإسكندرية
- مهندس / جميل حتر على شركة مياه الشرب بالإسكندرية
- مهندس / رمضان شعبان رضوان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
- مهندس / محمد عبدالحليم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا
- مهندسة / رانيا إبراهيم عبد الحميد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية
- مهندس / محمد فؤاد متولى العدل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمرسى مطروح
- مهندس / عمرو محمود على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمرسى مطروح
- مهندس / ناصر عوض السيد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية
- مهندس / باسم محمد زهان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية



للاقتراحات والشكاوى قم بمرسح الصورة (QR)

